

پلتفرم اختصاصی

مهندسی کنترل



CONTROL ENGINEERS

Dedicated Control Engineering Platform

Website: www.controlengineers.ir

Instagram:@controlengineers.ir

Telegram:@controlengineers

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل اول

مراجع:

1. "Instrumentation, measurement, and analysis", B. C. Nakra, K. K. Chaudhry, 1985.
2. "Instrumentation and control, Fundamentals and Applications", Chester L. Nachtigal, John Wiley & Sons Inc. 1990.
3. "Instrumentation Fundamentals and Applications", Ralph Morrison, John Wiley & Sons Inc. 1984.

میان‌ترم: چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت

۱-۱. مقدمه

ابزار دقیق، موضوعی است که در علوم، مهندسی و پزشکی دارای اهمیت اساسی است.

سیستم ابزار دقیق در حالت کلی جز یکی از دو نوع زیر است:

- نوع اول، اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی و یا تجربی است که برای قسمت‌های تحقیق و توسعه کاربرد دارد. در طراحی این نوع وسایل اندازه‌گیری کیفیت اجرای اندازه‌گیری مهم است.
- نوع دوم سیستم‌های ابزار دقیق، آنها بی هستند که قسمتی از یک وسیله را تشکیل می‌دهند که معمولاً این وسایل محصولات تجاری هستند، نظیر ابزارهای اندازه‌گیری در خودرو.

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

۱-۲. کاربردهای نمونه سیستم‌های ابزار دقیق

- اندازه‌گیری اطلاعات-پارامترهای سیستم

- کنترل یک فرایند یا کارکرد معین

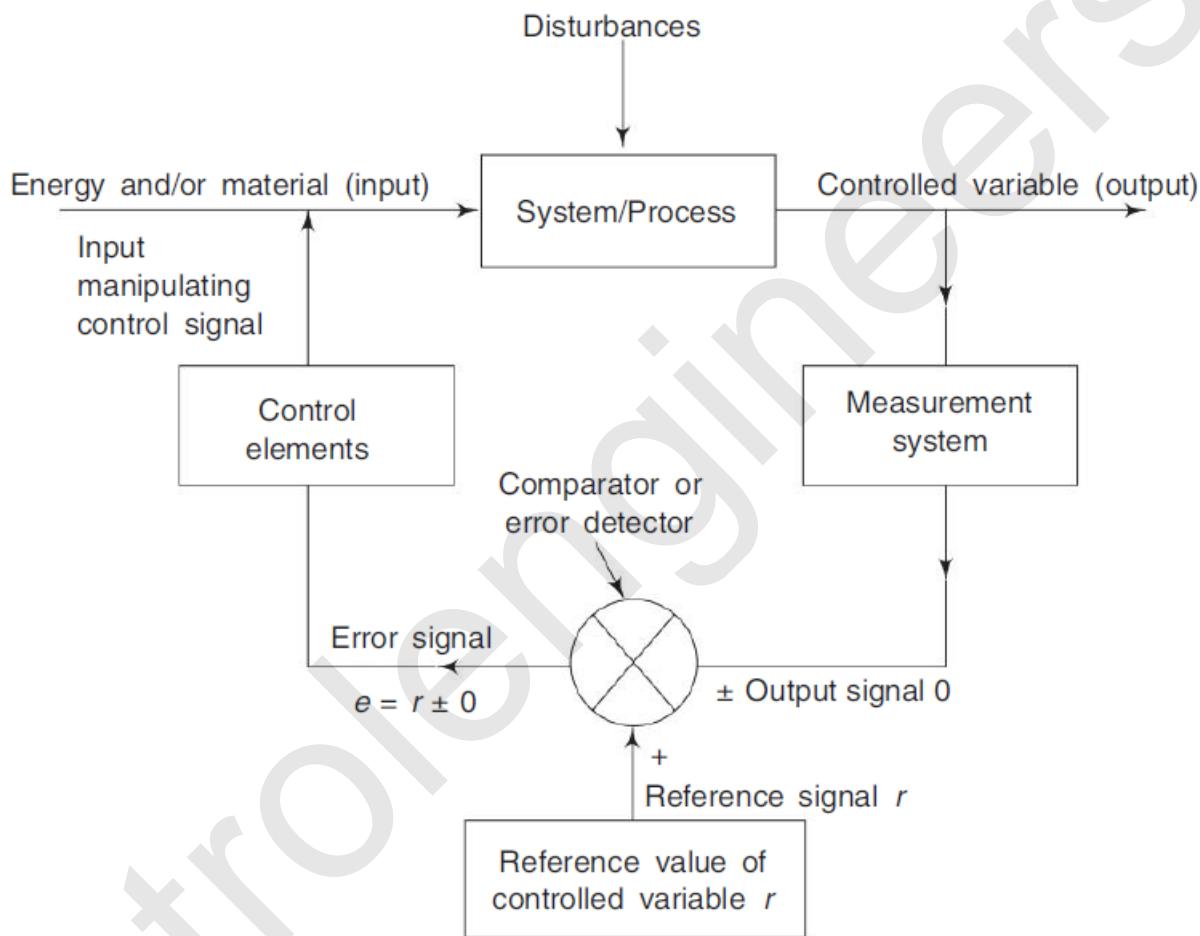

نمودار بلوکی نوعی از سیستم کنترل خودکار

- شبیه‌سازی شرایط سیستم

- مطالعات طراحی تجربی

- انجام دادن عملیات گوناگون

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz


- آزمون مواد، حفظ استانداردها و مشخصات محصولات

- اثبات پدیده‌های فیزیکی / نظریه‌های علمی

- کنترل کیفیت در صنعت

۱-۳. بخش‌های عملیاتی سیستم اندازه‌گیری

- بخش‌های عملیاتی اصلی (Data presentation, signal conditioning, Transducer) •
- بخش‌های کمکی (Calibration, External power) •

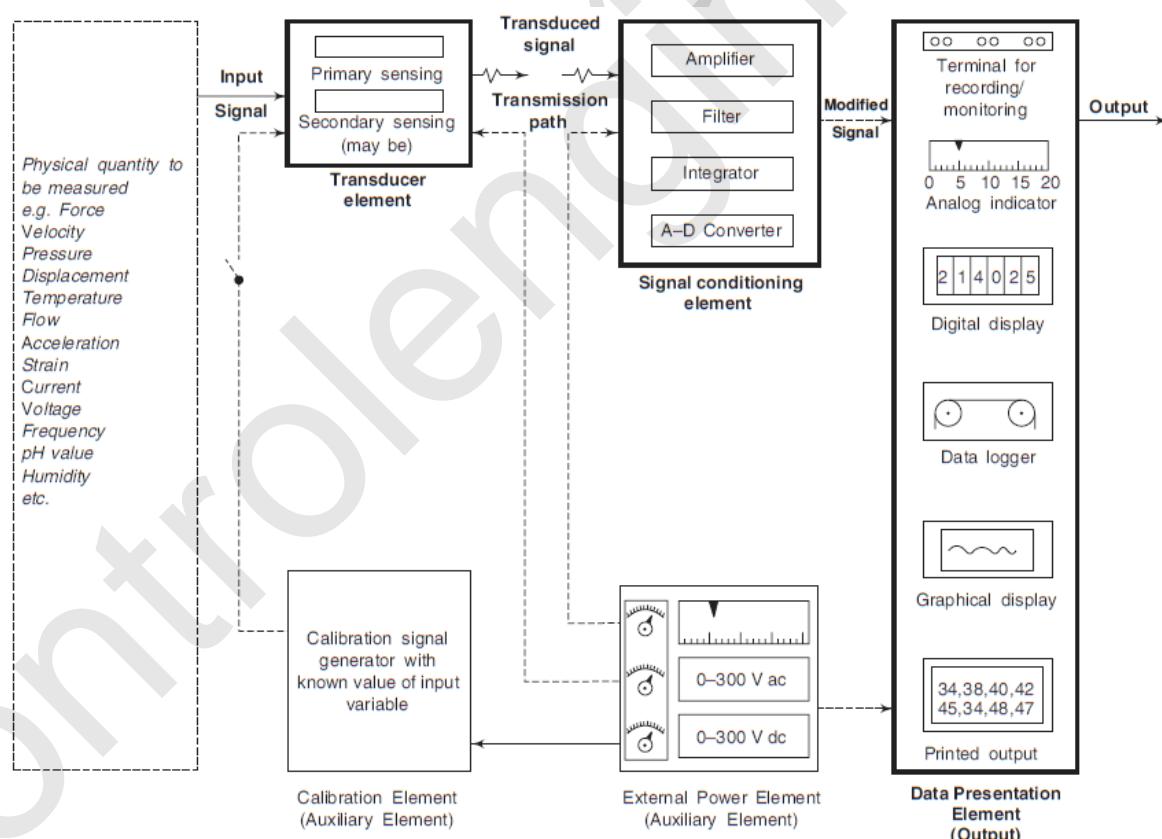


بخش‌های عملیاتی اصلی و کمکی سیستم اندازه‌گیری

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل اول

مثال ۱. فشارسنج لوله بوردن

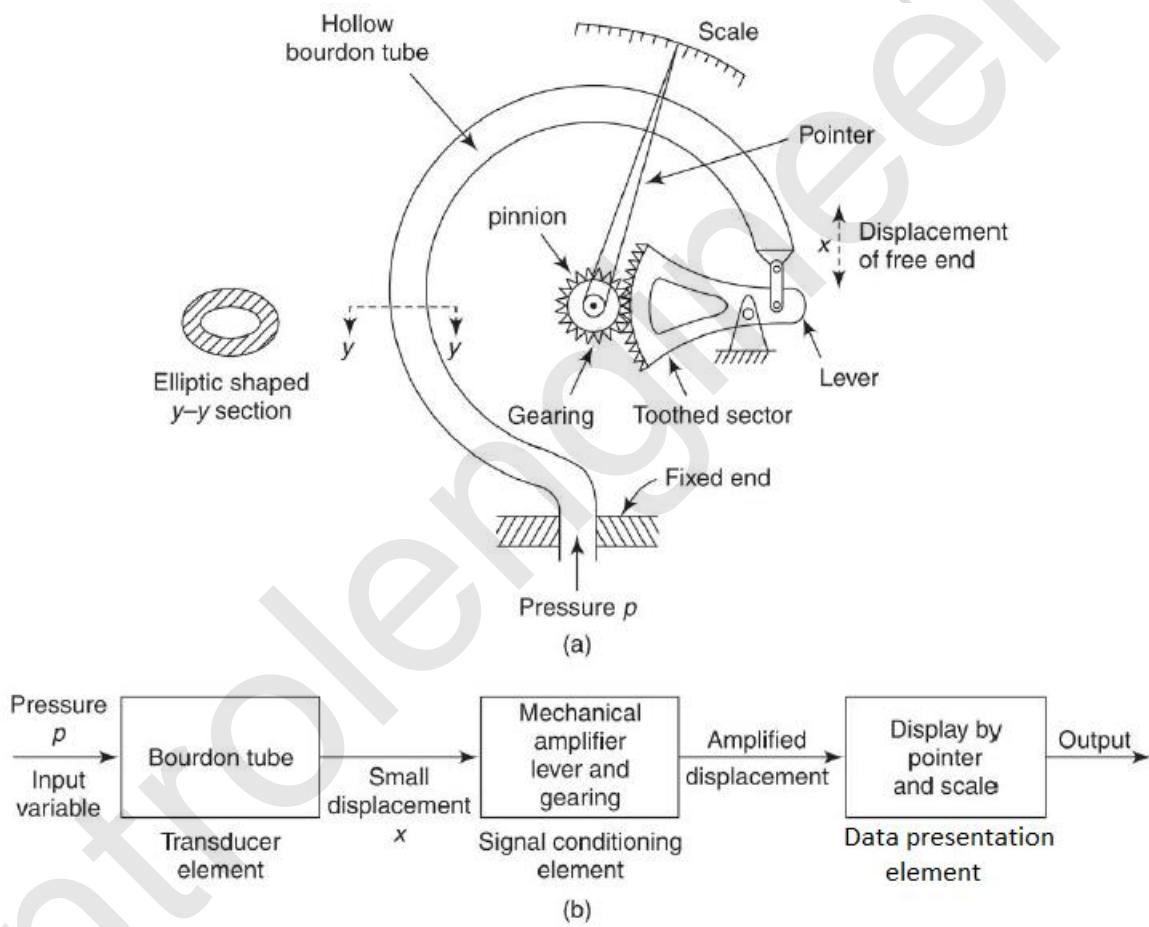


شکل ۱-۳-۱. (a) فشارسنج لوله بوردن (b) عناصر عملکردی فشارسنج بوردن

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

مثال ۲. فشارسنج بوردن با خروجی الکتریکی

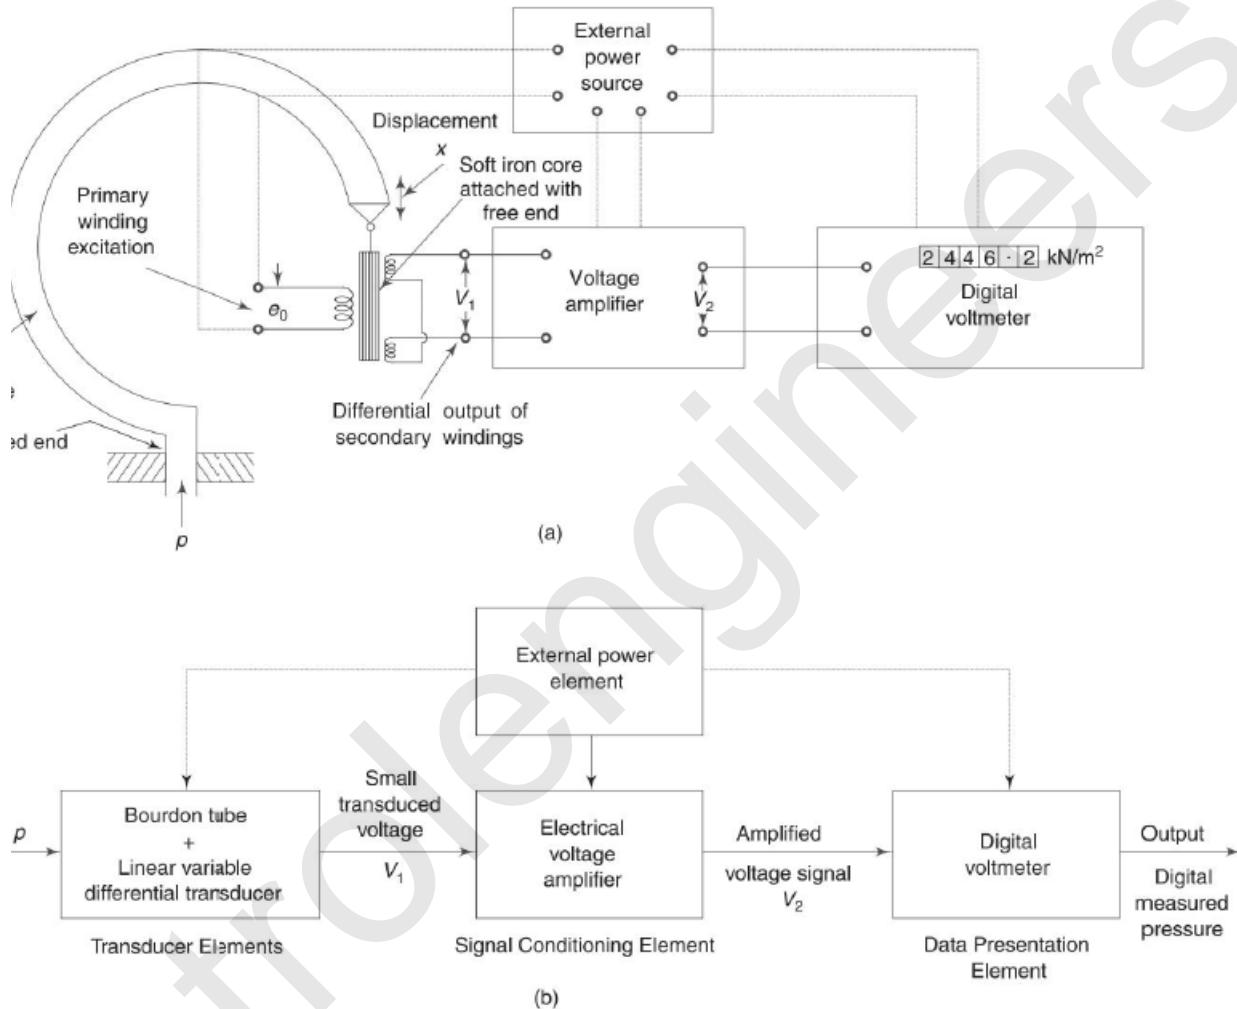

شکل ۱-۴. فشارسنج بوردن با خروجی الکتریکی و عناصر عملکردی آن

مزیت: خروجی ابزار الکتریکی است و مناسب برای Signal conditioning


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

مثال ۳. وسیله اندازه‌گیری جابه‌جایی الکترودینامیکی

برای اندازه‌گیری جابه‌جایی خطی، وسیله‌ای مبتنی بر اصل الکترودینامیکی به کار می‌رود.

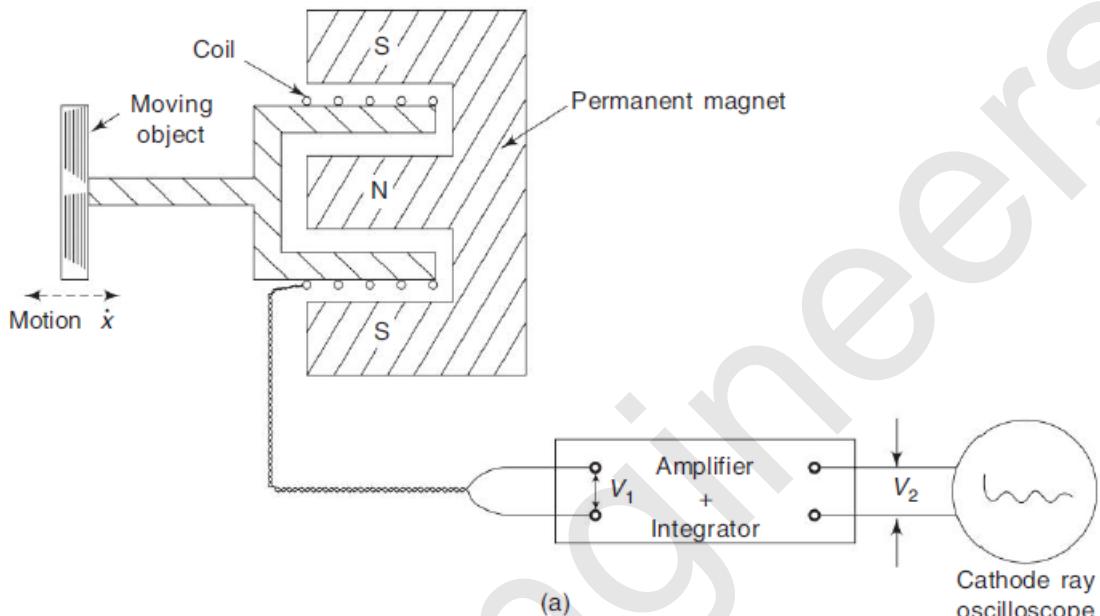

شکل ۱-۵. نوع الکترودینامیکی وسیله اندازه‌گیری جابه‌جایی و عناصر عملکردی آن

Transducer element .۱-۳-۱

اگر واحدهای ابعادی سیگنال‌های ورودی و خروجی یکسان باشند، عنصر عملکردی ترانسفورماتور نامیده می‌شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

S. No.	Input variable to transducer	Output variable of transducer	Principle of operation	Type of device
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Temperature	Voltage	An emf is generated across the junctions of two dissimilar metals or semiconductors when that junction is heated	Thermocouple
2.	Temperature	Displacement	There is a thermal expansion in volume when the temperature of liquids or liquid metals is raised and this expansion can be shown as displacement of the liquid in the capillary	Liquid in Glass Thermometer
3.	Temperature	Resistance change	Resistance of pure metal wire with positive temperature coefficient varies with temperature	Resistance Thermometer
4.	Temperature	Resistance change	Resistance of certain metal oxides with negative temperature varies exponentially with temperature	Thermistor
5.	Temperature	Pressure	The pressure of a gas or vapour varies with the change in temperature	Pressure Thermometer
6.	Displacement	Inductance change	The differential voltage of the two secondary windings varies linearly with the displacement of the magnetic core	Linear Variable Differential Transducer (LVDT)
7.	Displacement	Resistance change	Positioning of a slider varies the resistance in a potentiometer or a bridge circuit	Potentiometric Device
8.	Motion	Voltage	Relative motion of a coil with respect to a magnetic field generates a voltage	Electrodynamic Generator
9.	Flow rate	Pressure	Differential pressure is generated between the main pipeline and throat of the Venturimeter/Orifice-meter	Venturimeter/Orifice-meter

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Flow velocity	Resistance change	Resistance of a thin wire/film is varied by convective cooling in stream of gas/liquid flows	Hot Wire Anemometer (gas flows), Hot Film Anemometer (liquid flows)
11.	Pressure	Movement of a liquid column	The impressed pressure is balanced by the pressure generated by a column of liquid	Manometer
12.	Pressure	Displacement	The application of pressure causes displacement in elastic elements	Bourdon Gauge
13.	Vacuum pressure	Resistance change	Resistance of a heating element varies with the corresponding change in thermal conductivity	Pirani Gauge
14.	Force	Displacement	The application of force against a spring changes its length in proportion to the applied force	Spring Balance
15.	Force/torque	Resistance change	The resistance of metallic wire or semiconductor element is changed by elongation or compression due to externally applied stress	Resistance Strain Gauge
16.	Force	Voltage	An emf is generated when external force is applied on certain crystalline materials such as quartz	Piezo-electric Device
17.	Liquid level/thickness	Capacitance change	Variation of the capacitance due to the changes in effective dielectric constant	Dielectric gauge
18.	Speech/music/noise	Capacitance change	Sound pressure varies the capacitance between a fixed plate and a movable diaphragm	Condenser Microphone
19.	Light intensity	Voltage	A voltage is generated in a semiconductor junction when radiant energy stimulates the photoelectric cell	Light Meter/Solar Cell
20.	Light intensity	Resistance change	Resistance of certain semiconductors, which are light dependant resistors, varies with the intensity of light.	Photoconductive cell
21.	Light radiations	Current	Secondary electron emission due to incident radiations on the photo-sensitive cathode causes an electronic current	Photomultiplier tube
22.	Humidity	Resistance change	Resistance of a conductive strip changes with the moisture content	Resistance Hygrometer
23.	Blood flow/any other gas or liquid or two-phase flow	Frequency shift	The difference in the frequency of the incident and reflected beams of ultrasound known as Doppler's frequency shift is proportional to the flow velocity of the fluid	Doppler Frequency Shift Ultrasonic Flow Meter
24.	Magnetic flux/current	Hall effect voltage change	Hall effect voltage change is produced across a semiconductor plate in the direction perpendicular to both impressed magnetic field and applied current	Hall effect sensor

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

: Transducer element مطلوب مشخصات

- باید سیگنال ورودی موردنظر را بشناسد و حس کند و نسبت به سایر سیگنال‌های حاضر در محیط اندازه‌گیری غیرحساس باشد.
- نباید پدیده اندازه‌گیری شونده را تغییر دهد.
- خروجی ترجیحاً باید الکتریکی باشد تا بتوان از مزیت‌های دستگاه‌های محاسباتی و نمایشگر مدرن استفاده کرد.
- صحت (Accuracy) خوبی داشته باشد.
- تکرارپذیری (Reproducibility) خوبی داشته باشد.
- دامنه داشته باشد. Linearity
- پاسخ فرکانسی کافی (Adequate) داشته باشد.
- اعوجاج فاز (Phase distortion) ایجاد نکند.
- بتواند در محیط‌های نامناسب بدون آسیب‌دیدن مقاومت کند و بتواند صحت (Accuracy) را در محدوده قابل قبولی حفظ کند.
- سطح سیگنال بالا و امپدانس پایین داشته باشد.
- به سهولت در دسترس باشد و قیمت معقولی داشته باشد و ترجیحاً قابل حمل باشد.
- قابلیت اطمینان (Reliability) و استحکام (Ruggedness) خوبی داشته باشد.
- درجه‌بندی Transducer باید کافی باشد و نباید خراب شود.

Signal conditioning element .۲-۳-۱

: Signal conditioning انواع عملیات

- تقویت (Amplification)
- Signal filtration

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

- جبران‌سازی سیگنال / خطی‌سازی سیگنال
- مشتق‌گیری / انتگرال‌گیری
- تبدیل آنالوگ به دیجیتال
- متوسط‌گیری سیگنال / نمونه‌برداری سیگنال

: انواع تقویت‌کننده:

- تقویت‌کننده مکانیکی نظیر اهرم‌ها، چرخ‌دنده‌ها یا ترکیبی از هر دو
- تقویت‌کننده هیدرولیکی / نیوماتیکی با استفاده از انواع گوناگون شیرها یا موانع
- تقویت‌کننده نوری که در آن عدسی‌ها، آینه‌ها و ترکیبی از آن‌ها به کار می‌رود.
- تقویت‌کننده الکتریکی که در آن‌ها مدارهای ترانزیستوری، مدارهای مجتمع به کار می‌رود.

: Signal filtration انواع

- فیلترهای مکانیکی که شامل اجزا مکانیکی برای حفاظت Transducer element در برابر تاثیر سیگنال‌های نامرتب تداخل‌کننده گوناگون است.
- فیلترهای نیوماتیکی که شامل Venturi یا Orifice کوچکی برای فیلتر نوسانات سیگنال فشار است.
- فیلترهای الکتریکی که برای حذف اختلالات ناشی از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد می‌شوند.

۳-۳-۱. بخش نمایش داده

: ویژگی‌های این بخش:

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

پاسخ تاحد ممکن سریع داشته باشد.

مقاومت تا حدامکان کمی به سیستم وارد کند.

لختی، اصطکاک و چسبندگی خیلی کمی داشته باشد.

اگر خروجی Signal conditioning به صورت دیجیتال باشد می‌توان آن سیگنال را به صورت تصویری بر روی یک وسیله نمایش دیجیتال نمایش داد. همچنین با استفاده از وسیله مناسب ضبط نمود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل اول

۱-۴. دسته‌بندی ابزار


دسته‌بندی ابزاری که در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- Deflection and Null Types
- Manually Operated and Automatic Types
- Analog and Digital Types
- Self-Generating and Power-Operated Types
- Contacting and Non-Contacting Types
- Dumb and Intelligent Types

Deflection and Null Types .۱-۴-۱

- Deflection type

وسایلی هستند که در آن‌ها اثر فیزیکی ایجاد شده توسط کمیت مورد اندازه‌گیری اثر مخالف معادلی در بعضی از قسمت‌های ابزار ایجاد می‌کند که به بعضی از متغیرها مانند جابه‌جایی مکانیکی در ابزار مربوط می‌شود.

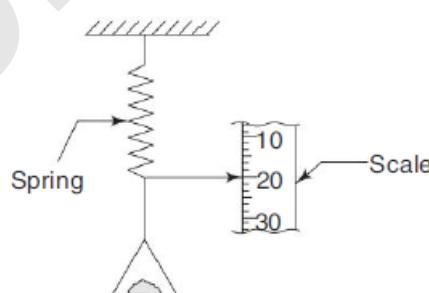

شکل ۱-۶. دستگاه ترازوی فری (نوع Deflection)


ابزار اندازه‌گیری بالاً نحرا ف از نظر ساختار و عملکرد ساده‌اند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Null type •

وسیله‌ای است که با دستگاه متعادل‌کننده دستی یا خودکاری ایجاد می‌شود که اثر مقابله‌کننده معادلی را برای ختنی کردن اثر فیزیکی کمیت مورداندازه‌گیری ایجاد می‌کند.

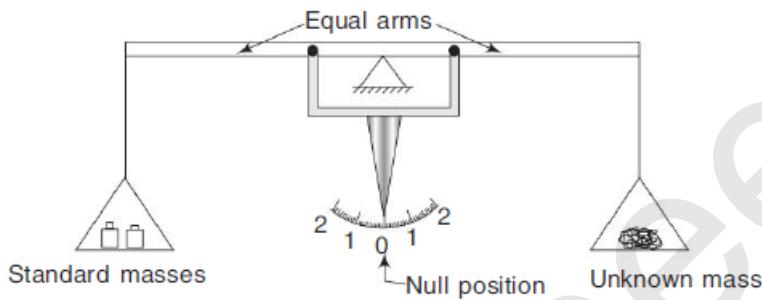

شکل ۱-۷. Equal arm beam balance

اندازه‌گیری این گونه ابزار بسیار دقیق است.

نوع دستی آن‌ها عملکرد بسیار کندی دارند.

Manually Operated and Automatic Types . ۲-۴-۱

Manually Operated Type •

هر وسیله‌ای که به کمک عملگر انسانی نیاز داشته باشد، نوع دستی به شمار می‌رود.


Automatic Type •

اگر عملکرد دستی با یک وسیله کمکی تعبیه‌شده در وسیله جایگزین شود، وسیله خودکار می‌شود. پاسخ دینامیکی وسیله خودکار سریع است.

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

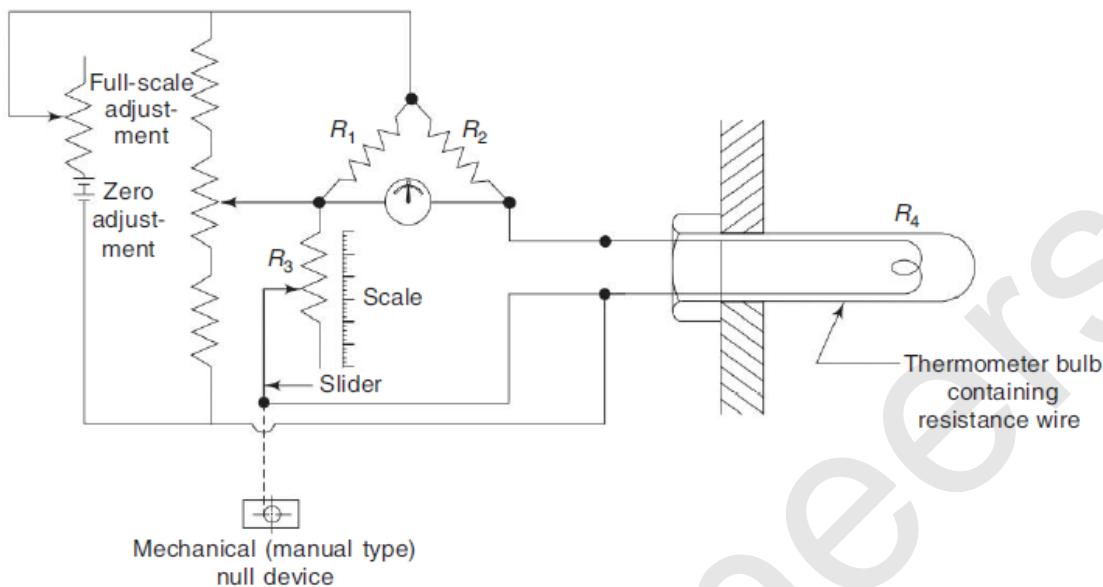

Manual type null-bridge resistance thermometer شکل ۸-۱

برای به دست آوردن Null position نیاز به عملیات دستی دارد.

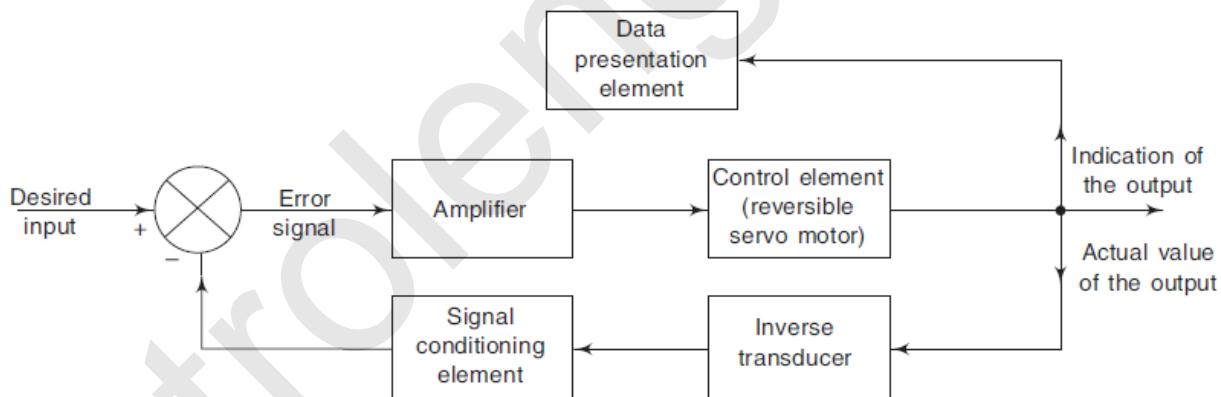

شکل ۹-۱. بلوک دیاگرام Automatic self-balancing feedback measuring system


حلقه فیدبک عمل ردیابی ورودی دلخواه را به طور اتوماتیک تا محوشدن سیگنال خطأ انجام می‌دهد.

این وسیله برای وسایل Null-seeking potentiometric یا پل و تستون مناسب است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

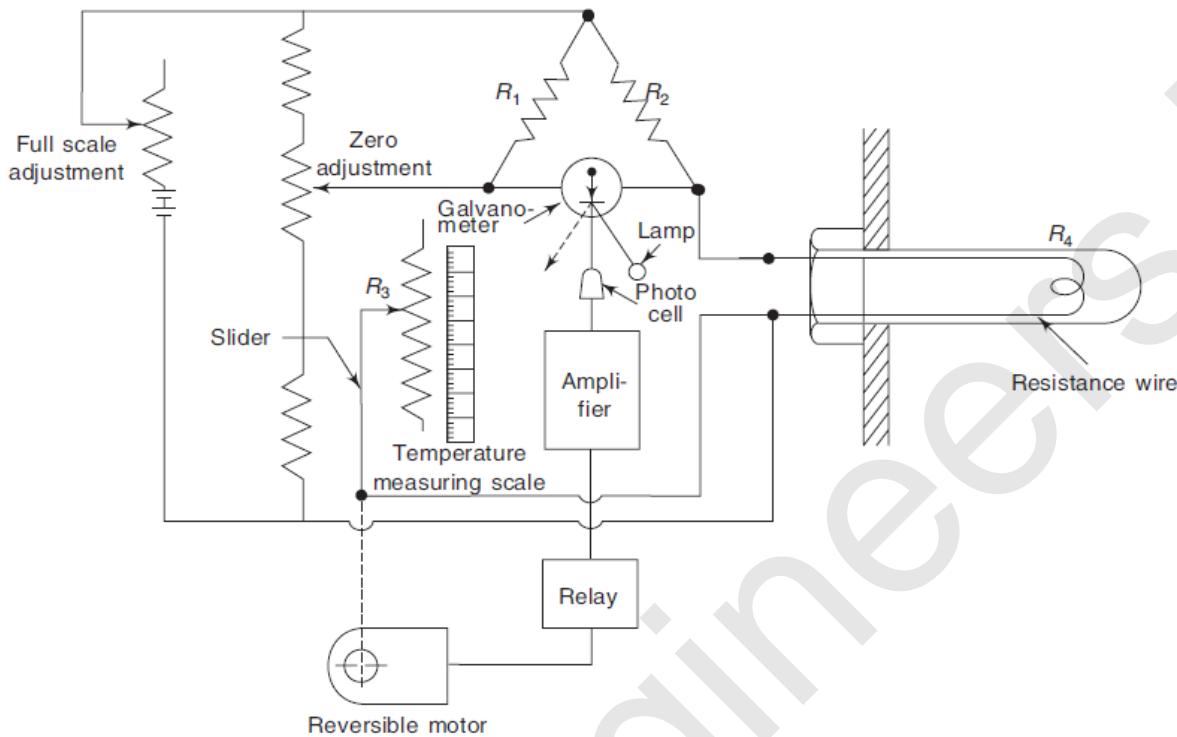

شکل ۱۰-۱. Automatic type null-bridge resistance thermometer.

مزیت: گالوانومتر تحت تاثیر هیچ بار فیزیکی قرار نمی‌گیرد.

وسایل اتوماتیک Servo-controlled یا Self-balancing به طور وسیع در صنعت استفاده می‌شوند.

۳-۴-۱. انواع آنالوگ و دیجیتال

- وسایل اندازه‌گیری آنالوگ

آن‌هایی هستند که متغیرهای فیزیکی مورد نظر را به شکل تغییرات پیوسته یا بدون پله نسبت به زمان نشان می‌دهند.

مزیت: قیمت آن‌ها معمولاً کم است و نگهداری و تعمیر آن‌ها آسان است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

- وسایل دیجیتالی

آن‌هایی هستند که متغیرهای فیزیکی را توسط کمیت‌های دیجیتالی که به صورت منقطع و پله‌ای تغییر می‌کنند، نشان می‌دهند.


عیب: نمی‌توانند مقداری را که کسری از مقدار پله‌ای وسیله است، نشان دهد.

مزیت:

- استفاده آنلاین از کامپیوترهای دیجیتال برای پردازش داده‌ها
- اینمی سیگنال‌های دیجیتال در برابر نویز در موقع انتقال

تبدیل آنالوگ به دیجیتال:

- مرحله اول: نمونه‌برداری
- مرحله دوم: تعیین مقدار دیجیتال مربوطه به صورت کد دودویی

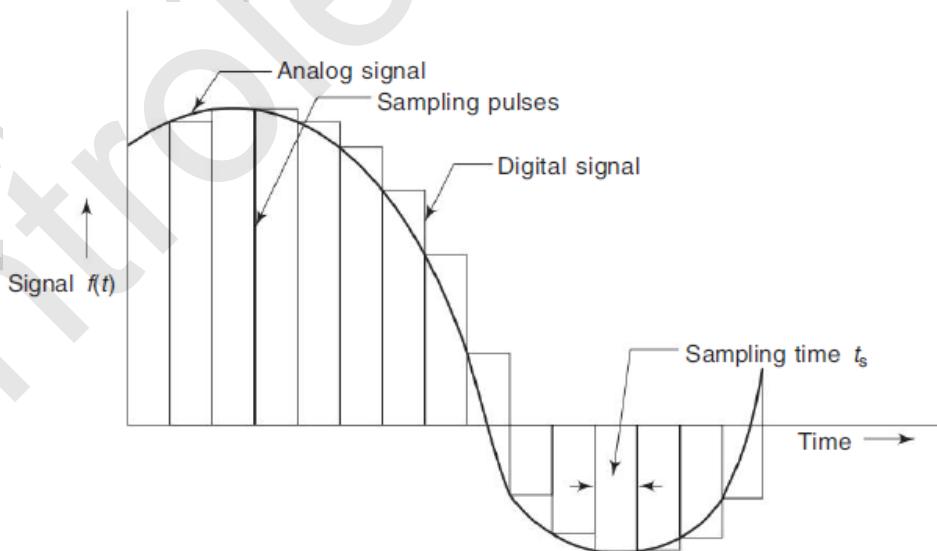

شکل ۱۱-۱. نمونه‌برداری نوعی سیگنال آنالوگ برای مقادیر دیجیتال متناظر


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

۴-۴-۱. انواع Power-Operated و Self-Generating

ابزار (Passive) Self-Generating •

انرژی مورد نیاز کاملا از سیگنال ورودی تامین می شود.

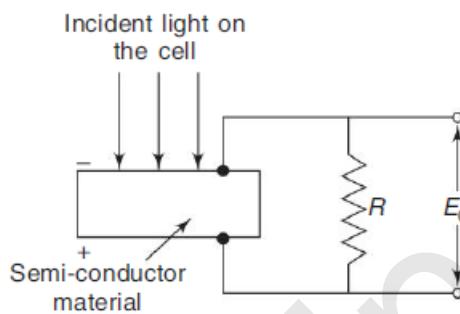

شکل ۱۲-۱. Schematic diagram of a photovoltaic cell (self-generating type of instrument).

نمونه های متداول: فشارسنج بوردن، دماسنجدیوهای، تاکومتر

ابزار (Active) Power-Operated •

آن هایی هستند که برای کارکردشان به نوعی منبع توان کمکی مانند هوای متراکم، منبع هیدرولیکی نیاز دارند. در این ابزار، سیگنال ورودی فقط بخش کوچکی از توان خروجی را تامین می کند.

برای نمونه، ترانسفورماتور تفاضلی که در اندازه گیری جابه جایی، نیرو، فشار و ... به کار می رود.

۴-۵-۱. انواع Non-Contacting و Contacting


در نوع Contacting ابزار مستقیما در محیط اندازه گیری قرار می گیرد نظیر دماسنجد پزشکی.

در نوع Non-Contacting یا Proximity حتی اگر در تماس نزدیک با محیط اندازه گیری نباشد، ورودی موردنظر را اندازه گیری می کند. نظیر Optical pyrometer monitors و دورسنج با مقاومت مغناطیسی متغیر

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

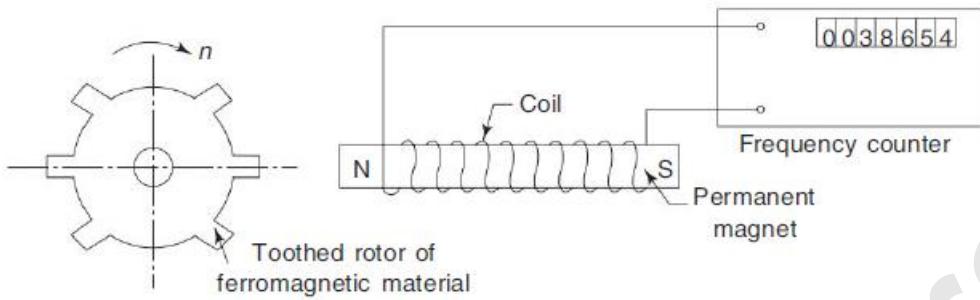

شکل ۱۳-۱. Schematic diagram of variable reluctance tachometer (proximity type of instrument)

۶-۴. انواع Dumb و Intelligent

ابزار Dumb یا معمولی، ابزاری است که در آن متغیر ورودی اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شود اما داده‌ها توسط ناظر پردازش می‌شوند. برای مثال Bourdon pressure gauge

ابزار Smart یا Intelligent شامل:

- خروجی ترانسdiyosr به شکل الکتریکی
- خروجی ترانسdiyosr باید به صورت دیجیتال باشد
- رابط (Interface) با کامپیوتر دیجیتال
- روتین‌های نرم‌افزاری برای کاهش نویز، تخمین خطأ، خود کالیبراسیون، تنظیم بهره و ...
- روتین‌های نرم‌افزاری برای درایور خروجی برای نمایش مناسب یا ارائه خروجی کد ASCII سریال


۱-۵. ابزار مبتنی بر میکرопروسسور

ابزار مبتنی بر میکرопروسسور، ابزار هوشمند نیز نامیده می‌شوند.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

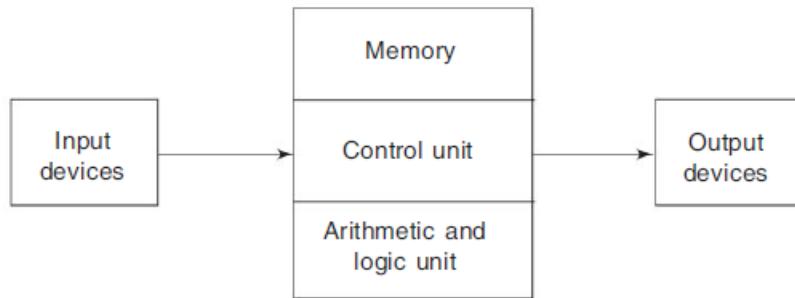

شكل ۱۴-۱. Digital computer system.

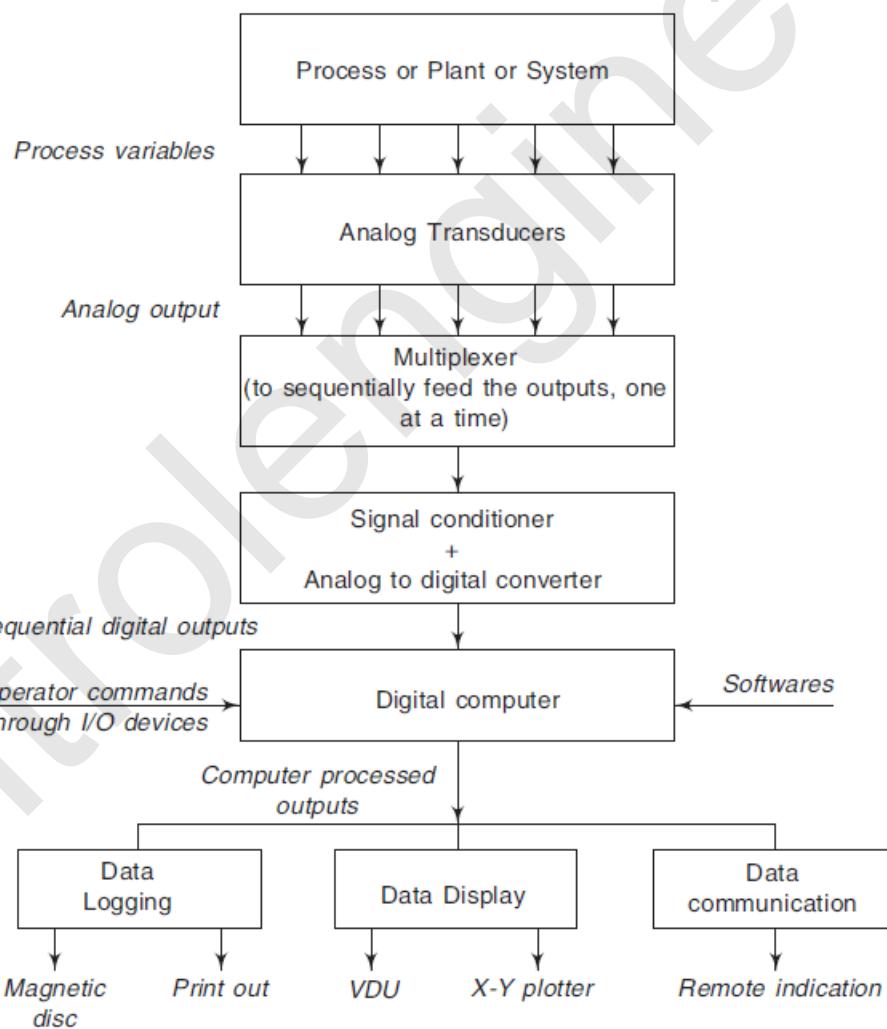

شكل ۱۵-۱. A typical digital computer based measurement system.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

مزیت‌ها:

- طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که به‌طور اتوماتیک وظایف عادی مانند تصحیح Drift، کاهش/حذف نویز، تصحیح غیرخطی، تنظیم بهره، تنظیم رفع و اسپن، کالیبراسیون را انجام دهنند.
- این ابزارها دارای Signal conditioning و نمایشگر داده هستند که فشرده و قابل اعتماد است و قادر به عملکرد در شرایط سخت، صنعتی، نظامی و ... هستند.
- اغلب آن‌ها زیربرنامه‌های تشخیصی داخلی دارند که می‌تواند عیب را تشخیص داده و به‌طور اتوماتیک آنرا اصلاح کند. اگر نتواند عیب را اصلاح کند آلام مناسب تولید می‌کند.
- اندازه‌گیری، پردازش و نمایش داده‌های متغیرهای فرایند به صورت Real time انجام می‌شود.
- چنین ابزارهایی را می‌توان با کنترل از راه دور برنامه‌ریزی و یا تنظیم کرد.
- آن‌ها هزینه کمتر، Accuracy بالاتر و Flexibility بیشتری دارند.
- به‌دلیل Compact بودن، بیشتر از نوع قابل حمل هستند.
- به‌دلیل داشتن مصرف کم، می‌توانند با باتری کار کنند.
- نیازی به عملیات ماهرانه (Skilled Operation) ندارند.

معایب:

- آن‌ها نمی‌توانند برنامه‌نویس کامپیوتر یا طراح ابزارها را جایگزین کنند، یعنی نمی‌توانند برنامه‌ها را خودشان تغییر دهند.
- به داده‌های پردازشی در فرم دیجیتال نیاز دارند.
- نرم‌افزارهای کامپیوتری تجاری خیلی سریع منسوخ می‌شوند و به روزرسانی دوره‌ای آن مستلزم هزینه‌های اضافی است.
- آن‌ها مستعد مشکلات ویروسی هستند و می‌توانند غیرفعال شوند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل اول

۱-۶ استانداردها و کالیبراسیون

اندازه‌گیری یک عمل مقایسه کمی بین یک استاندارد از قبل تعیین شده و مقدار نامعین یک کمیت فیزیکی است.

اندازه‌گیری باید شروط زیر را برآورده کند:

- استانداردی که برای مقایسه به کار می‌رود باید well-established و highly accurate باشد.
- وسایل اندازه‌گیری و روش‌های کالیبراسیون به کار رفته در عمل اندازه‌گیری باید قابلیت اعتماد اثبات شده داشته باشند.

۱-۶-۱. استانداردهای اندازه‌گیری

استاندارد اندازه‌گیری به عنوان نمایش فیزیکی واحد اندازه‌گیری تعریف می‌شود. واحد اندازه‌گیری عموماً با مراجعه به یک استاندارد ماده دلخواه یا به یک پدیده طبیعی که شامل ثابت‌های فیزیکی و اتمی است انتخاب می‌شود. برای مثال واحد SI جرم (کیلوگرم)

استانداردها براساس عملکرد و نوع کاربردشان به استانداردهای بین‌المللی، اولیه، ثانویه و کاری تقسیم‌بندی می‌شوند.

International standards •

استانداردهای بین‌المللی و سایلی هستند که بر طبق مشخصات ارائه شده در یک گرد همایی بین‌المللی طراحی و ساخته می‌شوند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

این استانداردها توسط International Bureau of Weights and Measures در سور فرانسه نگهداری می‌شوند.

نمونه ساخته شده بین‌المللی کیلوگرم، ساعت سزیمی به ترتیب استانداردهای بین‌المللی وزن و زمان هستند.

این استانداردها برای اهداف مقایسه‌ای و کالیبراسیون روزمره در دسترس کاربر عادی نیستند.

Primary standards •

استانداردهای اولیه و سایلی هستند که توسط موسسات استانداردها/آزمایشگاه‌های ملی در قسمت‌های مختلف جهان نگهداری می‌شوند.

این وسایل به صورت مستقل به وسیله اندازگیری‌های مطلق (Absolute measurements) کالیبره می‌شوند.

یکی از عملکردهای مهم نگهداری استانداردهای اولیه، Certify Calibrate/Check و استانداردهای مرجع ثانویه است.

این استانداردها برای Verification/Calibration استانداردهای کاری به آسانی در دسترس کاربر عادی ابزار نیستند.

Secondary standards •

استانداردهای ثانویه استانداردهای مرجع پایه‌ای هستند که در آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری صنعتی (همین‌طور در صنعت) به کار رفته و نگهداری می‌شوند.

یکی از کارهای مهم آزمایشگاه صنعتی نگهداری و کالیبراسیون تنایی استانداردهای ثانویه نسبت به استانداردهای اولیه آزمایشگاه/سازمان استانداردهای ملی است.

استانداردهای ثانویه برای چک‌کردن و کالیبراسیون استانداردهای کاری، به آسانی در دسترس کاربر عادی ابزار است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Working standards •

این استانداردها وسایل High-accuracy هستند که به صورت تجاری موجودند و چنانچه باید و شاید نسبت به استانداردهای اولیه یا ثانویه چک و تایید می‌شوند.

استانداردهای کاری به طور وسیعی برای کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی عمومی، برای انجام دادن اندازه‌گیری‌های مقایسه‌ای یا برای چک کردن کیفیت (محدوه Accuracy) محصولات صنعتی به کار می‌روند.

۲-۶. کالیبراسیون

کالیبراسیون عمل یا نتیجه مقایسه کمی بین یک استاندارد معلوم و خروجی سیستم اندازه‌گیری است که کمیت یکسانی را اندازه می‌گیرد.

اگر پاسخ ورودی-خروچی سیستم خطی باشد، کالیبراسیون تک نقطه‌ای کافی است در غیر این صورت، مجموعه‌ای از ورودی‌های استاندارد معلوم به سیستم اندازه‌گیری برای کالیبراسیون خروجی‌های متناظر سیستم به کار می‌رود.

Primary Calibration •

وقتی که یک سیستم/وسیله نسبت به استانداردهای اولیه کالیبره می‌شود، روش را کالیبراسیون اولیه می‌نامند. برای مثال Standard cell یا Standard resistor

Secondary Calibration •

وقتی که یک وسیله کالیبراسیون ثانویه برای کالیبراسیون بعدی وسیله دیگری که کمی دارد به کار می‌رود، روش را کالیبراسیون ثانویه نامند.

وسایل کالیبراسیون ثانویه به طور وسیعی در کاربردهای آزمایشگاهی عمومی و صنعت به کار می‌روند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Direct Calibration with known input source •

از نظر مرتبه دقت با کالیبراسیون اولیه یکسان هستد. بنابراین وسایلی که مستقیماً کالیبره می‌شوند نیز به عنوان وسایل کالیبراسیون ثانویه به کار می‌روند (Flow meter توربینی).

Indirect Calibration •

کالیبراسیون غیرمستقیم مبتنی است بر تعادل دو وسیله مختلف که برای اندازه‌گیری یک کمیت فیزیکی معین به کار می‌روند (Flow meter توربینی).

Routine Calibration •

عبارت است از روش مقایسه تناوبی دقت و عملکرد مناسب هر وسیله با استانداردهایی که می‌دانیم به دقت قابل تولیدند.

مراحل معمول در روند کالیبراسیون:

- بررسی دقیق ابزار برای یافتن معایب فیزیکی مشهود
- بررسی ابزار برای نصب مناسب بر طبق مشخصات داده شده از طرف سازنده
- تنظیم صفر کلیه نمایشگرها
- تراز کردن وسایلی که به این اقدام احتیاطی نیاز دارند
- آزمون‌های کاری توصیه شده برای یافتن معایب بزرگ
- کالیبره کردن ابزار به ترتیب صعودی و همچنین نزولی مقادیر ورودی
- داشتن سطح بالاتری از قابلیت ردیابی استاندارد دستگاه کالیبراسیون در مقایسه با دستگاه کالیبره شده

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

controlengineers.ir

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل دوم

مشخصه‌های عملکرد استاتیکی ابزار

۱-۱. مقدمه

ویژگی‌های جزئی مشخصات کارکردی هر ابزار مشخصه‌های عملکرد (Performance characteristics) آن نامیده می‌شوند.

دسته‌بندی مشخصه‌های عملکرد ابزار:

- مشخصه‌های استاتیکی
- مشخصه‌های دینامیکی

نکته.

در حالت کلی کیفیت‌های عملکرد کمی کلی وسایل اندازه‌گیری به وسیله هر دو مشخصه استاتیکی و دینامیکی آن‌ها بیان می‌شوند.

در مورد سیگнал‌های مستقل از زمان تنها مشخصه‌های استاتیکی باید مدنظر قرار گیرند.

۲-۲. خطاهای عدم قطعیت‌ها در پارامترهای عملکرد

پارامترهای عملکرد استاتیکی مختلف ابزار با انجام دادن آزمایش‌های معینی بسته به نوع وسیله، طبیعت کاربرد و ... به دست می‌آیند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

مشکلات:

- تغییر حساسیت و سایل اندازه‌گیری ناشی از برخی اغتشاش‌ها، معمولاً به اندازه مقدار خاصی، در همه مقادیر خروجی تاثیر می‌گذارد.

- ناتوانی وسیله اندازه‌گیری برای داشتن خروجی یکسان برای کاربردهای تکراری برای هر مقدار خاص ورودی.

۱-۲-۲. انواع خطاهای

خطا: تفاوت بین مقدار اندازه‌گیری شده و مقدار واقعی

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل دوم

۱-۲-۲. انواع خطاهای

خطا: تفاوت بین مقدار اندازه‌گیری شده و مقدار واقعی

Systematic or Cumulative Errors •

خطاهای منظم یا تجمعی، مقدار و علامت یکسانی را برای مجموعه معینی از شرایط دارند.

این نوع خطا را معمولاً انحراف وسیله اندازه‌گیری نیز می‌نامند.

علل بروز این خطاهای:

خطاهای ابزار (Instrument errors) •

علت: طراحی یا ساخت بد ابزار

با انتخاب ابزار مناسب برای کاربرد معین، اعمال تصحیح مناسب بعد از تعیین مقدار خطای ابزار و کالیبراسیون ابزار نسبت به یک استاندارد مناسب می‌توان از بروز خطاهای ابزار جلوگیری کرد.

خطاهای محیطی (Environmental errors) •

تغییرات معمول در شرایط محیطی نظیر تغییرات دما، فشار جو، رطوبت، نیروهای باد، میدان‌های مغناطیسی و الکترواستاتیکی و ... ممکن است مشخصات ابزار را تحت تاثیر قرار دهند.

خطاهای بارگذاری (Loading errors) •

در اثر عمل اندازه‌گیری بر سیستم فیزیکی مورداً آزمایش حاصل می‌شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

تقسیم‌بندی خطاهای : Systematic

- خطاهای استاتیک (ناشی از محدودیت‌های ابزار و برخی کمبودها در فرایند اندازه‌گیری)
- خطاهای دینامیک (عدم پاسخ سریع ابزار)

راه کار حذف خطاهای Systematic: کالیبراسیون مناسب ابزار

Accidental or Random Errors •

این خطاهای بعلت تغییرات تصادفی در پارامتر یا سیستم اندازه‌گیری به وجود می‌آیند. از نظر مقدار تغییر می‌کنند و می‌توانند به طور شناسی مثبت یا منفی باشند.

آن‌ها را Chance or compensating type of errors نیز می‌نامند.

:Random errors عوامل اصلی ایجاد

Inconsistencies associated with accurate measurement of small quantities •

Presence of certain system defects •

معایی نظیر ترانس‌های ابعادی بزرگ در قطعات مجاور موجب خطای Backlash می‌شود

اصطکاک نیز باعث کندی در یاتاقان‌های ابزار می‌گردد

روش شناسایی و اصلاح: براساس Method of symmetry

Effect of unrestrained and randomly varying parameters •

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Miscellaneous Type of Gross Errors •

خطاهایی هستند که تاحدی Systematic و تاحدی Random اند.

عوامل بروز این خطاهای:

- خطاهای انسانی یا شخصی (Random) و یا Systematic
- خطاهای ناشی از اجزا معیوب / تنظیمها
- کاربرد نامناسب ابزار

Uncertainty ۲-۲-۲

خطاهای Random و جز Gross خطاهای Uncertainty در آزمایش‌ها را تشکیل می‌دهند.

انحرافات Random و علامت جبری آن‌ها از تابع توزیع نرمال یا گوسی تعییت می‌کند.

Uncertainty • برآورد یا تخمین خارجی

این پارامتر (U_E) معمولاً از معلومات آزمایش، محدودیت دستگاه، دفترچه راهنمای سازنده ابزار برآورد می‌شود. در صورت نبود اطلاعات، Resolution به عنوان برآورد خارجی Uncertainty در نظر گرفته می‌شود.

Uncertainty • برآورد یا تخمین داخلی

این نوع Uncertainty (U_I) پارامتری است که ذاتی خود داده‌ها است و تعیین کمی آنرا برآورد داخلی Uncertainty می‌نامند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

دلیل ایجاد: هر بار که ورودی معینی به ابزار داده می‌شود و سله ممکن است یک مقدار کمی متفاوت را نشان دهد.

برآورد داخلی Uncertainty (خطای معیار داخلی):

- تعداد نسبتاً زیادی از داده از اندازه‌گیری خاصی بهدست می‌آید (Population) و فرض می‌شود که شامل همه مقادیر ممکن است.
- Population به قسمت‌های کوچکی بهنام Sample تقسیم می‌شود. انتخاب نمونه‌ها بایستی بهصورت Random sampling باشد.
- مقدار متوسط و انحراف معیار هر نمونه تعیین می‌شود که بهترتیب بهعنوان مقدار واقعی و نمونه در نظر گرفته می‌شوند.
- برای بهدست آوردن بهترین برآورد مقدار متوسط، متوسط Population محاسبه می‌شود.
- برای بهدست آوردن برآورد کلی Uncertainty، انحراف معیار متوسط نمونه‌ها محاسبه می‌شود.

اگر در آزمایشی برآوردهای خارجی و داخلی Uncertainty از یک مرتبه بزرگی باشند، این آزمایش باثبتات در نظر گرفته می‌شود. این معیار موجب حداقل شدن Uncertainty کلی می‌شود. اما اگر این دو خیلی متفاوت باشند، آن وقت معمولاً مقدار بزرگتر بهعنوان Uncertainty آزمایش در نظر گرفته می‌شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل دوم

۲-۲-۲. انواع Uncertainty

خطاهای Random و جز Random خطاهای Gross، منبع اصلی Uncertainty در آزمایش‌ها را تشکیل می‌دهند. انحرافات Random و علامت جبری آنها از تابع توزیع نرمال یا گوسی تبعیت می‌کند.

External estimate of uncertainty •

این پارامتر (U_E) معمولاً از معلومات آزمایش، محدودیت دستگاه، دفترچه راهنمای سازنده ابزار برآورده شود. در صورت نبود اطلاعات، Resolution به عنوان External estimate of uncertainty در نظر گرفته می‌شود.

Internal estimate of uncertainty •

این نوع Uncertainty (U_I) پارامتری است که ذاتی خود داده‌ها است و تعیین کمی آنرا Internal estimate of uncertainty می‌نامند.

هر بار که ورودی معینی به ابزار داده می‌شود وسیله ممکن است یک مقدار کمی متفاوت را نشان دهد.

: (Internal standard) Internal estimate of uncertainty

• تعداد نسبتاً زیادی از داده از اندازه‌گیری خاصی به دست می‌آید (Population) و فرض می‌شود که شامل همه مقادیر ممکن است.

• Population به قسمت‌های کوچکی به نام Sample تقسیم می‌شود. انتخاب نمونه‌ها بایستی به صورت Random sampling باشد.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

- مقدار Mean و Standard deviation هر نمونه تعیین می‌شود که به ترتیب به عنوان مقدار واقعی و Uncertainty نمونه در نظر گرفته می‌شوند.

- برای به دست آوردن بهترین estimate مقدار متوسط، متوسط Population محاسبه می‌شود.
- برای به دست آوردن برآورد کلی Standard deviation Overall estimate of uncertainty متوسط نمونه‌ها محاسبه می‌شود.

اگر در آزمایشی estimate های خارجی و داخلی Uncertainty از یک مرتبه بزرگی باشند، این آزمایش با ثبات در نظر گرفته می‌شود. این معیار موجب حداقل شدن Overall uncertainty می‌شود. اما اگر این دو خیلی متفاوت باشند، آن وقت معمولاً مقدار بزرگتر به عنوان Uncertainty آزمایش در نظر گرفته می‌شود.

۲-۳. برآورد یا تخمین انتشار عدم قطعیت در کمیت‌های مرکب

برای محاسبه Overall uncertainty ناشی از اثر ترکیبی Uncertainty های متغیرهای مختلف رابطه کلی زیر را در نظر بگیرید:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

y : پارامتری است که به متغیرهای مستقل x_1, x_2, \dots و x_n بستگی دارد

$$dy = \frac{\partial y}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_n} dx_n$$

کمیت‌های x_1, x_2, \dots, x_n به ترتیب در کمیت‌های $y, Ux_1, Ux_2, \dots, Ux_n$ Uncertainty : dx_1, dx_2, \dots, dx_n و $Uy = \frac{\partial y}{\partial x_1} Ux_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} Ux_2 + \dots + \frac{\partial y}{\partial x_n} Ux_n$

بدترین حالت ممکن زمانی است که همه Uncertainty ها علامت یکسان داشته باشند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$U_{y \max} = \left| \frac{\partial y}{\partial x_1} U_{x_1} \right| + \left| \frac{\partial y}{\partial x_2} U_{x_2} \right| + \dots + \left| \frac{\partial y}{\partial x_n} U_{x_n} \right|$$

روش واقعی تر:

$$U_y^2 = \{ \left(\frac{\partial y}{\partial x_1} \right)^2 (U_{x_1})^2 + \dots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 (U_{x_i})^2 + \dots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_n} \right)^2 (U_{x_n})^2 \} + \\ \{ \left(\frac{\partial y}{\partial x_1} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial x_2} \right) (U_{x_1})(U_{x_2}) + \dots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial x_j} \right) (U_{x_i})(U_{x_j}) + \dots \}$$

با توجه به احتمال مساوی برای مثبت یا منفی بودن می‌توان نوشت:

$$U_y = \pm \{ \left(\frac{\partial y}{\partial x_1} \right)^2 (U_{x_1})^2 + \dots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 (U_{x_i})^2 + \dots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_n} \right)^2 (U_{x_n})^2 \}^{1/2}$$

Overall internal estimate uncertainty : $(U_I)_{overall} = \pm \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 (U_{x_i})^2 \right]^{1/2}$

مسئله.

در آزمایش انجام شده توسط n فرد مختلف، مقدار متوسط ضریب اصطکاک استاتیکی μ بین دو صفحه معین با تکرار آزمایش به تعداد m بار تعیین می‌شود. اگر خطای برآورده شده هر فرد از مرتبه انحراف معیار در داده‌هایش باشد، بهترین برآورد ضریب اصطکاک استاتیکی و Internal estimate of the uncertainty را برمبنای نتایج همه افراد تعیین کنید.

حل:

$$(\bar{\mu})_{pop} = \frac{\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n}{n}$$

با توجه به $(U_I)_{overall} = \pm \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 (U_{x_i})^2 \right]^{1/2}$ می‌توان نوشت:

$$(U_I)_{overall}^2 = \left(\frac{\partial \bar{\mu}}{\partial \mu_1} \right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial \bar{\mu}}{\partial \mu_2} \right)^2 \sigma_2^2 + \dots + \left(\frac{\partial \bar{\mu}}{\partial \mu_n} \right)^2 \sigma_n^2$$

$$(U_I)_{overall}^2 = \left(\frac{1}{n} \right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{1}{n} \right)^2 \sigma_2^2 + \dots + \left(\frac{1}{n} \right)^2 \sigma_n^2 = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2}{n^2}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Standard deviation: $\sigma_n, \sigma_2, \dots, \sigma_1$ در آزمایش هر فرد

فرض: Estimated error در هر مورد از مرتبه یکسان است

$$\sigma_1 \approx \sigma_2 \approx \dots \approx \sigma_n \approx \sigma$$

$$\Rightarrow (U_I)_{overall}^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} \Rightarrow (U_I)_{overall} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

نکته.

به طور کلی برآورد داخلی Uncertainty، خطای دقت وسیله اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. بنابراین برای هر وسیله‌ای می‌توان نوشت:

$$x = \bar{X} \pm U_I$$

Population mean : \bar{X}


Internal estimate of the uncertainty : U_I

.۱-۲ مثال

بعاد و چگالی تخمین‌زده شده جسم:

$$L = (10.0 \pm 0.1) \text{ cm}, \quad R = (4.00 \pm 0.05) \text{ cm}$$

$$\rho_1 = (3.50 \pm 0.10) \text{ g/cm}^3, \quad \rho_2 = (2.50 \pm 0.05) \text{ g/cm}^3$$

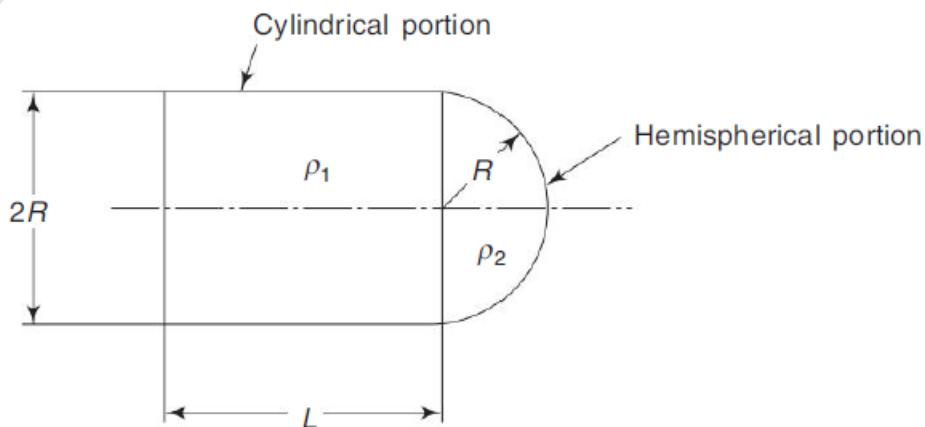

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

هدف: تعیین مقدار جرم کل جسم و Overall uncertainty

حل:

$$M_T = M_{cylinder} + M_{hemisphere}$$

$$M_T = \pi R^2 L \rho_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) \rho_2$$

$$(M_T)_{av} = \pi (4)^2 (10) \times 3.5 + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi \times 4^3 \right) \times 2.5 \Rightarrow (M_T)_{av} = 2094.39 \text{ g}$$

با توجه به $(U_I)_{overall} = \pm \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 (Ux_i)^2 \right]^{1/2}$ می‌توان نوشت:

$$(U)_{M_T}^2 = \left(\frac{\partial M_T}{\partial R} \right)^2 U_R^2 + \left(\frac{\partial M_T}{\partial L} \right)^2 U_L^2 + \left(\frac{\partial M_T}{\partial \rho_1} \right)^2 U_{\rho_1}^2 + \left(\frac{\partial M_T}{\partial \rho_2} \right)^2 U_{\rho_2}^2$$

$$\left(\frac{\partial M_T}{\partial R} \right) = 2\pi RL\rho_1 + 2\pi R^2 \rho_2 = 2\pi R(L\rho_1 + R\rho_2)$$

$$\left(\frac{\partial M_T}{\partial L} \right) = \pi R^2 \rho_1$$

$$\left(\frac{\partial M_T}{\partial \rho_1} \right) = \pi R^2 L$$

$$\left(\frac{\partial M_T}{\partial \rho_2} \right) = \frac{2}{3} \pi R^3$$

$$\Rightarrow (U)_{M_T}^2 = \{(2\pi)(4)((10 \times 3.5) + (4 \times 2.5))\}^2 (0.05)^2 + (\pi \times 4^2 \times 3.5)^2 (0.1)^2 + (\pi \times 4^2 \times 10)^2 (0.1)^2 + \left(\frac{2}{3} \pi 4^3 \right)^2 (0.05)^2$$

$$\Rightarrow (U)_{M_T}^2 = 3080.91 \Rightarrow (U)_{M_T} = 55.51 \text{ g}$$

Total mass of the composite body: $M_T = 2094.39 \pm 55.51 \text{ g}$

$$\% \text{ Uncertainty in total mass: } = \frac{55.51}{2094.39} \times 100 = \pm 2.65\%$$

.۲-۲ مثال

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

معادله Hagen-Poiseuelle

$$Q = \frac{\pi D^4}{128\eta L} \Delta P$$

Q : نرخ فلوی حجمی سیال در لوله مویین

D : قطر لوله

η : ضریب ویسکوستی دینامیکی سیال

L : طول لوله

ΔP : اختلاف فشار در دو انتهای لوله

الف) اگر Q ، L و ΔP با عدم قطعیت 1% اندازه‌گیری شوند، η با چه دقیقیت به دست می‌آید.

ب) اگر Uncertainty اندازه‌گیری D با استفاده از ابزار بهبود یافته تا 0.1% کاهش یابد، بهبود حاصل در عدم قطعیت η چقدر خواهد بود؟

حل:

الف) از معادله Viscometer

$$Q = \frac{\pi D^4}{128\eta L} \Delta P \Rightarrow \eta = \frac{\pi D^4}{128QL} \Delta P \Rightarrow \eta = f(D, Q, L, \Delta P)$$

با توجه به $(U_I)_{overall} = \pm [\sum_{i=1}^n (\frac{\partial y}{\partial x_i})^2 (U_{x_i})^2]^{1/2}$ می‌توان نوشت:

$$(U_I)_{overall}^2 = (\frac{\partial \eta}{\partial D})^2 U_D^2 + (\frac{\partial \eta}{\partial Q})^2 U_Q^2 + (\frac{\partial \eta}{\partial L})^2 U_L^2 + (\frac{\partial \eta}{\partial (\Delta P)})^2 U_{\Delta P}^2$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial D} = \frac{\pi D^3}{32QL} \Delta P$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$\frac{\partial \eta}{\partial Q} = -\frac{\pi D^4}{128Q^2L} \Delta P$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial L} = -\frac{\pi D^4}{128QL^2} \Delta P$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial (\Delta P)} = \frac{\pi D^4}{128QL}$$

برای محاسبه Overall uncertainty در اندازه‌گیری η :

$$\frac{(U_I)_{overall}^2}{\eta^2} = \left(\frac{\pi D^3}{32QL} \Delta P \right)^2 \cdot U_D^2 + \left(\frac{-\pi D^4}{128Q^2L} \Delta P \right)^2 \cdot U_Q^2 + \left(\frac{-\pi D^4}{128QL^2} \Delta P \right)^2 \cdot U_L^2 + \left(\frac{\pi D^4}{128QL} \Delta P \right)^2 \cdot U_{\Delta P}^2$$

$$\Rightarrow \frac{(U_I)_{overall}^2}{\eta^2} = 16 \left\{ \frac{U_D^2}{D^2} \right\} + \left\{ \frac{U_Q^2}{Q^2} \right\} + \left\{ \frac{U_L^2}{L^2} \right\} + \left\{ \frac{U_{\Delta P}^2}{(\Delta P)^2} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{(U_I)_{overall}}{\eta} = [16 (0.01)^2 + (0.01)^2 + (0.01)^2 + (0.01)^2]^{1/2}$$

$$\Rightarrow \frac{(U_I)_{overall}}{\eta} = 0.0436 = 4.36\%$$

Overall uncertainty در اندازه‌گیری η در اثر ترکیب Uncertainty ها در اندازه‌گیری‌های Q ، L و D است.

برابر $4.36 \pm \%$ است.

(ب)

$$\Rightarrow \frac{(U_I)_{overall}}{\eta} = [16 (0.001)^2 + (0.01)^2 + (0.01)^2 + (0.01)^2]^{1/2}$$

$$\Rightarrow \frac{(U_I)_{overall}}{\eta} = 0.0178 = 1.78\%$$

Overall uncertainty در پارامتر η بهبود $\frac{4.36 - 1.78}{4.36} \times 100 = 59.2\%$ است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل دوم

۴-۲. پارامترهای عملکرد استاتیکی

Accuracy .۱-۴-۲

Accuracy در سیستم اندازه‌گیری به عنوان نزدیکی خروجی ابزار به مقدار واقعی کمیت اندازه‌گیری شده (مطابق استانداردها) تعریف می‌شود.

عملابه عنوان درصد انحراف یا Inaccuracy اندازه‌گیری نسبت به مقدار واقعی بیان می‌شود.

ابزار عمدتاً به محدودیتهای ذاتی ابزار و نیز کاستی‌های فرایند اندازه‌گیری بستگی دارد. به عبارتی به خطاهای سیستماتیک مختلفی که در فرایند اندازه‌گیری نقش دارند بستگی دارد.

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{measured value} - \text{true value}}{\text{true value}} \times 100$$

(True value (TV) = درصد مقدار واقعی (درصد (TV)

$$\text{Inaccuracy} = \frac{\text{measured value} - \text{true value}}{\text{max scale value}} \times 100$$

(Full-scale deflection (FSD) = درصد انحراف مقیاس کامل (درصد (FSD)

نکته.

مشخصه درصد FSD نسبت به درصد TV، Accuracy کمتری دارد.

Precision .۲-۴-۲

Precision به عنوان توانایی ابزار برای تولید مجدد دسته معینی از خواندها در محدوده Accuracy معینی تعریف می‌شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

ابزار خیلی دقیق وسیله‌ای است که برای اطلاعات ورودی معین، هنگامی که قرائت به دفعات زیادی تکرار شود، اطلاعات خروجی یکسانی داشته باشد. در حقیقت دقت به تکرارپذیری ابزار بستگی دارد.

تعريف تکرارپذیری.

توانایی ابزار در تولید مجدد گروهی از اندازه‌گیری‌های یک کمیت معین، که توسط یک ناظر با استفاده از یک ابزار تحت شرایط یکسان صورت می‌گیرد.

نکته.

دقت ابزار به عواملی که موجب خطاهای Random or Accidental می‌شوند بستگی دارد.

نکته.


- درجه درستی مقدار اندازه‌گیری شده را در مقایسه با مقدار واقعی نشان می‌دهد. از طرفی درجه تکرارپذیری چندین اندازه‌گیری مستقل یک ورودی مورد نظر در شرایط مبنای یکسان است.

- به وسیله کالیبراسیون مناسب وسیله تعیین می‌شود و Precision به وسیله تحلیل آماری.
- اندازه‌گیری دقیق لزوماً صحیح نیست.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

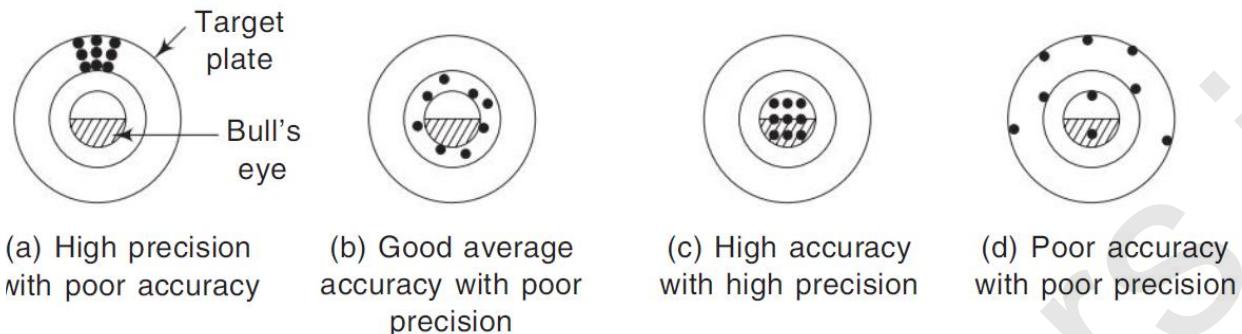

شکل ۲-۲. تشریح درجه Precision و Accuracy در یک آزمون نشانه‌گیری

Resolution (or Discrimination) .۳-۴-۲

به عنوان کوچکترین تغییر در مقدار اندازه‌گیری شده تعریف می‌شود که آن را ابزار با اطمینان می‌تواند تشخیص دهد.

کمترین شمارش هر ابزار به عنوان Resolution آن در نظر گرفته می‌شود.

Threshold .۴-۴-۲

حالات خاصی از Resolution است و به عنوان حداقل مقدار ورودی که در پایین تر از آن خروجی قابل تشخیص نیست، تعریف می‌شود.

نکته.

به صورت مقادیر مطلق با واحدهای ورودی یا به صورت درصدی از FSD بیان Resolution و Threshold می‌شوند.



Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Static sensitivity .۵-۴-۲

حساسیت استاتیکی ابزار به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$(K) = \frac{\text{change of output signal}}{\text{change of input signal}} = \frac{\Delta q_o}{\Delta q_i}$$

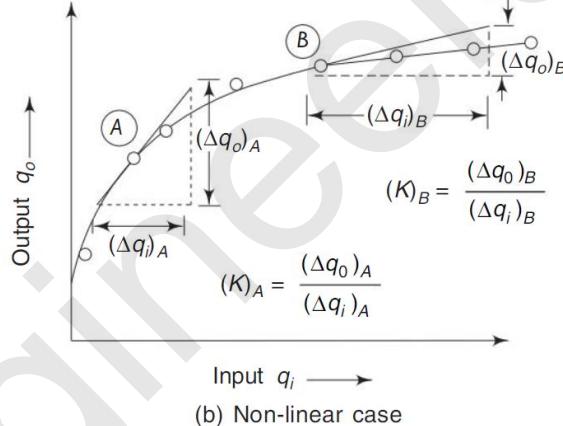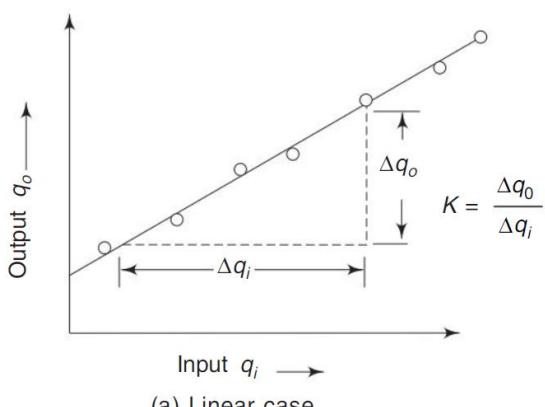

شکل ۳-۲. حساسیت استاتیکی ابزار خطی و غیرخطی

اگر محورهای منحنی ورودی-خروجی با مقیاس‌های واقعی نشان داده شوند، حساسیت با شیب منحنی نشان داده می‌شود.

حساسیت استاتیکی ابزار از نتایج کالیبراسیون استاتیکی تعیین می‌شود:

- خطی: حساسیت استاتیکی ثابت است

$$K = \left. \frac{\Delta q_o}{\Delta q_i} \right|_{q_o}$$

- غیرخطی:

عكس حساسیت را Deflection factor می‌نامند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Linearity ۶-۴-۲

مقیاس خطی یکی از مطلوب‌ترین ویژگی‌های هر ابزار اندازه‌گیری است.

انحرافات از حالت ایده‌آل، Linearity error نامیده می‌شود.

روش تعیین حداقل فاصله از **Linearity**.

- مستقل از ورودی

با حداقل مقدار انحراف از بهترین خط مستقیم ایده‌آل در سمت مثبت یا منفی مشخص می‌شود (به صورت $\pm\%FSD$ بیان می‌شود).

- متناسب با ورودی

به صورت تابعی از ورودی تعیین می‌شود.

- ترکیبی از هر دو مورد مستقل و متناسب با ورودی


در این حالت حداقل انحراف در محدوده‌ای که مستقل از ورودی (به صورت $y \pm\%FSD$) و در محدوده متناسب با ورودی (به صورت $x \pm\%$ از ورودی) تعیین می‌شود.

در عمل Non-linearity ابزار اندازه‌گیری، هر کدام که بزرگتر باشد در نظر گرفته می‌شود.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi


University of Tabriz

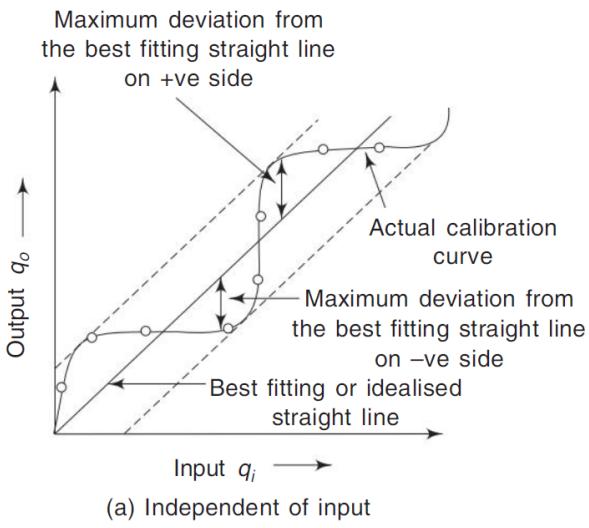

(a) Independent of input

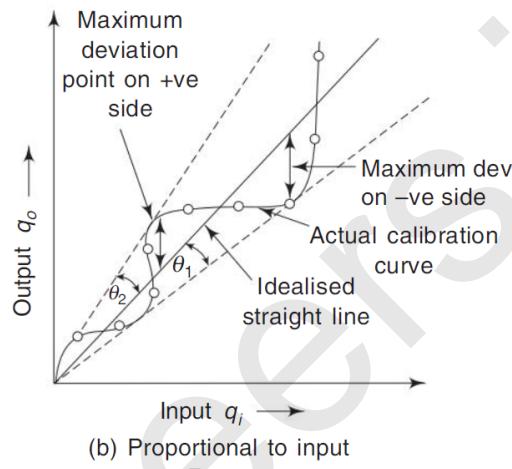

(b) Proportional to input

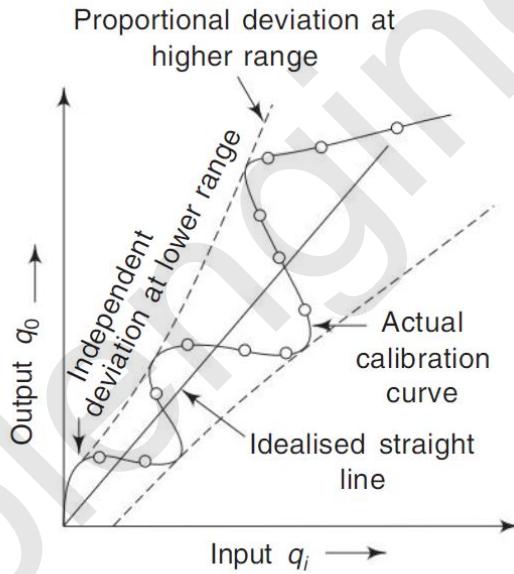

(c) Proportional to input over part of range

شکل ۲-۴. نمونه‌هایی از Non-linearity

Range and Span .۷-۴-۲

Range: هر سنسور یک بازه اندازه‌گیری و درواقع عملکردی دارد که سنسور یا مبدل برای این بازه طراحی شده است. به این بازه گستره عملکرد یا Range گفته می‌شود.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

طول بازه فوق Span نامیده می‌شود.

Hysteresis ۸-۴-۲

هیسترزیس به عنوان مقدار خطای تعریف می‌شود که برای مقدار معینی از ورودی هنگامی که از جهت‌های مخالف (افزاینده و کاهنده)، به این مقدار نزدیک شویم، ایجاد می‌شود. عمدتاً ناشی از اصطکاک است.

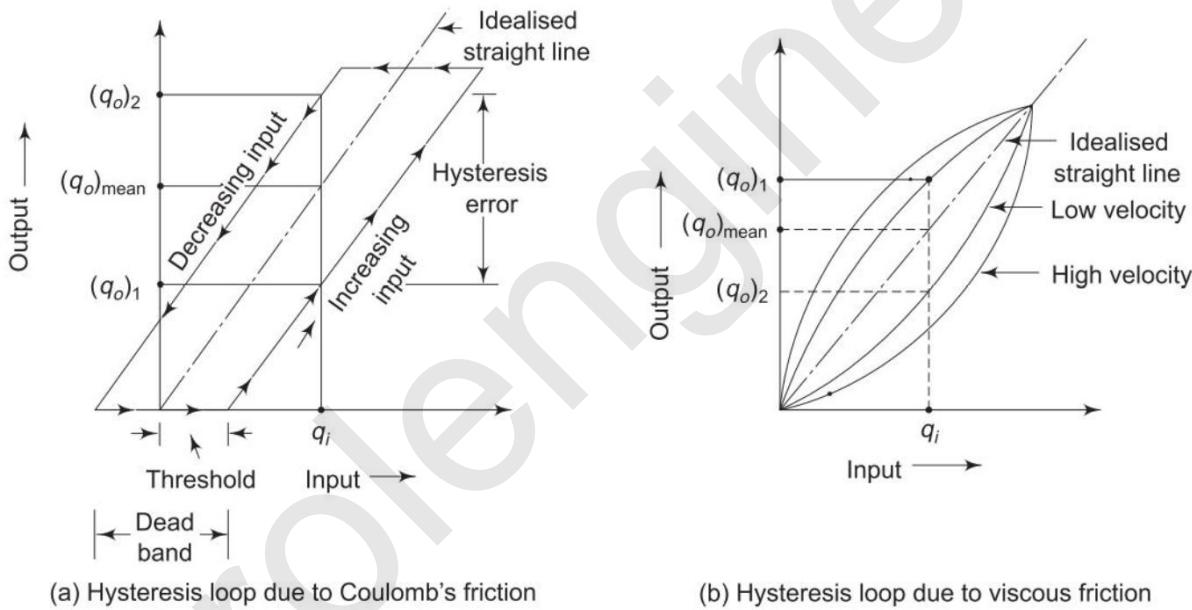

شکل ۸-۵ منحنی‌های ورودی-خروجی نوعی نشان‌دهنده آثار هیسترزیس

آثار هیسترزیس با درنظر گرفتن مشاهدات برای هر دو مقدار افزاینده و کاهنده ورودی و محاسبه میانگین حسابی آنها حذف می‌شوند.

$$(q_o)_{mean} = \frac{(q_o)_1 + (q_o)_2}{2}$$

در شکل ۸-۵:

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Dead band .۹-۴-۲

بزرگترین تغییر کمیت اندازه‌گیری شونده است که ابزار به آن پاسخ نمی‌دهد.

Backlash .۱۰-۴-۲

به عنوان حداقل فاصله یا زاویه‌ای که طی آن هر قسمت از سیستم مکانیکی ممکن است در یک جهت بدون به حرکت درآوردن قسمت دیگر، حرکت داده شود.

مشخصه‌های ورودی-خروجی یک سیستم اندازه‌گیری همراه با خطای Backlash مشابه حلقه هیسترزیس ناشی از اصطکاک کلمب نشان داده شده در شکل ۵-۲ است.


Drift .۱۱-۴-۲

به عنوان تغییرات خروجی برای ورودی معینی تعریف می‌شود که در اثر تغییر حساسیت ابزار اندازه‌گیری نسبت به ورودی‌های مزاحم خاصی نظیر دما، ناپایداری قطعه و ... رخ می‌دهد.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

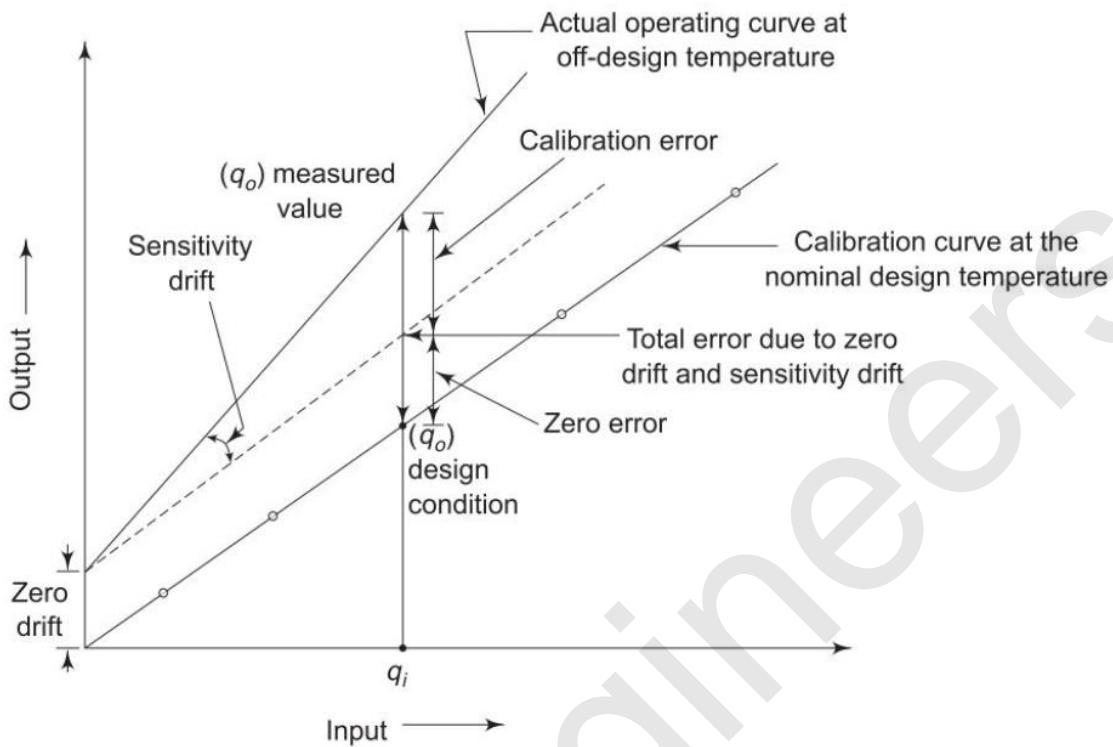

شکل ۲-۶. آثار Zero drift و Sensitivity drift در مشخصه‌های ابزار اندازه‌گیری

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل دوم

۲-۵. بارگذاری و تطبیق امپدانس

۲-۵-۱. بارگذاری امپدانس (Impedance Loading)

بارگذاری.


هر وسیله اندازگیری با یک سیگنال ورودی منبع، مقداری انرژی جذب می‌کند که بهاین وسیله مقدار متغیر اندازه‌گیری را تغییر می‌دهد. این ایجاد می‌کند که سیگنال ورودی تغییری را در اثر اندازه‌گیری متحمل شود. این اثر بارگذاری نامیده می‌شود.

خطای بارگذاری در اندازه‌گیری‌ها هرگز نمی‌تواند صفر شود اما باید در حد امکان کوچک باشد.

بارگذاری امپدانس.

اصطلاح بارگذاری وقتی که برای یک مدار الکتریکی عمومی به کار می‌رود، بارگذاری امپدانس نامیده می‌شود.

یک ترانسdiyosr به صورت زیر در نظر بگیرید:

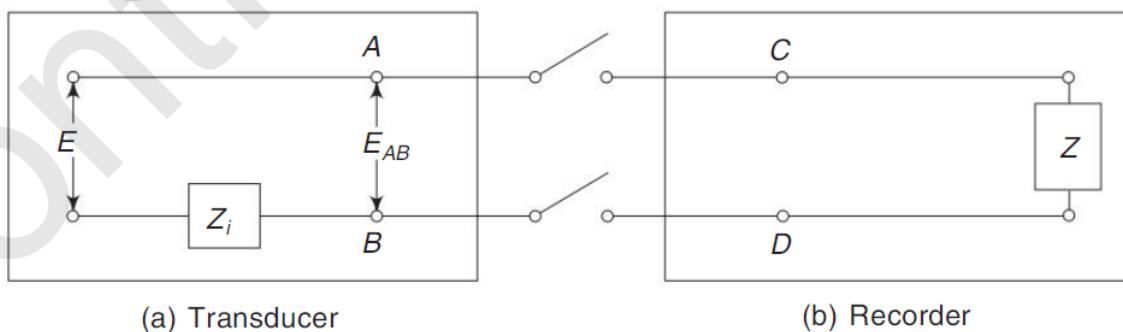

شکل ۲-۷. اثر بارگذاری رکوردر بر ترانسdiyosr

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

وقتی ترنسدیوسر به طور سری به رکوردری با امپدانس ورودی Z وصل می‌شود، ولتاژ ثبت شده بین نقاط A و B :

$$E_{AB} = \frac{EZ}{Z + Z_s}$$

$$E_{AB} = E$$

در حالت بدون بارگذاری امپدانس (حالت ایده‌آل):

$$Z \gg Z_s$$


در عمل باید:

این اصل در اندازه‌گیری ولتاژها با استفاده از ولتسنج لوله خلا (VTVM) به کار می‌رود.

۲-۵-۲. تطبیق امپدانس (Impedance Matching)

مسئله.

تقویت‌کننده توان متصل به طور سری با یک **Vibrator** الکترودینامیکی زیر را در نظر بگیرید:

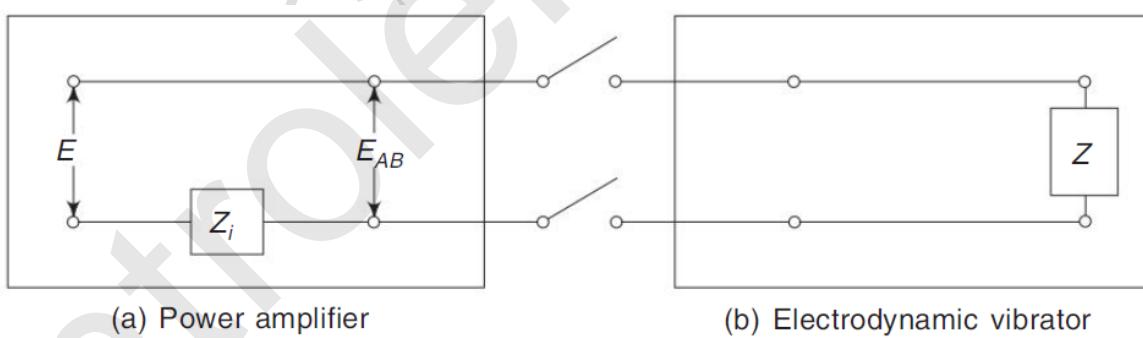

شکل ۲-۸ تطبیق امپدانس برای حداکثر توان

$$P = \frac{E_{AB}^2}{Z}$$

توان داده شده توسط تقویت‌کننده توان به **Vibrator** الکترودینامیکی:

$$E_{AB} = \frac{EZ}{Z + Z_s} \quad , \quad P = \frac{E_{AB}^2}{Z} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{E^2}{Z} \left(\frac{Z}{Z + Z_s} \right)^2$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

برای انتقال حداکثر توان:

$$\frac{\partial P}{\partial Z} = 0 \quad \Rightarrow \quad Z = Z_i$$

نکته.

برای داشتن حداکثر توان انتقالی از ابزار بایستی امپدانس بار خارجی به امپدانس داخلی آن منطبق شود.

مثال ۳-۲

الف) ولت‌متری با مقاومت داخلی $200^{\text{K}\Omega}$ در دو سر یک مقاومت مجھول متصل شده است. ولت‌متر 250^V را نشان می‌دهد. یک میلی‌آمپر‌متر (با مقاومت داخلی خیلی کوچک) که به‌طور سری به همان مقاومت وصل شده است، مقدار 10^{mA} را نشان می‌دهد. مقاومت ظاهری، مقاومت واقعی و خطای بارگذاری ولت‌متر را تعیین کنید.

ب) اگر همان ولت‌متر و میلی‌آمپر‌متر وقتی که به مقاومت دیگری متصل هستند به ترتیب 100^V و 2^A را نشان دهند. خطای بارگذاری در این حالت را تعیین کنید.

حل:

$$R_T = \frac{V_T}{I_T} = \frac{250}{10 \times 10^{-3}} \quad \Rightarrow \quad R_T = 25^{\text{K}\Omega} \quad \text{الف) مقاومت کل مدار:}$$

با صرف نظر کردن از مقاومت میلی‌آمپر‌متر، مقاومت مجھول مقدار ظاهری $R_{app} = 25^{\text{K}\Omega}$ را دارد.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_{act}} + \frac{1}{R_V} \quad \Rightarrow \quad R_{act} = \frac{R_T R_V}{R_V - R_T} = \frac{25 \times 200}{200 - 25} \quad \Rightarrow \quad R_{act} = 28.56^{\text{K}\Omega}$$

$$\% \text{ Loading error} = \frac{R_{act} - R_{app}}{R_{act}} \times 100 = \frac{28.56 - 25}{28.56} \times 100 \quad \Rightarrow \quad \% \text{ Loading error} = 12.46\%$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

ب) در حالت دوم:

$$R_T = \frac{V_T}{I_T} = \frac{100}{2} \Rightarrow R_T = 50\Omega$$

با صرف نظر کردن از مقاومت میلی آمپر متر، مقاومت مجھول مقدار ظاهربی $R_{app} = 50\Omega$ را دارد.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_{act}} + \frac{1}{R_V} \stackrel{R_V=200K\Omega}{\Rightarrow} R_{act} = \frac{R_T R_V}{R_V - R_T} = \frac{50 \times 200}{200 - 0.05} \Rightarrow R_{act} = 50.0125\Omega$$

$$\% \text{ Loading error} = \frac{R_{act} - R_{app}}{R_{act}} \times 100 = \frac{50.0125 - 50}{50.0125} \times 100 \Rightarrow \% \text{ Loading error} = 0.025\%$$

۶-۲. ویژگی های مشخصه های استاتیکی ابزار

تفاوت های انواع ابزار موجود برای اندازه گیری در یک کاربرد خاص:

- اصل علمی که ابزار براساس آن ساخته شده
- مکانیزمی که این اصل از طریق آن اعمال می شود
- روش نمایش نتایج

اندازه گیری فشار:

- Bourdon gauge مکانیکی ساده
- Diaphragm gauge


نمایش تغییر شکل دیافراگم در اثر فشار وارد:

- استفاده از LVDT (برای اندازه گیری دینامیکی مناسب نیست)
- اندازه گیری خازنی (داشتن مشخصه غیر خطی)
- با نمایش تغییر در Stress یا Strain در مرکز دیافراگم

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

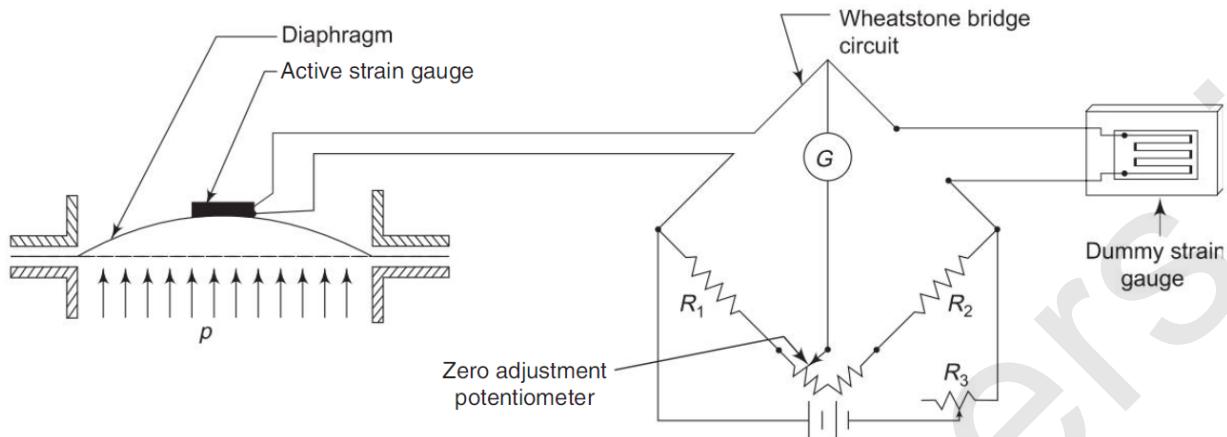

شکل ۹-۲. یک Diaphragm pressure gauge نمونه با استفاده از مقاومت الکتریکی Strain gauges

مشخصات سیستم اندازه‌گیری نمونه:

- | | |
|---|--|
| 1. Maximum bridge excitation | = 20 V dc |
| 2. Recommended bridge excitation | = 12 V dc |
| 3. Pressure range | = 200 kPa |
| 4. Bridge output | = 0.1 mV/V/kPa |
| 5. Accuracy | = $\pm 0.5\%$ of FS (Full Scale) |
| 6. Repeatability | = $\pm 0.2\%$ of FS |
| 7. Linearity and hysteresis | = $\pm 0.4\%$ of FS |
| 8. Thermal zero shift | = less than 0.02% FS/ $^{\circ}\text{C}$ |
| 9. Thermal sensitivity shift | = less than 0.02%/ $^{\circ}\text{C}$ |
| 10. Bridge resistance | = 350 Ω |
| 11. Minimum required impedance of output for indicating/recording unit to be used | = 2 k Ω |
| 12. Overload capacity | = 250% of FS |

۷-۲. انتخاب ابزار

معمولًاً روند انتخاب ابزار به دنبال حداکثر کردن "Transfer function" یا "Pay-off ratio" است.

Value of useful information

Necessary total cost

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

ملاحظات کیفیت ابزار:

مشخصه‌های Accuracy و Precision شامل سایر ویژگی‌ها نظیر Linearity، Sensitivity و هیسترزیس،

Dead band و Zero and Sensitivity Drift

طبيعت و نوع اطلاعات دردسترس (آنالوگ، ديجيتال، پيوسته يا نمونهبرداری شده)

طبيعت و نوع قرائت (نمایشگر يا رکوردر)

طبيعت محاسباتي اضافي داده‌ها، در صورت لزوم

مشخصه‌های سیگنال به نویز ترنسدیوسر و پاییندی سیستم بهخصوص وقتی که انتقال مقدار زیادی داده

طرح باشد.

مشخصه‌های پاسخ دینامیکی اگر سیگنال ورودی تابع زمان باشد.

آسيب‌پذيری در برابر اختلالات محيطی

ملاحظات راحتی ابزار:

مناسب بودن برای کاربرد معین، يعني برای استفاده در آزمایشگاه، کارگاه يا هردو.

سازگاري با اندازه‌های مختلف ورودی

آسانی کالibrاسيون (در موقع لزوم)

سادگی و سهولت تشخيص رفتار ابزار

نگهداري، تعمير، نمايندگي محلی و تحويل منظم

آماده يا تعیین زمان بررسی ابزار در مورد بدکارکردن ابزار Self-indication

ایمنی در بهره‌برداری

شكل مناسب، ظاهر خوشایند و پوشش حفاظتی لازم

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

هزینه‌ها:

- هزینه اولیه تهیه ابزار، نصب شامل ضمایم و ملحقات مختلف
- نگهداری، تعمیر و کالیبراسیون مجدد
- هزینه بهره‌برداری
- طول عمر مورد انتظار با درنظر گرفتن مقدار بازیافت

نکته.

در انتخاب هر ابزار خاص ، نکات مثبت و منفی هر ابزار شامل قیمت غالب بازار و دسترسی‌پذیری آن به همراه تجربه بایستی در نظر گرفته شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


فصل سوم

مشخصه‌های دینامیکی ابزار

۱-۳. مقدمه


أنواع وروودی‌های دینامیکی ابزار:

• ورودی Periodic

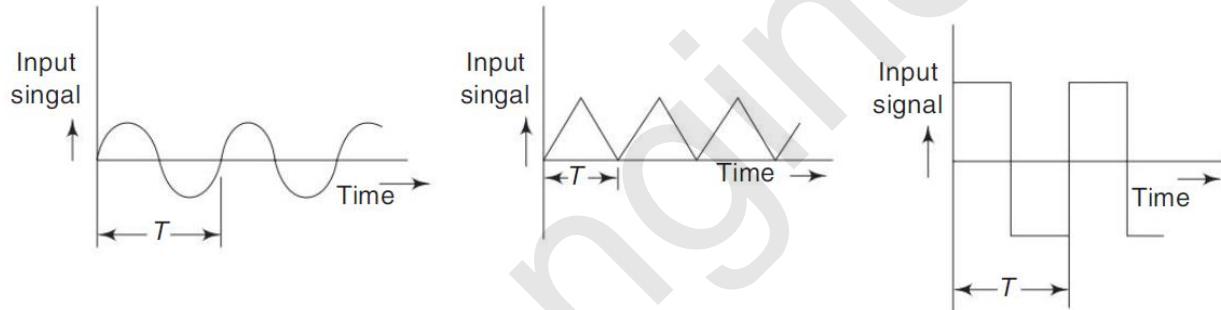

شکل ۱-۳. سیگنال‌های Periodic

• ورودی Transient

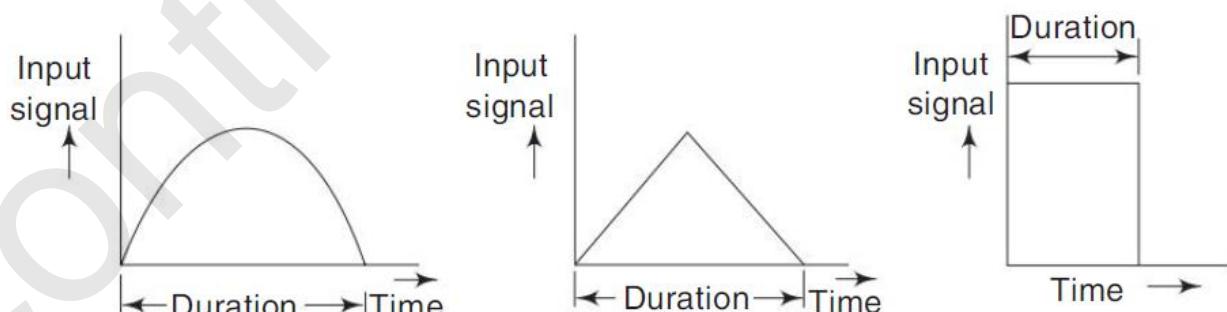


شکل ۲-۳. سیگنال‌های Transient

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

• ورودی Random

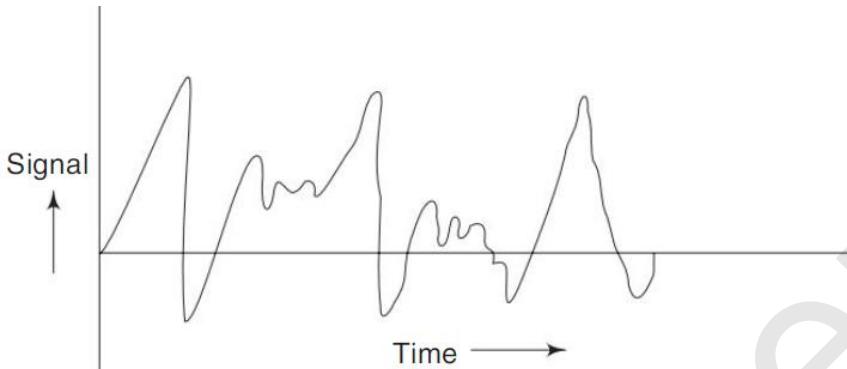

شکل ۳-۳. سیگنال‌های Random

۳-۲-۳. فرم کلی معادلات حاکم بر ابزار

برای مطالعه مشخصه‌های دینامیکی ابزار، باید هر ابزار با مدل ریاضی‌اش معرفی شود تا از آن رابطه حاکم بین ورودی و خروجی آن به دست آید.

۱-۲-۳. معادله تعمیم‌یافته حاکم بر ابزار مرتبه دوم

معادله کلی ابزار مرتبه دوم:

$$a_2 \frac{d^2 x_o}{dt^2} + a_1 \frac{dx_o}{dt} + a_0 x_o = b_0 x_i(t)$$

: سیگنال ورودی متغیر با زمان $x_i(t)$

: سیگنال خروجی متغیر با زمان $x_o(t)$

: ثابت‌های بیان‌گر پارامترهای سیستم b_0 ، a_2 ، a_1 ، a_0

$$\frac{a_2}{a_0} \frac{d^2 x_o}{dt^2} + \frac{a_1}{a_0} \frac{dx_o}{dt} + x_o = \frac{b_0}{a_0} x_i(t)$$

$$D = \frac{d}{dt} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{a_2}{a_0} D^2 + \frac{a_1}{a_0} D + 1 \right) x_o = \frac{b_0}{a_0} x_i(t)$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فرم تعمیم یافته معادله ابزار مرتبه دوم:

$$\left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o(t) = K x_i(t)$$

ω_n : فرکانس طبیعی نامیرا

$$\omega_n = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}}$$


ξ : نسبت میرایی

$$\xi = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}$$

K : ثابت حساسیت استاتیکی

$$K = \frac{b_0}{a_0}$$

$$T.F = \frac{x_o(t)}{x_i(t)} = \frac{K}{\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1}$$

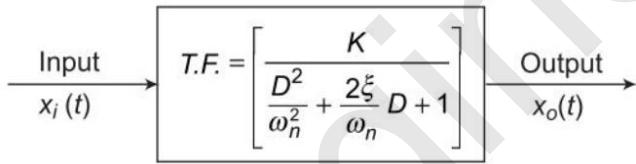

شکل ۳-۴. بلوک دیاگرام ابزار مرتبه دوم

۲-۲-۳. معادله تعمیم یافته حاکم بر ابزار مرتبه اول

معادله کلی ابزار مرتبه اول:

$$a_1 \frac{dx_o}{dt} + a_0 x_o = b_0 x_i(t)$$

$$\frac{a_1}{a_0} \frac{dx_o}{dt} + x_o = \frac{b_0}{a_0} x_i(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{a_1}{a_0} D x_o + x_o = \frac{b_0}{a_0} x_i(t)$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{a_1}{a_0} D + 1 \right) x_o = \frac{b_0}{a_0} x_i(t)$$

فرم تعمیم یافته معادله ابزار مرتبه اول:

$$(\tau D + 1) x_o(t) = K x_i(t)$$

τ : ثابت زمانی ابزار


$$\tau = \frac{a_1}{a_0}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$T.F = \frac{x_o(t)}{x_i(t)} = \frac{K}{\tau D + 1} \quad \text{ثابت حساسیت استاتیکی } K = \frac{b_0}{a_0}$$

$$T.F = \frac{x_o(t)}{x_i(t)} = \frac{K}{\tau D + 1}$$

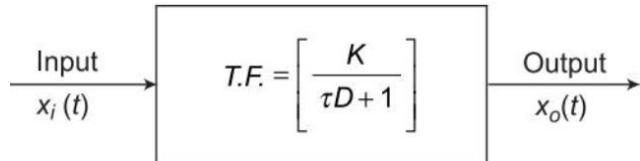

شکل ۳-۵. بلوک دیاگرام ابزار مرتبه اول


۳-۲-۳. معادله تعمیم یافته حاکم بر ابزار مرتبه صفر

معادله کلی سیستم مرتبه صفر:

$$a_0 x_o(t) = b_0 x_i(t) \quad \text{or} \quad x_o(t) = \frac{b_0}{a_0} x_i(t) \quad \text{or} \quad x_o(t) = K x_i(t)$$

$$T.F = \frac{x_o(t)}{x_i(t)} = K \quad \text{ثابت حساسیت استاتیکی } K = \frac{b_0}{a_0}$$

$$T.F = \frac{x_o(t)}{x_i(t)} = K$$

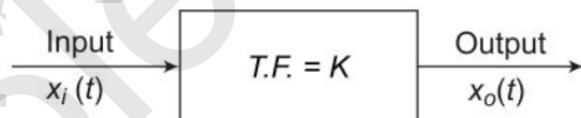

شکل ۳-۶. بلوک دیاگرام سیستم مرتبه صفر

۳-۳. فرموله کردن معادلات سیستم

۱-۳-۳. ترانسdiوسر مقاومتی متصل به واحد نمایش گر


e_1 : ولتاژ ورودی e_2 : ولتاژ خروجی

Z : امپدانس نمایش گر

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

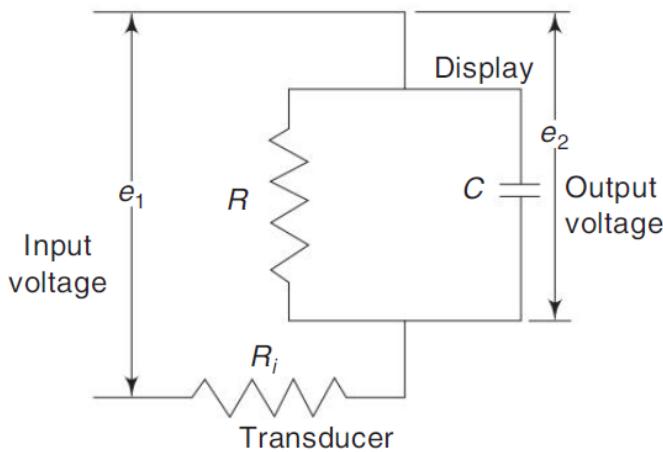

شکل ۳-۷. ترانسdiوسر مقاومتی متصل به واحد نمایش گر

$$\frac{e_2}{e_1} = \frac{Z}{R_i + Z}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{1/DC} \quad , \quad D = \frac{d}{dt}$$


$$\frac{e_2}{e_1} = \frac{1}{1 + R_i(\frac{1}{R} + CD)}$$

در عمل $\frac{R_i}{R}$ کوچک است ولذا:

$$(1 + \tau D) e_2 = e_1 \quad , \quad \tau = R_i C$$

$$\tau \frac{de_2}{dt} + e_2 = e_1(t) \quad \Rightarrow \quad \text{معادله مرتبه اول}$$

۲-۳-۳. المان حرارتی

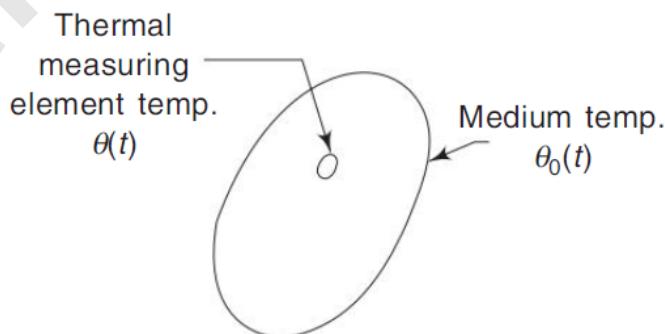

شکل ۸-۳

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

آهنگ جریان حرارت (Rate of heat flow) به المان حرارتی:

$$q = ha(\theta_o - \theta)$$

Medium temp. : $\theta_o(t)$

$\theta(t)$: دمای المان اندازه‌گیر حرارتی (ترموکوپل، دماسنجه)

a : سطح المان اندازه‌گیر

h : ضریب انتقال حرارتی

q : نرخ یا آهنگ آنتالپی به دست آمده توسط المان

$$q = mc \frac{d\theta}{dt}$$

m : جرم المان حرارتی

c : گرمای ویژه

$$\Rightarrow q = ha(\theta_o - \theta) = mc \frac{d\theta}{dt}$$

$$\text{or } \tau D\theta + \theta = \theta_o(t), \quad \tau = \frac{mc}{ha} \quad \Rightarrow \quad \text{First order system}$$

۳-۳-۳. مانومتر لوله U شکل


p : ورودی فشار که اندازه‌گیری می‌شود

h : اختلاف سطح بین دو شاخه لوله (خروجی)

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

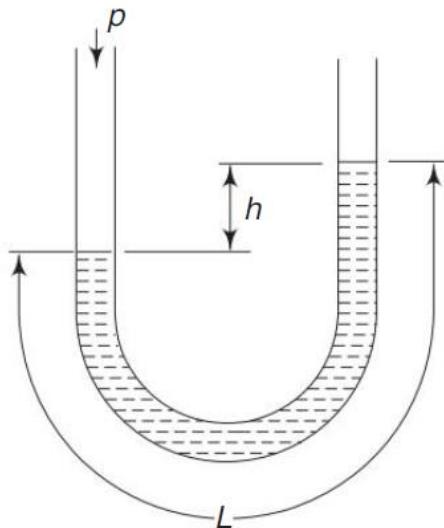

شكل ۹-۳ U-tube manometer

$$\text{Inertia force of the liquid column} = AL\rho \frac{d^2h}{dt^2}$$

$$\text{Pressure force} = pA$$

$$\text{Gravity force} = \rho ghA$$

$$\text{Friction force} = (\Delta p)A$$

: افت فشار در طول L Δp

: معادله Hagen-Poiseuille

$$\Delta p = \frac{128\mu LQ}{\pi D^4}$$

Viscosity : μ سیال

: قطر لوله D

: نرخ حجمی فلو $Q = VA$

$$V = \frac{dh}{dt} : \text{سرعت}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \quad , \quad Q = VA \quad , \quad \Delta p = \frac{128 \mu L Q}{\pi D^4} \quad \Rightarrow \quad \text{Friction force} = 8\pi\mu L \frac{dh}{dt}$$

$$AL\rho \frac{d^2h}{dt^2} = pA - (\rho g A)h - 8\pi\mu L \frac{dh}{dt}$$

$$L\rho \frac{d^2h}{dt^2} + \frac{32\mu L}{D^2} \frac{dh}{dt} + (\rho g)h = p \quad \Rightarrow \quad \text{Second order instrument}$$

$$\text{Static pressure: } h = \frac{p}{\rho g}$$

Forced vibration type of spring, mass and damper system .۴-۳-۳



قانون حرکت نیوتون:

$$m \frac{d^2x_0}{dt^2} = F(t) - k_s x_0 - c \frac{dx_0}{dt}$$

(Stiffness of spring) سختی فنر ($\frac{N}{m}$) : k_s

(Damping constant) ثابت میرایی ($\frac{N}{m/s}$) : c

mean position : جابه جایی جرم از x_0

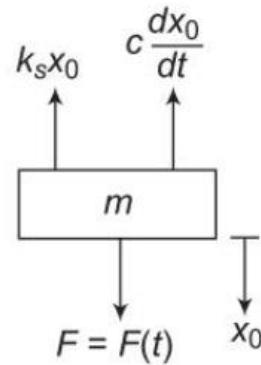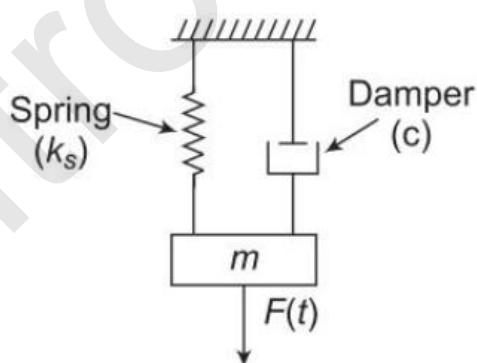

شكل ۳.۱۰-۳. مدل مکانیکی و دیاگرام Free body Forced vibration system سیستم

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$\Rightarrow \frac{m}{k_s} \frac{d^2x_0}{dt^2} + \frac{c}{k_s} \frac{dx_0}{dt} + x_0 = \frac{1}{k_s} F(t)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_s}{m}} \quad , \quad \xi = \frac{c}{2\sqrt{k_s m}} \quad , \quad K = \frac{1}{k_s} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2x_0}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} \frac{dx_0}{dt} + x_0 = K F(t) \quad \Rightarrow \quad \text{Second order system}$$

: برای Rotating system

$$J \frac{d^2\theta_0}{dt^2} + c \frac{d\theta_0}{dt} + k_s \theta_0 = T(t) \quad \Rightarrow \quad \text{Second order system}$$


(Polar mass moment of inertia) ($kg.m^2$) : J

(Torsional stiffness constant) ($\frac{Nm}{rad}$) : k_s

(Damping constant) ($\frac{Nm}{rad/s}$) : c

گشتاور دینامیکی ($N.m$) : $T(t)$

۵-۳-۳. ترنسدیوسر حرکت لرزه‌ای (Seismic motion transducer)

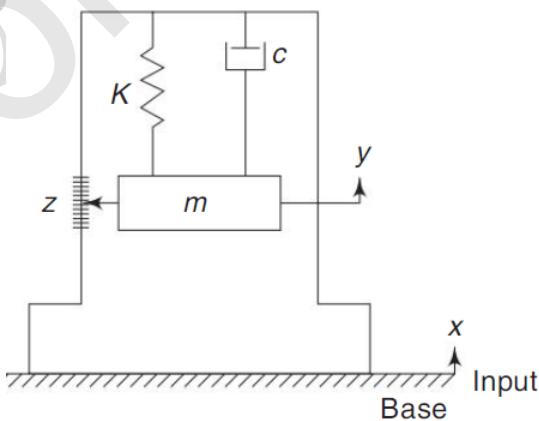

شکل ۱۱-۳ Seismic motion transducer

خروجی : حرکت z جرم نسبت به frame

وروودی : حرکت x پایه

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

معادله حرکت:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + K(y - x) = 0$$

c : ثابت میرایی Viscous damper

y : حرکت مطلق جرم

$$z = y - x$$


حرکت نسبی:

$$\Rightarrow m \frac{d^2 z}{dt^2} + c \frac{dz}{dt} + K z = -m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

۴-۳. پاسخ دینامیکی

Periodic Input-Harmonic signal . ۱-۴-۳

• سیستم مرتبه اول با ورودی سینوسی

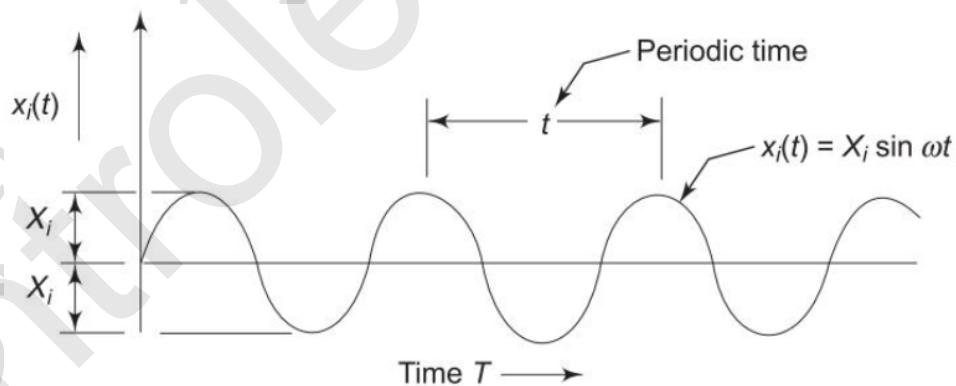

شكل ۱۲-۳. Periodic harmonic signal .

$$(\tau D + 1) x_o = K x_i(t) , \quad x_i(t) = X_i \sin \omega t$$

K : حساسیت استاتیکی

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$x_o(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t$$

با فرض حالت پایایی:


$$\Rightarrow \begin{cases} \tau\omega A + B = 0 \\ -\tau\omega B + A = KX_i \end{cases} \Rightarrow A = \frac{KX_i}{1 + \tau^2 \omega^2}, \quad B = \frac{-K\tau\omega X_i}{1 + \tau^2 \omega^2}$$

$$\Rightarrow x_o(t) = \frac{KX_i}{1 + \tau^2 \omega^2} [\sin \omega t - \omega \tau \cos \omega t]$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{-\omega \tau}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

با فرض:

$$\Rightarrow x_o(t) = \frac{KX_i}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \sin(\omega t + \varphi), \quad \varphi = \tan^{-1}(-\omega \tau)$$

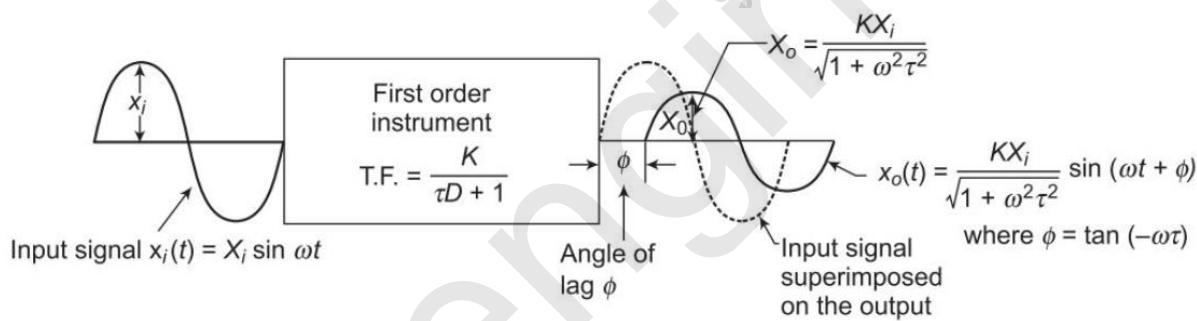

شکل ۳-۳. پاسخ سیستم مرتبه اول به ورودی سینوسی

روش دیگر به دست آوردن پاسخ فرکانسی است.


$$\frac{X_o}{X_i} = \frac{K}{1 + j\omega\tau}$$

$$\text{Amplitude ratio : A.R.} = \frac{X_o}{KX_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

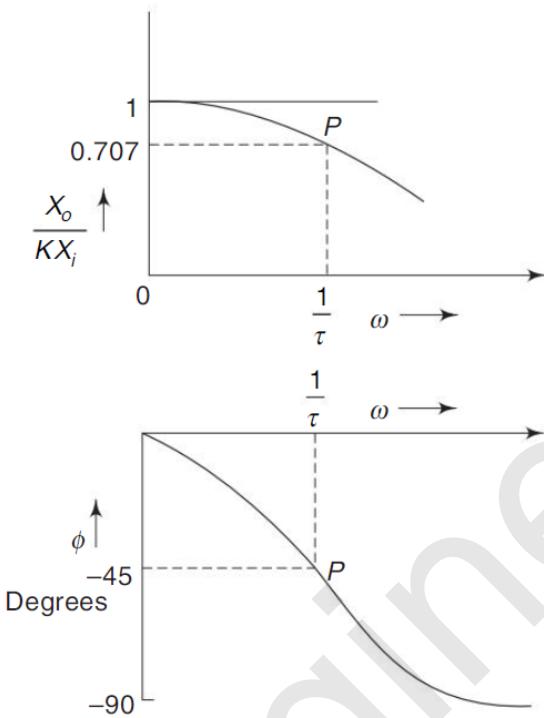

شکل ۱۴-۳. پاسخ فرکانسی سیستم مرتبه اول

برای ثابت زمانی کوچک پاسخ فرکانسی ثابت می شود.

مثال ۱-۳.


یک سیستم اندازه‌گیری دما، با ثابت زمانی $\tau^{\text{sec}} = 2$ ، برای اندازه‌گیری دمای یک وسیله گرم‌کننده که به صورت سینوسی با زمان تناوب $T = 20^{\text{sec}}$ بین 300°C و 350°C تغییر می‌کند، به کار می‌رود. حداقل و حداقل مقادیر دما که توسط سیستم اندازه‌گیری نمایش داده می‌شود و تاخیر زمانی بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را پیدا کنید.

حل:

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

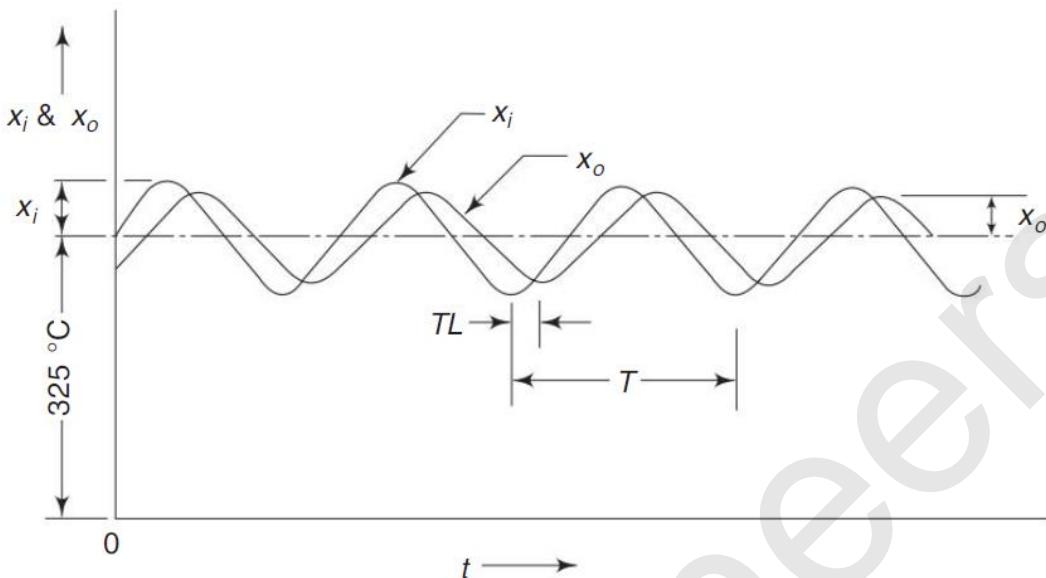

شکل ۳.۱۵. سیستم مرتبه اول

$$(1 + \tau D)x_o = x_i(t)$$

سیستم به صورت مرتبه یک:

دما متوسط سیستم: 325°C

$$\text{Amplitude } x_i = \frac{350 - 300}{2} = 25^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{X_o}{X_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}, \quad \tau = 2^{\text{sec}}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{20} = 0.314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\Rightarrow \frac{X_o}{X_i} = 0.847$$

$$\frac{X_o}{X_i} = 0.847, \quad X_i = 25^{\circ}\text{C} \quad \Rightarrow \quad X_o = 21.2^{\circ}\text{C}$$

باشه تغییرات دما نشان داده شده:

$$325^{\circ}\text{C} - 21.2^{\circ}\text{C} = 303.8^{\circ}\text{C}, \quad 325^{\circ}\text{C} + 21.2^{\circ}\text{C} = 346.2^{\circ}\text{C}$$

$$\varphi = -\tan^{-1} \tau \omega = -32.1^{\circ}$$

$$\text{TL} = \frac{32.1}{360} \times 20 = 1.78^{\text{sec}} : \text{تاخیر زمانی}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل سوم

مشخصه‌های دینامیکی ابزار

۳-۴. پاسخ دینامیکی

Periodic Input-Harmonic signal . ۱-۴-۳

• سیستم مرتبه دو با ورودی سینوسی

رابطه ورودی-خروجی سیستم مرتبه دو:

$$\left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o(t) = K x_i(t) = K X_i \sin \omega t$$

$x_o(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t$

با فرض حالت ماندگار:

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\xi \frac{\omega}{\omega_n} A + \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) B = 0 \\ -2\xi \frac{\omega}{\omega_n} B + \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) A = K X_i \end{cases} \xrightarrow{\text{frequency ratio}} \frac{\omega}{\omega_n} = r \quad , \quad A = \frac{K X_i (1 - r^2)}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2} \quad , \quad B = \frac{-K X_i (2\xi r)}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}$$

$$\Rightarrow x_o(t) = \frac{K X_i}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2} [(1 - r^2) \sin \omega t - (2\xi r) \cos \omega t]$$

$$\cos \varphi = \frac{(1 - r^2)}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \quad , \quad \sin \varphi = \frac{-2\xi r}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

با فرض:


$$\Rightarrow x_o(t) = \frac{K X_i}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \sin(\omega t + \varphi) \quad , \quad \text{Angle of lag} = \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{-2\xi r}{1 - r^2} \right) = -\tan^{-1} \left(\frac{2\xi r}{1 - r^2} \right)$$

$$\text{or } x_o(t) = X_o \sin(\omega t + \varphi) \quad , \quad X_o = \frac{K X_i}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

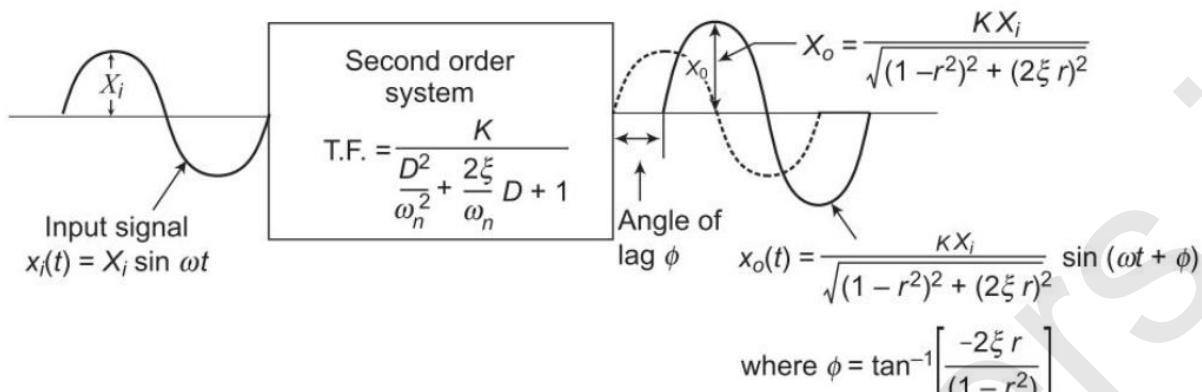

شکل ۳-۱۶. پاسخ سیستم (ابزار) مرتبه دوم به ورودی سینوسی

$$\text{Amplitude ratio : A.R.} = \frac{X_o}{KX_i} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

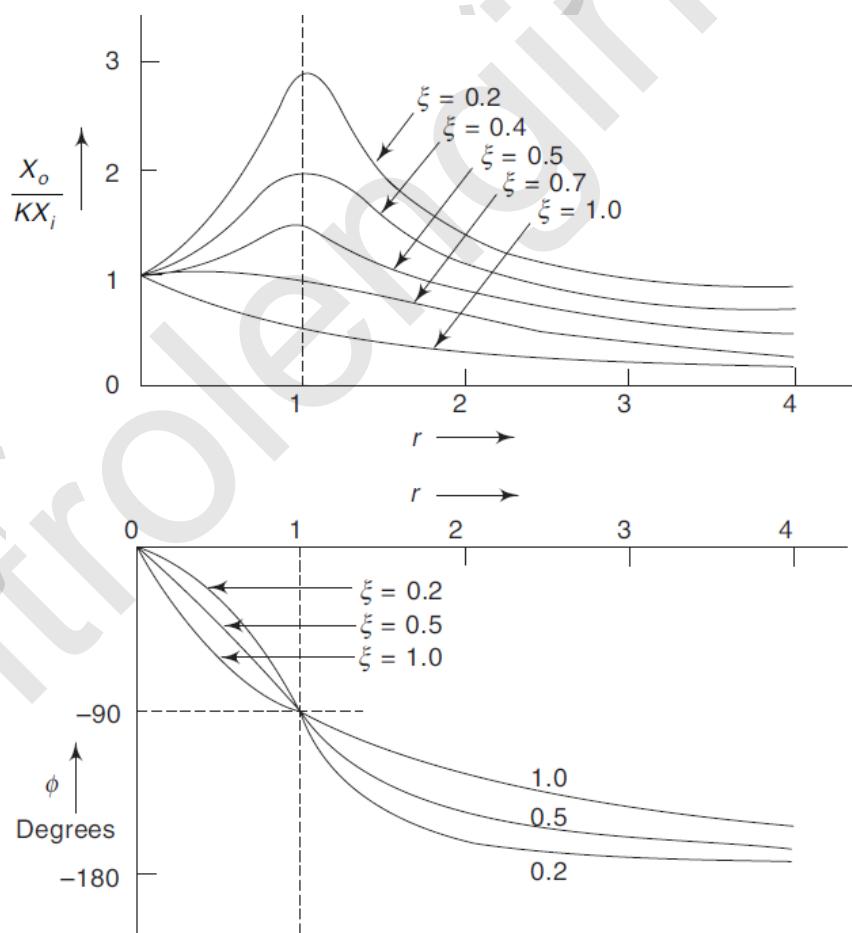

شکل ۳-۱۷. پاسخ فرکانسی سیستم مرتبه دوم

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

برای استفاده از ابزار مرتبه دوم در فرکانس زیاد ω ، بایستی ω_n زیاد باشد و نیز مقدار ξ باید در حدود ۰.۷ باشد.

مثال ۲-۳

به یک ابزار مرتبه دو، یک ورودی سینوسی داده می‌شود. فرکانس طبیعی نامیرا 3^{Hz} و نسبت میرایی $0.5 = \xi$ است. حساسیت استاتیکی را برابر یک در نظر بگیرید. نسبت دامنه و زاویه فاز را برای یک ورودی با فرکانس 2^{Hz} محاسبه کنید.

حل:

$$\left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o(t) = K x_i(t)$$

$$\frac{X_o}{K X_i} = \frac{X_o}{X_i} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad r = \frac{\omega}{\omega_n}$$

$$\begin{cases} \omega_n = 2\pi \times 3 = 18.85 \frac{rad}{s} \\ \omega = 2\pi \times 2 = 12.57 \frac{rad}{s} \end{cases} \Rightarrow r = \frac{\omega}{\omega_n} = 0.67$$

$$\frac{X_o}{X_i} = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \Rightarrow \frac{X_o}{X_i} = 1.153$$

$$\varphi = -\tan^{-1}\left(\frac{2\xi r}{1-r^2}\right) = -50.6^\circ$$


• سیستم مرتبه بالا با ورودی سینوسی

در سیستم‌های مرتبه بالا بهتر است پاسخ فرکانسی سیستم با استفاده از دیاگرام Bode رسم شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

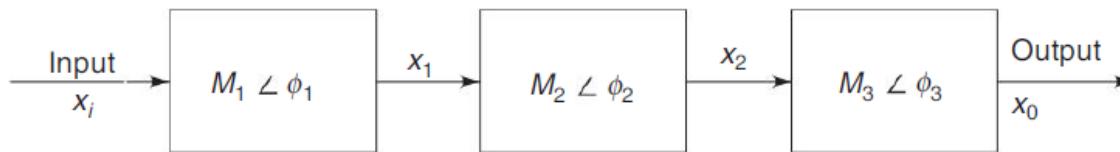

شکل ۳-۱۸. پاسخ فرکانسی سیستم‌های مرتبه بالا

$$\frac{x_1}{x_i}(\omega) = M_1 \angle \phi_1 \quad , \quad \frac{x_2}{x_1}(\omega) = M_2 \angle \phi_2 \quad , \quad \frac{x_o}{x_2}(\omega) = M_3 \angle \phi_3$$

$$\Rightarrow \quad \frac{x_o}{x_i}(\omega) = M_1 M_2 M_3 \angle (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3) = M \angle \phi$$

سیستم مرتبه اول:

$$(1 + \tau D) x_o(t) = K x_i(t) \quad , \quad x_i(t) = X_i \sin \omega t$$

$$\text{Amplitude ratio} \quad M = \frac{X_o}{X_i} = \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{M in decibels} &= 20 \log \frac{K}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \\ &= 20 \log K - 10 \log (1 + \tau^2 \omega^2) \end{aligned}$$

$$M = -10 \log (1 + \tau^2 \omega^2) \quad dB \quad : K = 1 \quad \text{با فرض}$$

سیستم مرتبه دوم:


$$\left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o(t) = K x_i(t) \quad , \quad x_i(t) = X_i \sin \omega t$$

$$M = 20 \log \frac{X_o}{X_i} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}$$

$$M = -10 \log [(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2] \quad , \quad r = \frac{\omega}{\omega_n}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

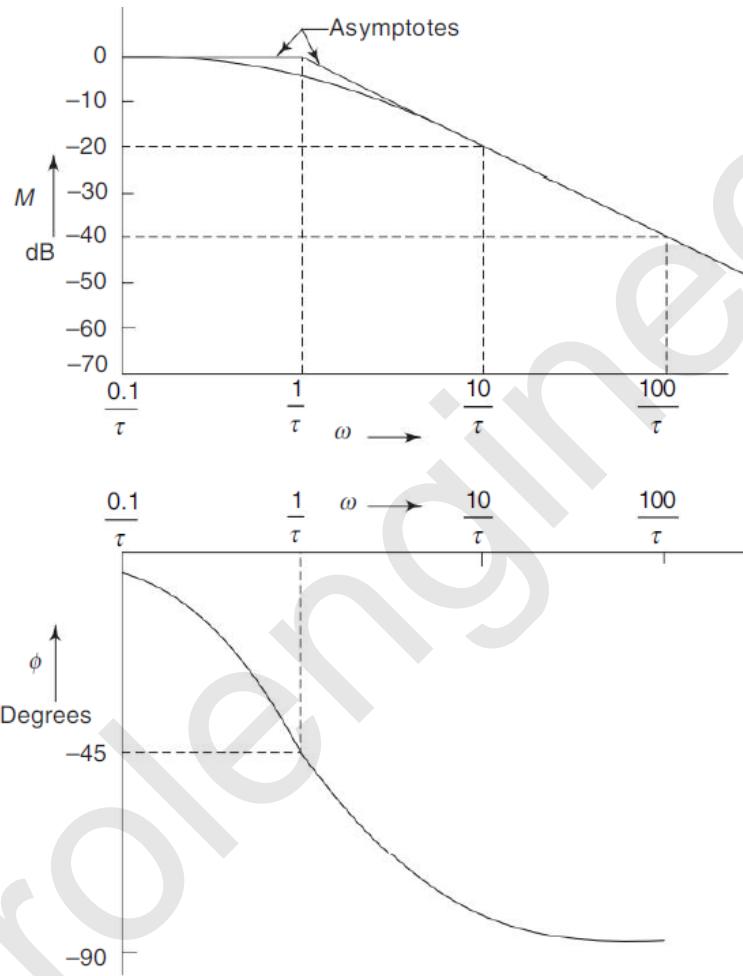


شكل ۳-۱۹. دیاگرام Bode سیستم مرتبه اول

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

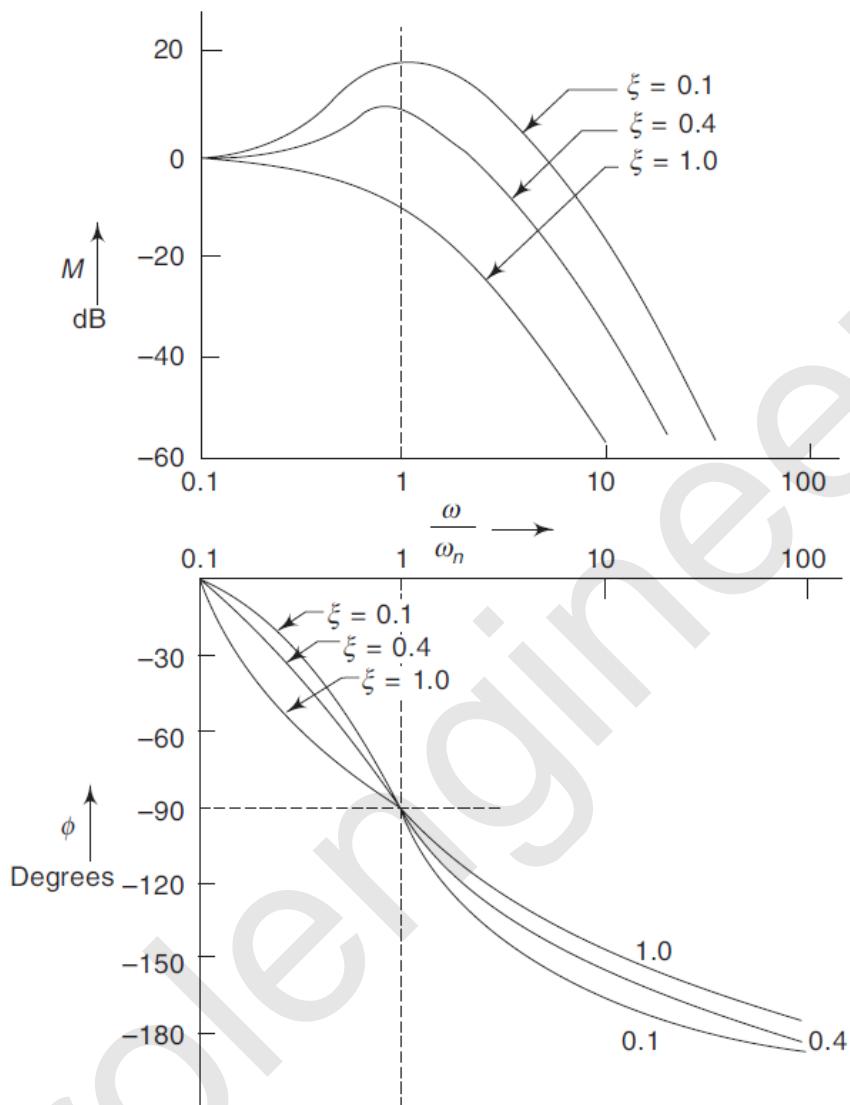

شکل ۲۰-۳. دیاگرام Bode سیستم مرتبه دوم

مثال ۳-۳.

ابزاری از یک سنسور مرتبه اول و یک نمایشگر داده مرتبه دوم تشکیل شده است. ثابت زمانی سنسور 0.01^{sec} و حساسیت استاتیکی آن $4mV/{}^\circ C$ است. نمایشگر داده نیز فرکانس طبیعی نامیرای $100rad/s$ و نسبت میرایی ۰.۵ دارد و حساسیت استاتیکی آن $5mm/mV$ است. دیاگرام Bode سیستم را رسم کنید.

(بر عهده دانشجو)

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Periodic Input-Non-harmonic signal .۲-۴-۳

اگر سیگنال ورودی تابعی از زمان باشد به طوری که خودش را در فواصل زمانی ثابتی تکرار کند و هارمونیک نباشد، با استفاده از سری فوریه می‌توان آنرا به صورت سینوسی با فرکانس‌های متغیر نشان داد.

$$x_i(t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{2\pi}{T} nt + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nt)$$


زمان تناوب : T

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t) \cos \left(\frac{2\pi}{T} nt \right) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t) \sin \left(\frac{2\pi}{T} nt \right) dt$$

سیگنال موج مربعی:

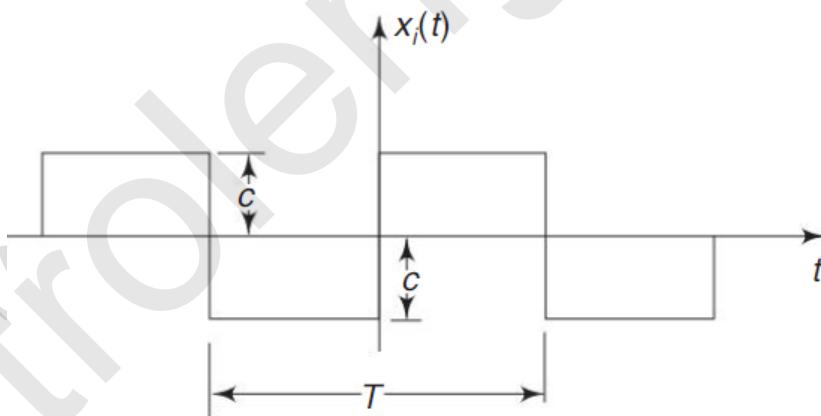

شکل ۲۱-۳. ورودی موج مربعی متناوب

$$x_i(t) = \begin{cases} -C & , \quad -\frac{T}{2} < t < 0 \\ C & , \quad 0 < t < \frac{T}{2} \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t) dt = \frac{2}{T} \left[\int_{-T/2}^0 -C dt + \int_0^{T/2} C dt \right] = 0 \quad \Rightarrow \quad a_0 = 0$$

ضرایب سری فوریه:

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t) \cos\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) dt = \frac{2}{T} \left[\int_{-T/2}^0 -C \cos\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) dt + \int_0^{T/2} C \cos\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) dt \right] = 0 \Rightarrow a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_i(t) \sin\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) dt = \frac{2}{T} \left[\int_{-T/2}^0 -C \sin\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) dt + \int_0^{T/2} C \sin\left(\frac{2\pi}{T} nt\right) dt \right]$$

$$\Rightarrow b_n = \frac{C}{n\pi} [2 - \cos n\pi - \cos(-n\pi)] \Rightarrow b_n = \frac{4C}{n\pi}, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$


$$\Rightarrow b_n = \begin{cases} \frac{4C}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$x_i(t) = \sum \frac{4C}{n\pi} \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right), \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

مثال ۴-۳

الف) تقریب سری فوریه برای تابع شکل ۲۲-۳ را بنویسید. به طوری که در $t=0, \frac{T}{3}, \frac{T}{2}, \frac{2T}{3}, T$ مقدار خطا صفر باشد. تابع تقریبی به دست آمده را رسم کنید.

ب) اگر تابع به دست آمده در قسمت (الف) به عنوان سیگنال ورودی به یک ابزار مرتبه دو با $\omega_n = 10 \text{ rad/s}$ ، $K = 5 \text{ mV/mm}$ و $\xi = 0.3$ اعمال شود، خروجی حالت ماندگار ابزار را به دست آورید.

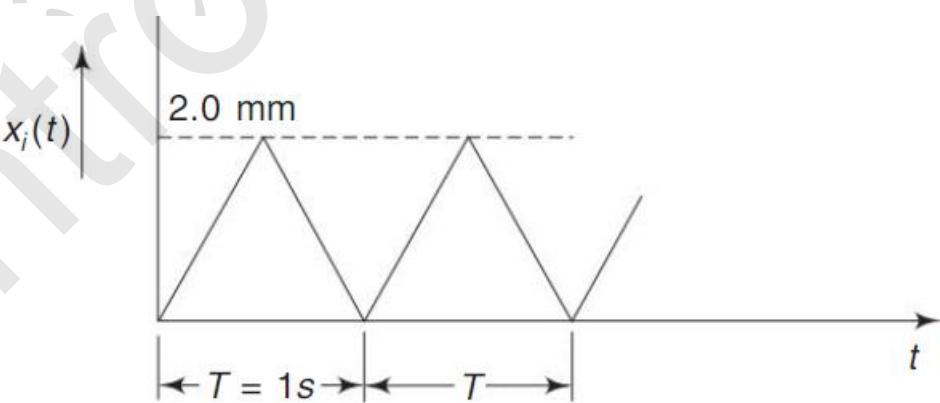

شکل ۴-۳. شکل مثال ۴-۳

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

حل:

$$x_i(t) = \frac{1}{2}a_0 + a_1 \cos \frac{2\pi t}{T} + a_2 \cos \frac{4\pi t}{T} + b_1 \sin \frac{2\pi t}{T} + b_2 \sin \frac{4\pi t}{T}$$

$$x_i(0) = 0 \quad , \quad x_i\left(\frac{T}{3}\right) = \frac{4}{3} \quad , \quad x_i\left(\frac{T}{2}\right) = 2 \quad , \quad x_i\left(\frac{2T}{3}\right) = \frac{4}{3} \quad , \quad x_i(T) = 0$$

$$x_i(0) = 0.5a_0 + a_1 + a_2 = 0$$

$$x_i\left(\frac{T}{3}\right) = 0.5a_0 - 0.5a_1 - 0.5a_2 + 0.87b_1 - 0.87b_2 = \frac{4}{3}$$

$$x_i\left(\frac{T}{2}\right) = 0.5a_0 - a_1 + a_2 = 2$$

$$x_i\left(\frac{2T}{3}\right) = 0.5a_0 - 0.5a_1 - 0.5a_2 - 0.87b_1 + 0.87b_2 = \frac{4}{3}$$

$$x_i(T) = 0.5a_0 + a_1 + a_2 = 0$$


$$\Rightarrow a_0 = \frac{16}{9} \quad , \quad a_1 = -1 \quad , \quad a_2 = \frac{1}{9} \quad , \quad b_1 = b_2$$

: $b_1 = b_2 = 1$

$$x_i(t) = \frac{8}{9} - \cos \frac{2\pi t}{T} + \frac{1}{9} \cos \frac{4\pi t}{T} + \sin \frac{2\pi t}{T} + \sin \frac{4\pi t}{T}$$

: $b_1 = b_2 = 0.2$

$$x_i(t) = \frac{8}{9} - \cos \frac{2\pi t}{T} + \frac{1}{9} \cos \frac{4\pi t}{T} + 0.2 \sin \frac{2\pi t}{T} + 0.2 \sin \frac{4\pi t}{T}$$

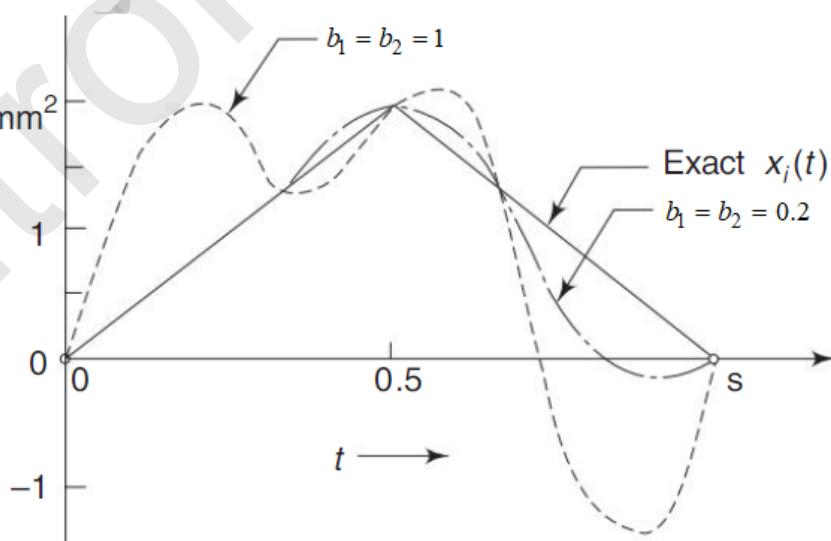

شکل ۳-۲۳. شکل مثال ۳-۲۳.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$\left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o(t) = K x_i(t) \quad (b)$$

$$\omega_n = 10 \quad , \quad \xi = 0.3 \quad , \quad K = 5 \quad \Rightarrow \quad (D^2 + 6D + 100) x_o(t) = 500 x_i(t)$$

$$x_i(t) = \frac{8}{9} - \cos \frac{2\pi t}{T} + \frac{1}{9} \cos \frac{4\pi t}{T} + 0.2 \sin \frac{2\pi t}{T} + 0.2 \sin \frac{4\pi t}{T}$$


$$T = 1 \quad \Rightarrow \quad (D^2 + 6D + 100) x_o(t) = \frac{4000}{9} - 500 \cos 2\pi t + \frac{500}{9} \cos 4\pi t + 100 \sin 2\pi t + 100 \sin 4\pi t$$

می توان نشان داد:

$$(D^2 + 6D + 100) x_o(t) = F \cos \omega t \quad \Rightarrow \quad x_o(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$$

$$(D^2 + 6D + 100) x_o(t) = F \sin \omega t \quad \Rightarrow \quad x_o(t) = A \sin \omega t - B \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \quad x_o(t) = \frac{40}{9} - 6.69 \cos 6.28t - 2.51 \sin 6.28t - 1.84 \cos 12.56t - 0.68 \sin 19.56t$$

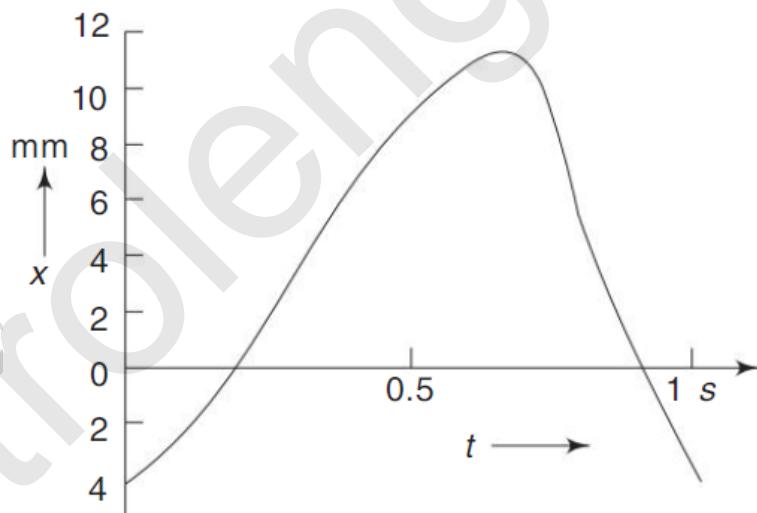

شکل ۲۴-۳. شکل مثال ۳

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz

Transient Input .۳-۴-۳


• روش حل معادله دیفرانسیلی

پاسخ پله سیستم مرتبه اول:

$$(\tau D + 1)x_o = K x_s \quad , \quad t > 0$$

معادله:

$$\Rightarrow x_o(t) = K x_s (1 - e^{-t/\tau})$$

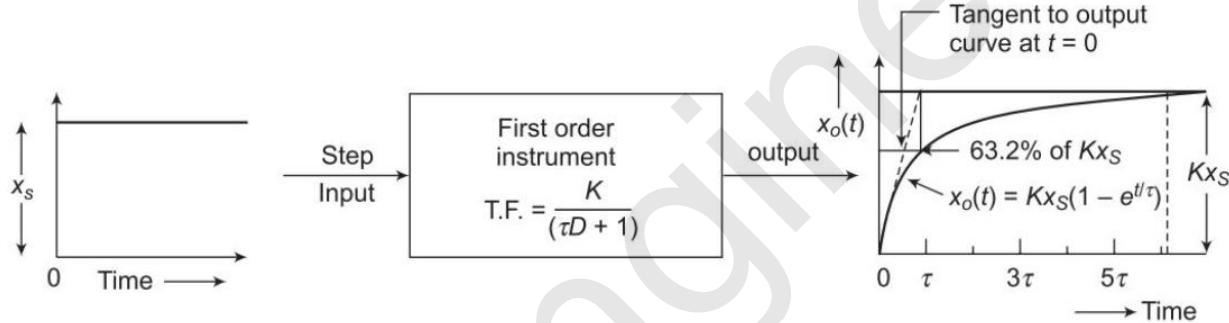

شکل ۳-۲۵-۳. پاسخ ابزار مرتبه اول به ورودی پله

پاسخ پله سیستم مرتبه دوم:

$$\left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o(t) = K x_i(t) \quad \text{معادله:}$$

$$x_i(t) = x_s \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o = K x_s$$

با فرض شرایط اولیه صفر:

Over damped case ($\xi > 1$):

$$\frac{x_o(t)}{Kx_s} = 1 + \frac{\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} e^{(-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} - \frac{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} e^{(-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}$$

Critical damping case ($\xi = 1$):

$$\frac{x_o(t)}{Kx_s} = 1 - (1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t}$$


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

Under damped case ($\xi < 1$):


$$\frac{x_o(t)}{Kx_s} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\sqrt{1-\xi^2} \omega_n t + \varphi) , \quad \varphi = \sin^{-1} \sqrt{1-\xi^2}$$

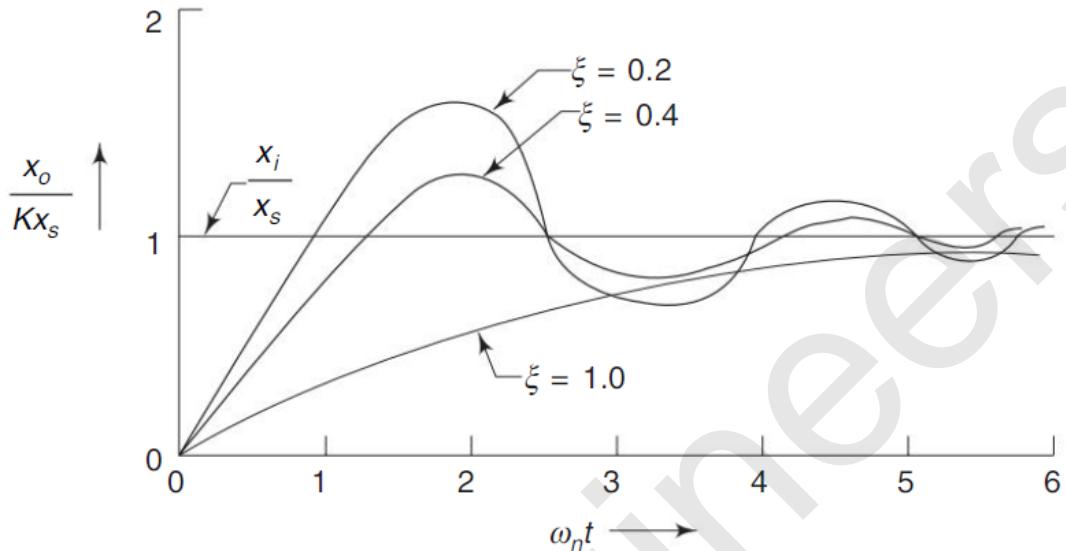

شکل ۲۶-۳. پاسخ ابزار مرتبه دوم به ورودی پله

مثال ۵-۳.

ترموکوپلی با مشخصه پاسخ مرتبه یک برای اندازه‌گیری یک تکپالس دمایی به شکل نیم‌موج سینوسی (شکل ۳-۲۷) به کار می‌رود. پاسخ خروجی ترموموکوپل را برای (الف) $T = 4\tau$ و (ب) $T = 10\tau$ به دست اورید.

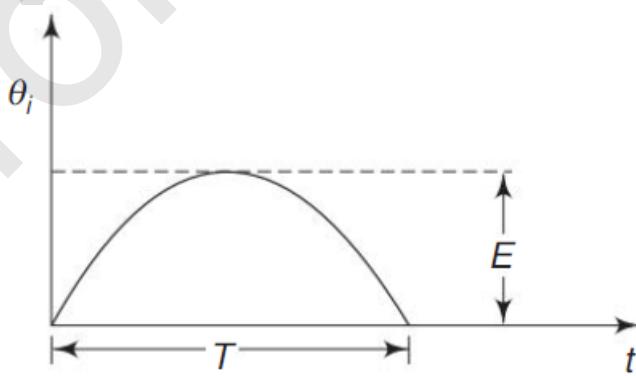

شکل ۳-۲۷. مثال ۵-۳

حل:

$\theta_o(t)$: دمای ترموموکوپل

$\theta_i(t)$: دمای مورد اندازه‌گیری

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$(\tau D + 1)\theta_o = \theta_i(t)$$

$$\theta_i(t) = E \sin \frac{\pi t}{T} = E \sin \omega t \quad , \quad \omega = \frac{\pi}{T}$$

$$(\tau D + 1)\theta_o = E \sin \omega t$$

$$\text{Complementary solution: } \theta_o = A e^{-t/\tau}$$

$$\text{particular solution: } \theta_o = B \sin \omega t + C \cos \omega t$$


$$\theta_o = A e^{-t/\tau} + \frac{E}{1 + \omega^2 \tau^2} [\sin \omega t - \omega \tau \cos \omega t]$$

$$\text{initial condition: } \theta_o(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{E \tau \omega}{1 + \omega^2 \tau^2}$$

$$\Rightarrow \theta_o = \frac{E}{1 + \omega^2 \tau^2} [\tau \omega e^{-t/\tau} + \sin \omega t - \omega \tau \cos \omega t]$$

$$\omega = \frac{\pi}{4\tau} \quad \text{or} \quad T = 4\tau \quad (\text{الف})$$

$$\Rightarrow \theta_o = E [0.486 e^{-t/\tau} + 0.168 \sin \frac{\pi t}{4\tau} - 0.486 \cos \frac{\pi t}{4\tau}]$$

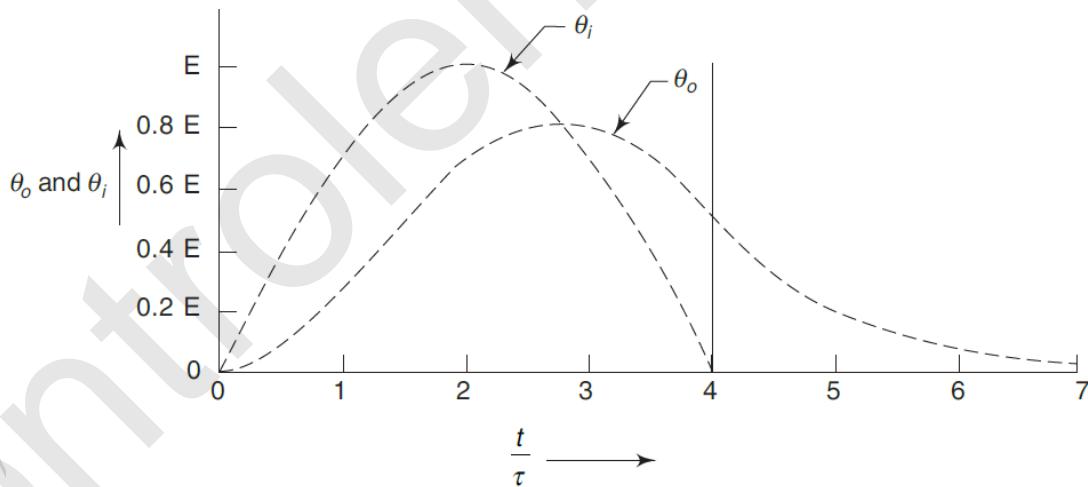

شكل ٣-٢٨-٣. مثال ٣-٥.


$$\omega = \frac{\pi}{10\tau} \quad \text{or} \quad T = 10\tau \quad (\text{ب})$$

$$\Rightarrow \theta_o = E [0.286 e^{-t/\tau} + 0.91 \sin \frac{\pi t}{10\tau} - 0.286 \cos \frac{\pi t}{10\tau}]$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

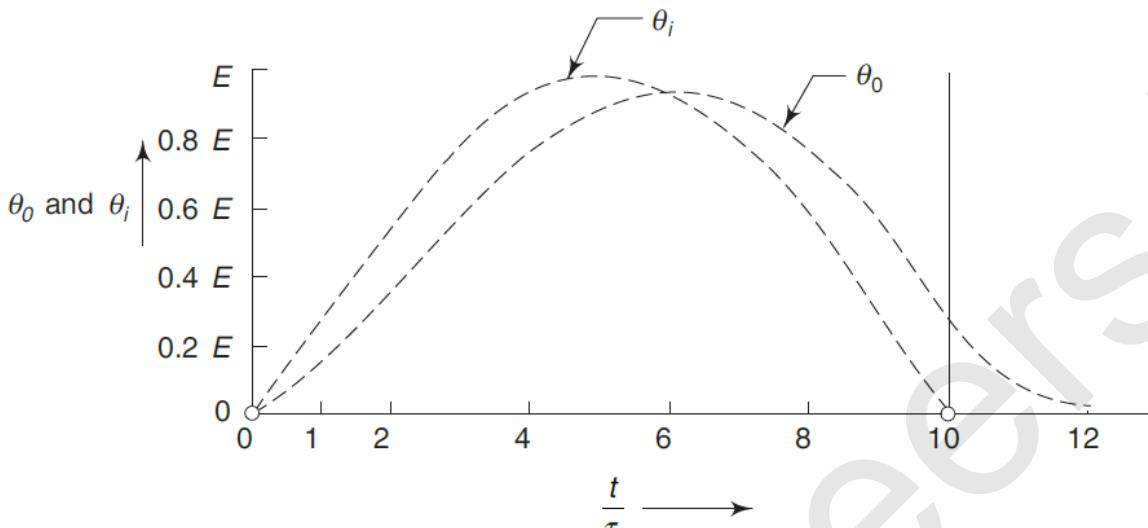

شکل ۳-۲۹. مثال ۳-۵

: $t > T$ برای

$$(\tau D + 1)\theta_o = 0 \Rightarrow \theta_o = A e^{-t/\tau}$$

$$\omega = \frac{\pi}{4\tau} \quad \text{or} \quad T = 4\tau \quad (\text{الف})$$

$$\theta_o(T) = 0.495 \Rightarrow A = 27.03 \Rightarrow \theta_o = 27.03 e^{-t/\tau}$$

$$\omega = \frac{\pi}{10\tau} \quad \text{or} \quad T = 10\tau \quad (\text{ب})$$

$$\Rightarrow A = 6300 \Rightarrow \theta_o = 6300 e^{-t/\tau}$$

نکته: در حالت ورودی‌های گذرا مدت زمان ورودی باید خیلی بزرگتر از ثابت زمانی سیستم مرتبه یک باشد.



مثال ۳-۶

به یک ترانسیدیوسر فشار با $K = 1 \mu V/Pa$ ، $\omega_n = 30 rad/s$ ، $\zeta = 0.1$ و $8 \times 10^5 N/m^2$ اعمال می‌شود. خروجی آنرا به دست آورید.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

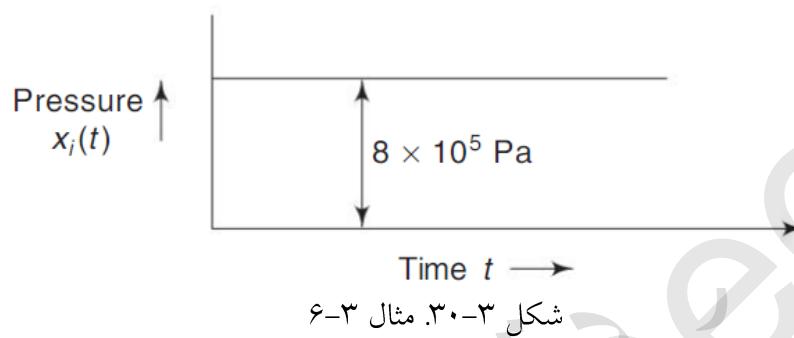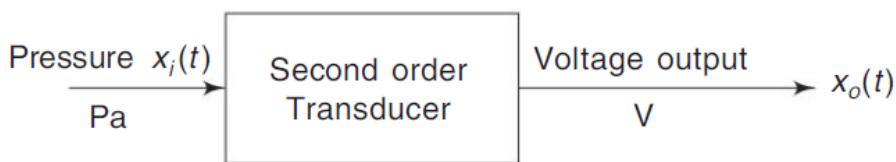


حل:

$$\left(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1 \right) x_o(t) = K x_i(t)$$

$$\left(\frac{D^2}{30^2} + \frac{0.2}{30} D + 1 \right) x_o(t) = \frac{8 \times 10^5}{10^6} = 0.8$$

$$x_o(t) = K [1 - e^{-\xi\omega_n t} (\cos \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t)]$$

$$x_o(t) = 0.8 [1 - e^{-3t} (\cos 29.85t + 0.1005 \sin 29.85t)]$$

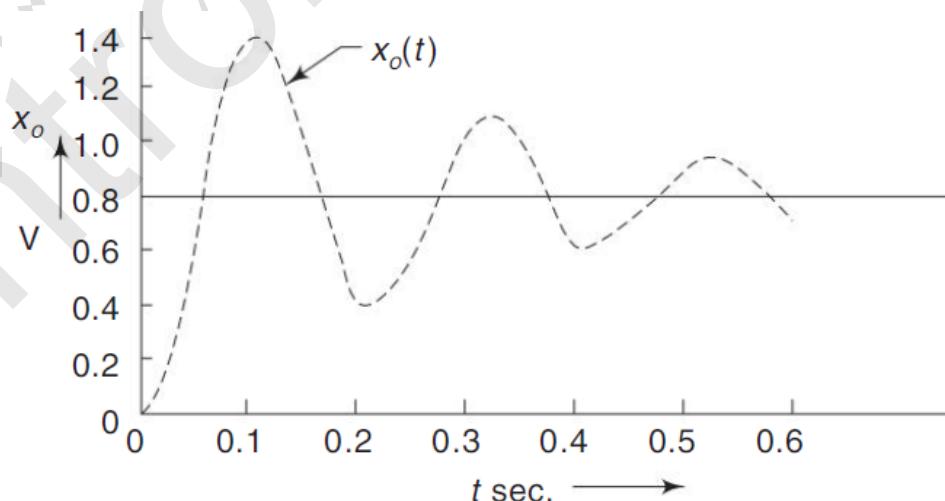

شکل ۳۱-۳. مثال ۳

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

controlengineers.ir

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل سوم


مشخصه‌های دینامیکی ابزار

۳-۴-۳. پاسخ دینامیکی

Transient Input ۳-۴-۳

- روش تبدیل فوریه

در این روش سیگنال ورودی که تابعی از زمان است با استفاده از تبدیل فوریه به تابعی از فرکانس تبدیل می‌شود. نتیجتاً خروجی نیز به صورت تابعی از فرکانس به دست می‌آید.

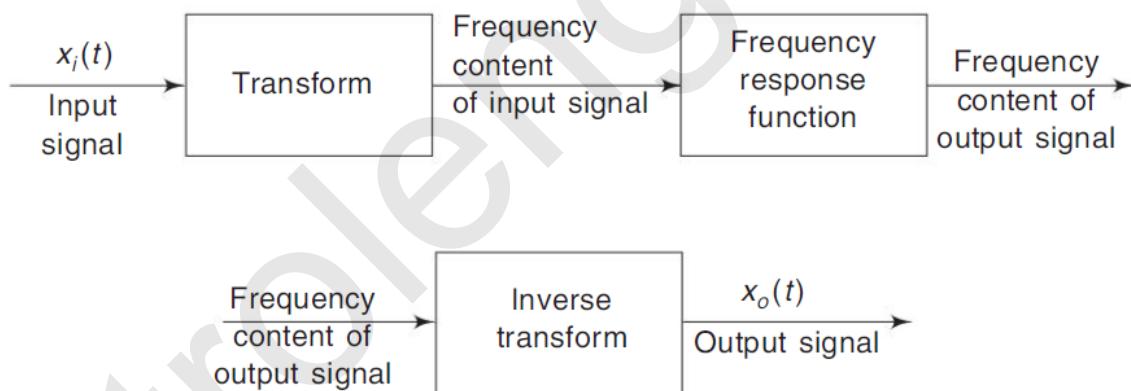

شکل ۳-۳. کاربردهای تبدیل فوریه و معکوس

شرایط لازم:

- به طور قطعه قطعه پیوسته و در فاصله مشخصی تعریف شده باشد.

- انتگرال آن در این بازه موجود باشد.

- در هر نقطه ناپیوستگی با استفاده از مقدار میانگینش قابل تعریف باشد.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

تبدیل فوریه:

$$f(\omega) = \int_0^{\infty} x_i(t) e^{-j\omega t} dt , \quad 0 \leq \omega \leq \infty$$


$$f(\omega) = \int_0^{\infty} x_i(t) \cos \omega t dt - j \int_0^{\infty} x_i(t) \sin \omega t dt$$

تبدیل معکوس فوریه:

$$x_i(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} f(\omega) d\omega$$

پالس مستطیلی به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$x_i(t) = \begin{cases} E & , \quad 0 < t < T \\ 0 & , \quad t > T \end{cases}$$

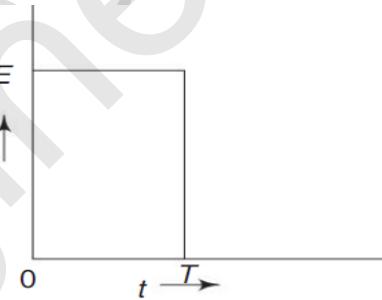

$$f(\omega) = \int_0^T E e^{-j\omega t} dt = \frac{E}{\omega} \sin \omega T + j \frac{E}{\omega} (\cos \omega T - 1) = R \angle \varphi$$

$$R(\omega) = \frac{E}{\omega} \sqrt{2 - 2 \cos \omega T} , \quad \varphi = \tan^{-1} \frac{\cos \omega T - 1}{\sin \omega T}$$

اگر این پالس به یک ابزار مرتبه یک اعمال شود، خروجی بر حسب فرکانس مطابق شکل ۳۳-۳ خواهد بود.

$$(\tau D + 1) x_o(t) = K x_i(t)$$


$$x_o = \frac{K x_i}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \angle \varphi_1 , \quad \varphi_1 = \tan^{-1}(\tau \omega)$$

$$\stackrel{FT}{\Rightarrow} x_o(\omega) = K \frac{E}{\omega} \frac{\sqrt{2 - 2 \cos \omega T}}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \angle (\varphi + \varphi_1)$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

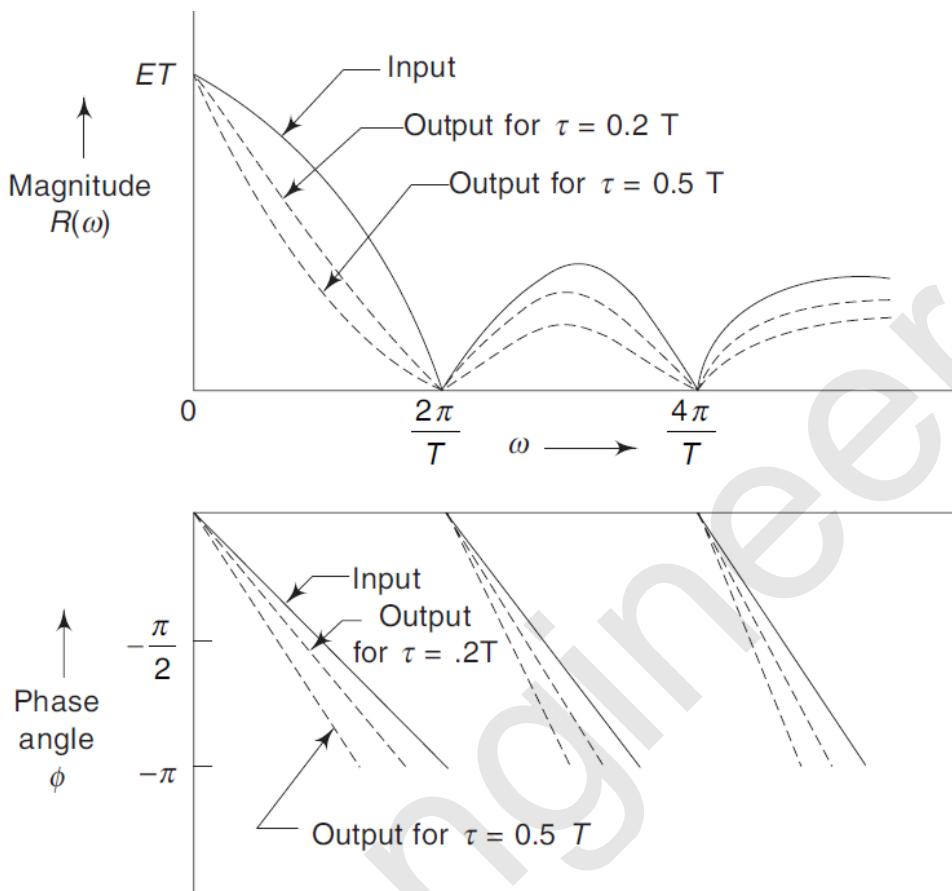

شکل ۳-۳-۳. محتوای فرکانسی سیگنال‌ها

Random Input ۳-۴-۳

سیگنال‌های تصادفی ساکن را می‌توان در روی زمان تناوب معینی به‌طور آماری بیان کرد.

ویژگی‌های آماری:

- میانگین سیگنال Random
- مقدار rms یا مقدار ریشه مجذور میانگین
- میانگین مجذور چگالی طیفی
- تابع خودهمبستگی

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz

• میانگین مقدار سیگنال Random

$$\bar{x}_i(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i(t) dt$$

• میانگین مجدد سیگنال Random

$$\bar{x}_i^2(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_i^2(t) dt$$

تعیین پاسخ ابزار با معلوم بودن چگالی طیفی میانگین ورودی:

$$x_i(t) = X_i \sin \omega t$$

$$x_o(t) = M(\omega) X_i \sin \omega t$$

$$S_o(\omega) = [M(\omega)]^2 S_i(\omega)$$

: پاسخ فرکانسی ابزار $M(\omega)$

: چگالی طیفی میانگین سیگنال ورودی $S_i(\omega)$

: چگالی طیفی میانگین سیگنال خروجی $S_o(\omega)$

۳-۵. تکنیک‌های جبران‌سازی برای بهبود پاسخ دینامیکی

۳-۵-۱. جبران‌سازی سیستم مرتبه یک

$$(1 + \tau D) V_1 = K \theta_i(t)$$

: سیستم مرتبه یک (ترموکوپل)

: ثابت زمانی τ


: حساسیت استاتیکی K

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

دما^ی ورودی که اندازه‌گیری می‌شود $\theta_i(t)$

ولتاژ خروجی V_1

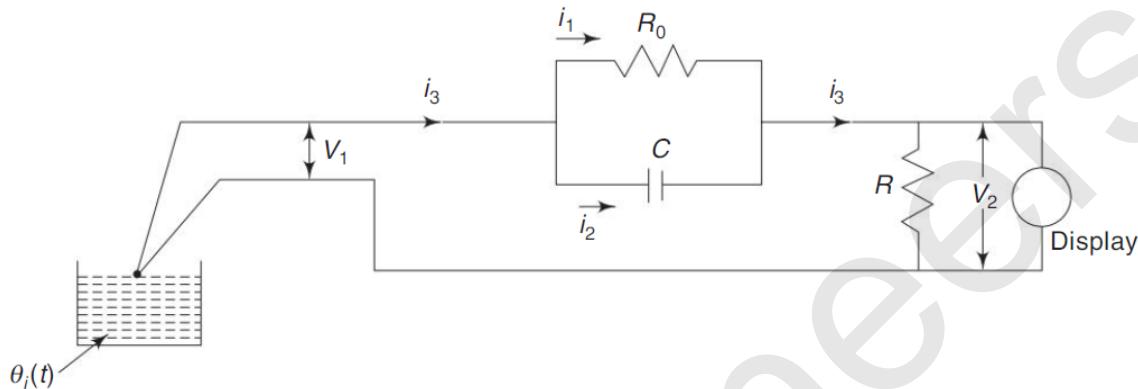

شکل ۳-۳۴. سیستم مرتبه یک با جبران‌سازی

برای کاهش مقدار موثر ثابت زمانی، ولتاژ V_1 را می‌توان به مداری مانند شکل ۳-۳۴ که خروجی اش V_2 است اعمال کرد.

$$V_2 = i_3 R = (i_1 + i_2)R$$

$$i_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_0} \quad , \quad i_2 = C \frac{d}{dt}(V_1 - V_2)$$

$$\Rightarrow V_2 = [\frac{V_1 - V_2}{R_0} + C \frac{d}{dt}(V_1 - V_2)]R$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \alpha \left[\frac{1 + \tau_0 D}{1 + \alpha \tau_0 D} \right] \quad , \quad \alpha = \frac{R}{R + R_0} \quad , \quad \tau_0 = R_0 C$$

اگر با انتخاب R_0 و C مقدار τ_0 به‌نحوی انتخاب شود که $\tau_0 = \tau$ شود:

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \alpha \left[\frac{1 + \tau D}{1 + \alpha \tau D} \right] \stackrel{(1+\tau D)V_1 = K\theta_i}{\Rightarrow} (1 + \alpha \tau D)V_2 = \alpha K \theta_i(t)$$


ثبت زمانی موثر: $(\alpha < 1) \alpha \tau$

حساسیت استاتیکی: $(\alpha < 1) \alpha K$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


$$\theta_i = \bar{\theta}_i \sin \omega t : \text{بهازی ورودی}$$

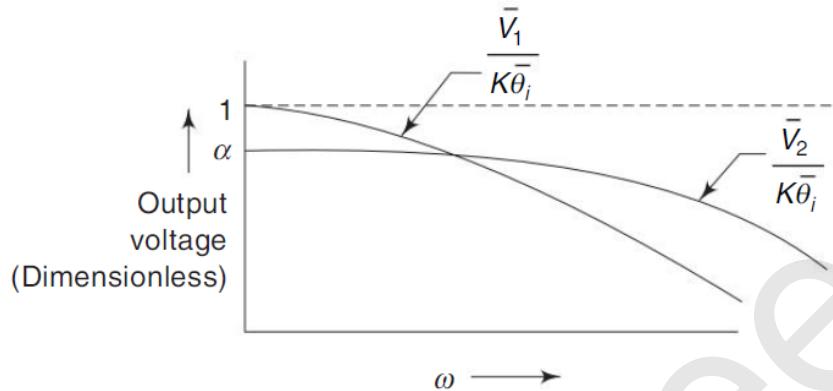

شکل ۳-۳۵. پاسخ فرکانسی سیستم‌های جبران‌سازی شده و جبران‌سازی نشده

۱-۵-۳. جبران‌سازی سیستم مرتبه دو

معمولًاً میرایی در عمل کوچک است.

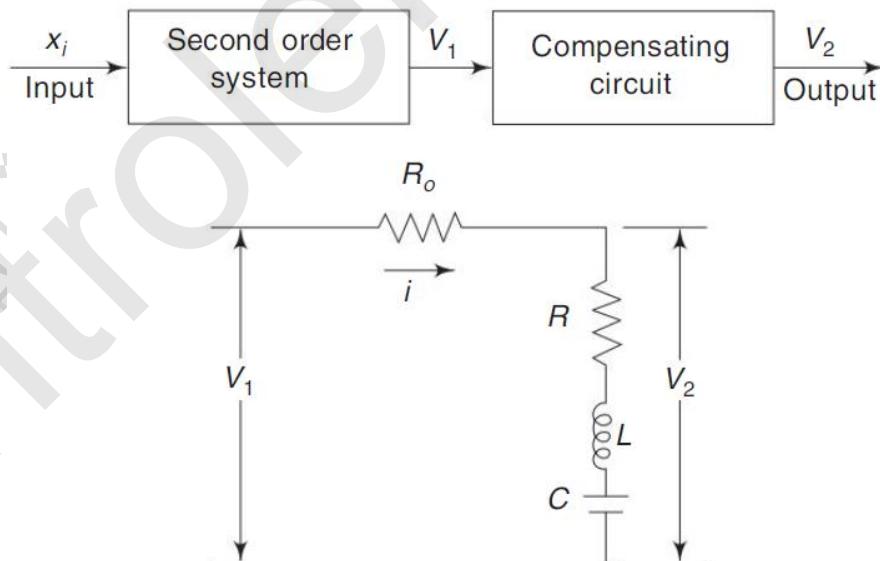

شکل ۳-۳۶. جبران‌سازی سیستم مرتبه دو

$$V_1 = (R_0 + R + LD + \frac{1}{CD})i$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

$$V_2 = V_1 - i R_0$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{LCD^2 + RCD + 1}{LCD^2 + (R_0 + R)CD + 1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{D^2}{\omega_l^2} + \frac{2\xi_1}{\omega_l} D + 1}{\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi_2}{\omega_n} D + 1} \quad , \quad \omega_l = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad , \quad \xi_1 = \frac{R}{2\sqrt{L/C}} \quad , \quad \xi_2 = \frac{R + R_0}{2\sqrt{L/C}}$$

$$(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} D + 1)V_1 = K x_i$$

اگر مدار جبران‌ساز طوری طراحی شود که $\omega_l = \omega_n$ و $\xi_1 = \xi_2$:

$$(\frac{D^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi_2}{\omega_n} D + 1)V_2 = K x_i$$

با توجه به اینکه $\xi_2 > \xi_1$ میرایی موثر با جبران‌سازی افزایش می‌یابد.

مثال ۷-۳

ترموکوپلی با ثابت زمانی $\tau = 0.3\text{ sec}$ و حساسیت استاتیکی $0.04\text{ mV}/{}^\circ\text{C}$ ناگهان درون روغن داغ با دمای 100°C فرو برده می‌شود. دمای اولیه اتصال‌های اندازه‌گیری و مبنای ترموموکوپل 25°C است.

الف) در $t = 0.1, 0.3, 1\text{ sec}$ خروجی را بدست آورید.

ب) یک مدار جبران‌ساز طراحی کنید که ثابت زمانی نصف شود. برای این سیستم خروجی را در زمان‌های داده شده در قسمت (الف) تعیین کنید.

حل:

(الف)

$$100 - 25 = 75^\circ\text{C}$$

حداکثر اختلاف بین اتصال‌های اندازه‌گیری و مبنای:

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

برای ورودی پلهای با $\theta_i = 75^\circ C$ ولتاژ خروجی:

$$V_1 = K[1 - e^{-t/\tau}] \theta_i$$

$$V_1 = 0.04 \times 75 [1 - e^{-t/0.3}] \Rightarrow V_1 = 3 [1 - e^{-t/0.3}]$$


$$t = 0.1 \text{ sec} \Rightarrow V_1 = 3 [1 - e^{-t/0.3}] = 0.85 mV$$

$$t = 0.3 \text{ sec} \Rightarrow V_1 = 3 [1 - e^{-t/0.3}] = 1.9 mV$$

$$t = 1 \text{ sec} \Rightarrow V_1 = 3 [1 - e^{-t/0.3}] = 2.89 mV$$

(ب)

$$\tau = 0.3, \quad \tau_{eff} = \alpha \tau = 0.15$$

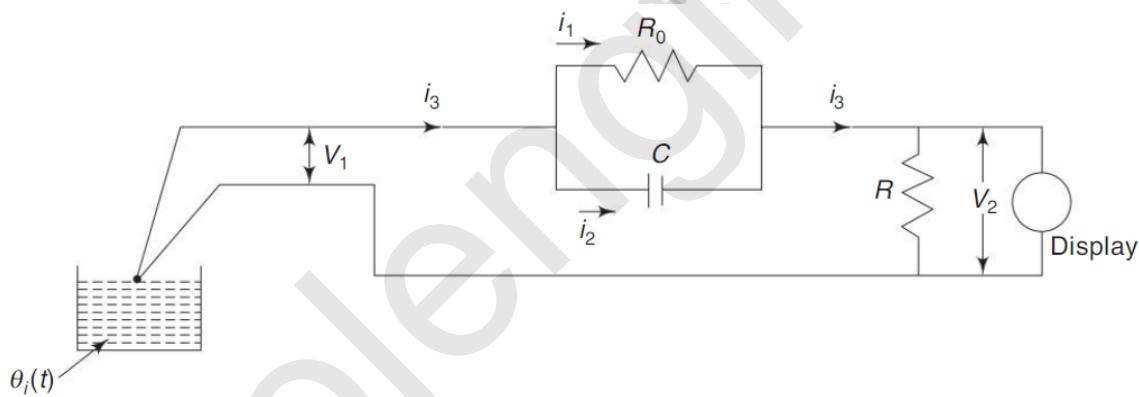

$$\tau = \tau_0 = R_0 C = 0.3$$

$$\alpha = 0.5 = \frac{R}{R + R_0}, \quad \tau = 0.3 = R_0 C$$

با فرض: $R = 1^{M\Omega}$

$$\Rightarrow R_0 = 1^{M\Omega}, \quad C = 0.3^{\mu F}$$

با جرمان سازی:

$$\tau_{eff} = 0.15, \quad K_{eff} = \alpha K = 0.02 mV/\text{ }^\circ C$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

برای $\theta_i = 75^\circ C$ ولتاژ خروجی:

$$V_2 = K[1 - e^{-t/\tau}] \theta_i$$

$$V_2 = 0.02 \times 75 [1 - e^{-t/0.15}] \quad \Rightarrow \quad V_2 = 1.5 [1 - e^{-t/0.15}]$$

$$t = 0.1 \text{ sec} \quad \Rightarrow \quad V_2 = 1.5 [1 - e^{-0.15}] = 0.729 \text{ mV}$$

$$t = 0.3 \text{ sec} \quad \Rightarrow \quad V_2 = 1.5 [1 - e^{-0.15}] = 1.297 \text{ mV}$$

$$t = 1 \text{ sec} \quad \Rightarrow \quad V_2 = 1.5 [1 - e^{-t/0.15}] = 1.498 \text{ mV}$$

مثال ۸-۳

یک سیستم مرتبه دو با $K = 10 \text{ mV/mm}$ ، $\omega_n = 1000 \text{ rad/s}$ ، $\zeta = 0.2$ ، پارامترهای شبکه جبران‌ساز را به دست آورید به طوری که نسبت میرایی تا $0.7 = \zeta$ افزایش یابد.

حل:

$$\omega_l = \omega_n = 1000 \text{ rad/s}$$

$$\xi_l = \xi = 0.2$$

$$\omega_l = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 1000 \quad , \quad \xi_l = \frac{R}{2\sqrt{L/C}} = 0.2 \quad , \quad \xi_2 = \frac{R + R_0}{2\sqrt{L/C}} = 0.7$$

با فرض: $L = 10 \text{ H}$

$$\Rightarrow C = 10 \mu F \quad , \quad R = 4000 \Omega \quad , \quad R_0 = 10 K\Omega$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل چهارم

المان‌های ترنسدیوسر

۱-۱. مقدمه

مزیت سیگنال الکتریکی به عنوان سیگنال خروجی:

- فقدان آثار لختی و اصطکاک برخلاف ترنسدیوسرهایی با خروجی‌های مکانیکی
- تقویت نسبتاً آسان صورت می‌گیرد
- نمایش و ثبت بسیار آسان می‌شود
- ترنسدیوسرها را می‌توانند به صورت فشرده و قابل حمل باشند

دسته‌بندی آنالوگ ترنسدیوسرها:

- انواع الکترومکانیکی، شامل انواع مقاومت پتانسیومتری، القایی، خازنی، پیزوالکتریک، استرین گیج مقاومتی، یونیزاسیون و مکانو-الکترونیکی
- ترنسدیوسرهای نوری-الکتریکی، شامل انواع Photo-voltaic، Photo-conductive و Photo-emissive

دسته‌بندی دیجیتالی ترنسدیوسرها:

- انواع مولد فرکانسی
- انواع اینکدر دیجیتالی


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


۴-۲-۴. ترنسدیوسرهای آنالوگ

۴-۲-۴-۱. انواع الکترومکانیکی

در این نوع ترنسدیوسرهای، یک خروجی الکتریکی بر اثر یک ورودی جابه‌جایی یا strain مکانیکی تولید می‌شود.

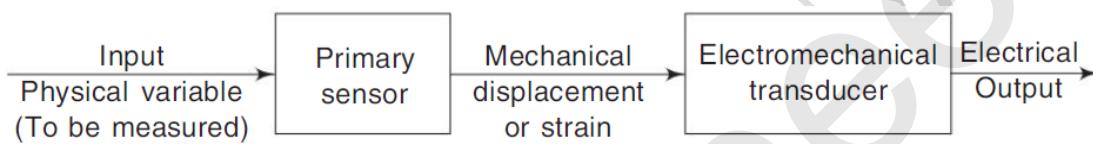

شکل ۴-۱. شماتیکی برای اندازه‌گیری با استفاده از ترنسدیوسر الکترومکانیکی

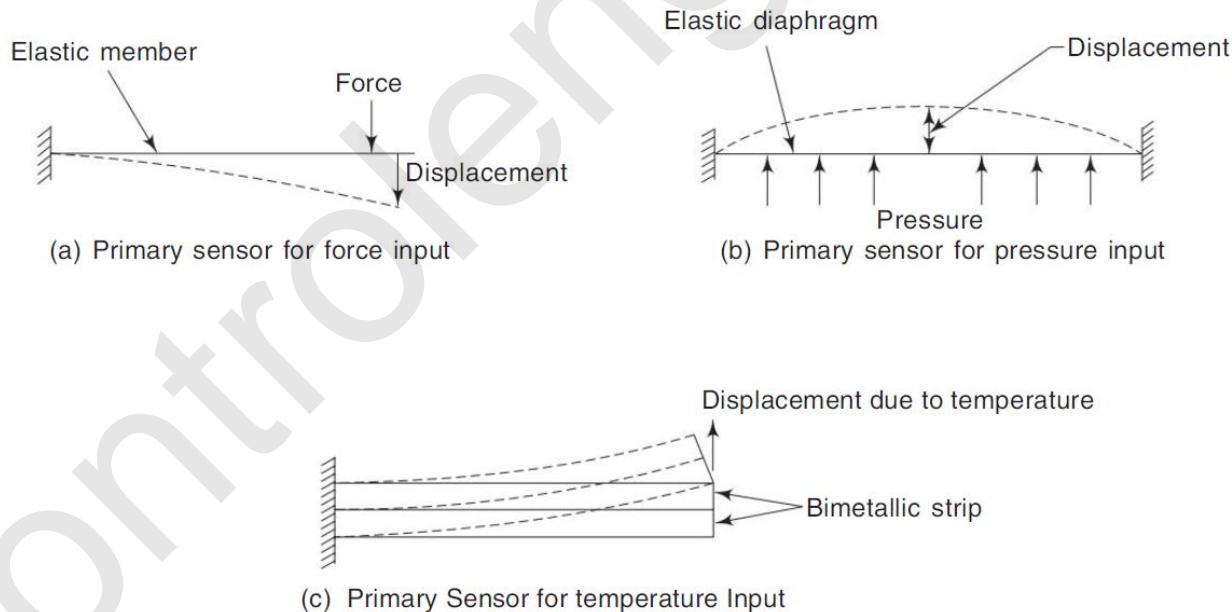

شکل ۴-۲. تبدیل پارامترهای ورودی به جابه‌جایی مکانیکی

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

عوامل موثر در انتخاب ترنسدیوسرهای حرکت (Motion transducer)

- اندازه حرکت
- نوع رابطه ورودی-خروجی
- مشخصات استاتیکی و دینامیکی ترنسدیوسر
- نوع تماسی یا مجاورتی (Attachment or proximity)
- نوع Self-generating یا با منبع تغذیه خارجی
- نوع مدار مربوطه

• ترنسدیوسر نوع مقاومت پتانسیومتری


پتانسیومتر سیم‌پیچی را می‌توان به عنوان ترنسدیوسر برای تبدیل جایه‌جایی مکانیکی به یک خروجی الکتریکی به کار برد. این ابزار ممکن است از نوع جایه‌جایی خطی، زاویه‌ای یا ترکیبی از هر دو باشد.

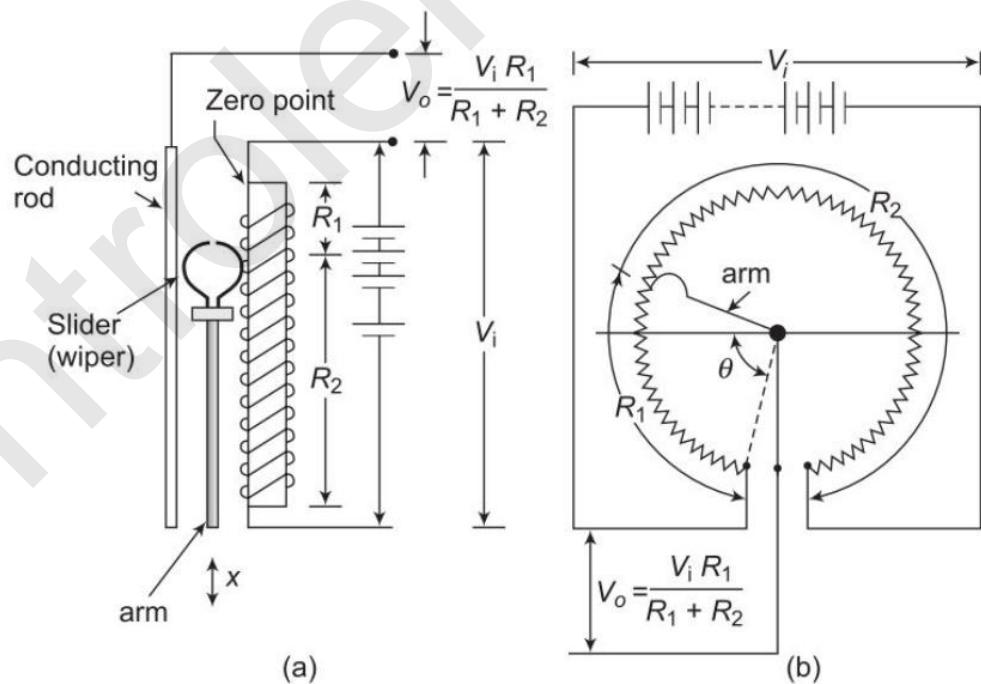

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

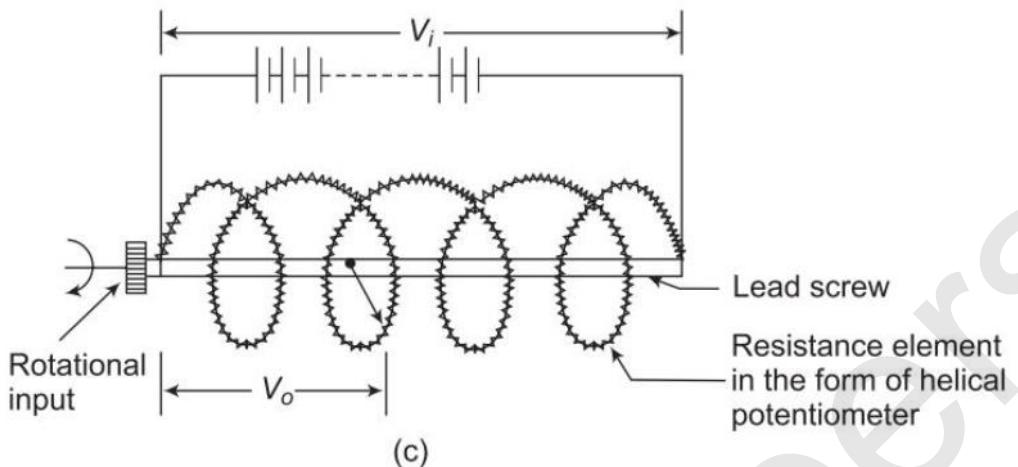

شکل ۳-۴. ترنسدیسپرهای پتانسیومتری (a) ، Linear motion (b) ، Rotary motion (c)

امروزه پتانسیومتر مقاومتی Step less ، دارای وضوح بالا، نویز کم، دقت عالی و Reliability بالا هستند.

مزیت‌های Potentiometric Transducers

- خروجی الکتریکی نسبتاً بالا برای مدار کنترلی
- قطعات و مدارهای الکتریکی ارزان‌تر
- کار و نظارت آسان
- مناسب برای جابه‌جایی‌های نسبتاً بزرگ
- کار با DC و AC
- عدم نیاز به تقویت
- در دسترس بودن آسان در اشکال، سایز و رنج‌های مختلف
- قابل طراحی برای اندازگیری آسان فشار، نیرو، سطح مایع، شتاب و سایر اندازه‌گیری‌های مربوط به جابه‌جایی
- Step less Resolution بالا همراه با تغییرات

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

: Potentiometric Transducers محدودیت‌های

- تغییر مقاومت در مورد پتانسیومترهای Wire wound Stepwise
- در پتانسیومترهای Resolution ، Wire wound به دلیل سایز سیم محدود است.
- خروجی به لرزش حساس است.
- خروجی با سایش نویز بالایی ایجاد می‌کند.
- معمولاً در اندازه‌های نسبتاً بزرگ موجود است.
- عمر محدود به دلیل فرسودگی و پارگی قطعات متاخر

: Potentiometric Transducers کاربردهای متداول

- رکورد نمودار نواری (Strip chart record)
 - در تانک‌های جنگی و هواپیماهای نظامی (نوع چرخشی)
 - در Machine tools مرتبط با کاربردهای رباتیک
 - ترانسdiyoسر نوع القایی
- در این نوع ترانسdiyoسرها، ویژگی‌های مغناطیسی مدار الکتریکی در اثر حرکت جسم تغییر می‌کند.
- نوع Self-generating
- در این نوع ترانسdiyoسر سیگنال ولتاژ به علت حرکت نسبی یک رسانا و یک میدان مغناطیسی تولید می‌شود. (انواع ترانسdiyoسرهای الکترودینامیکی، الکترومغناطیسی و Eddy circuit)

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


External power source یا Non-self generating •

برای انرژی دادن به یک سیمپیچ به یک منبع خارجی نیاز است. (Attachment type inductance transducer (Magnetostrictive type of transducer , LVDT ، نوع Air gap ، نوع

Self-generating نوع ترانسdiyosr

• ترانسdiyosr الکترودینامیکی

این ترانسdiyosr از نوع Attachment به شمار می‌رود.

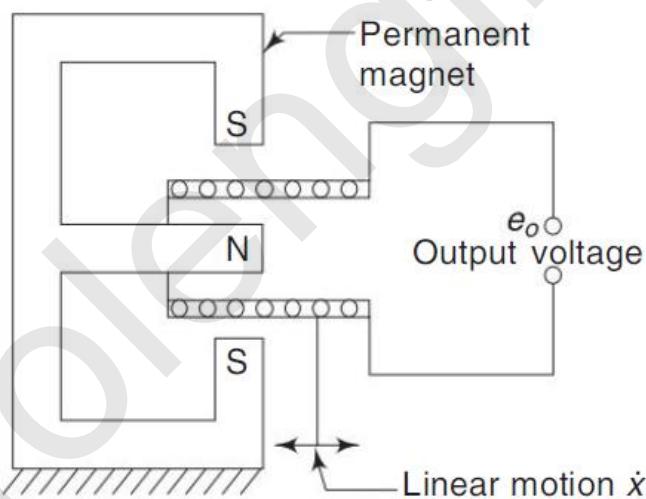


شکل ۴-۴. ترانسdiyosr الکترودینامیکی برای حرکت خطی

ولتاژ تولیدشده در سیمپیچ با نرخ تغییر شار و در نتیجه سرعت حرکت جسم متناسب است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz


• ترنسدیوسر الکترودینامیکی برای اندازه‌گیری حرکت چرخشی

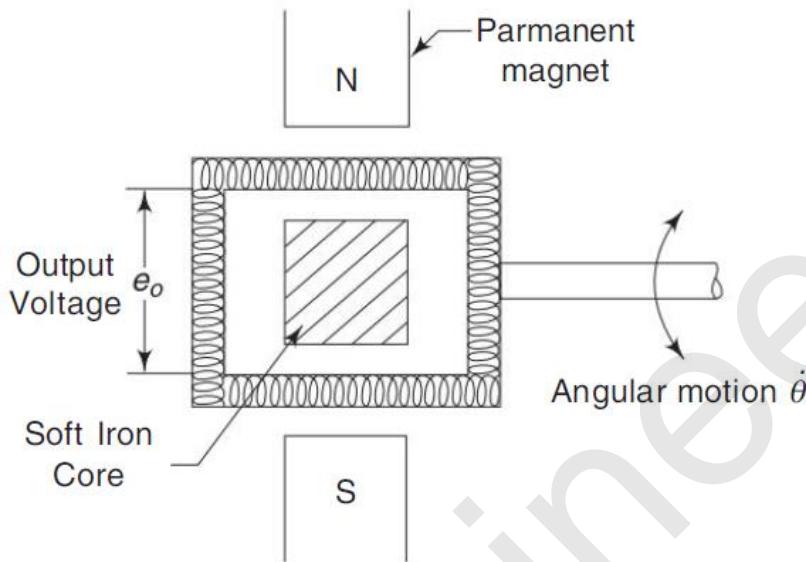

شکل ۴-۵. ترنسدیوسر الکترودینامیکی برای حرکت چرخشی (Rotary motion)

ولتاژ خروجی متناسب با سرعت زاویه‌ای سیمپیچ مدار است.

• ترنسدیوسر الکترومغناطیسی

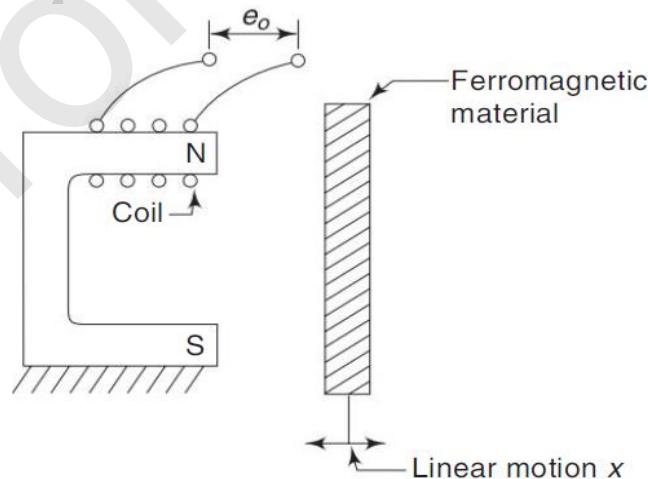


شکل ۴-۶. ترنسدیوسر الکترومغناطیسی

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz

از نوع Proximity بوده و برای حرکت‌های کوچک خطی است.

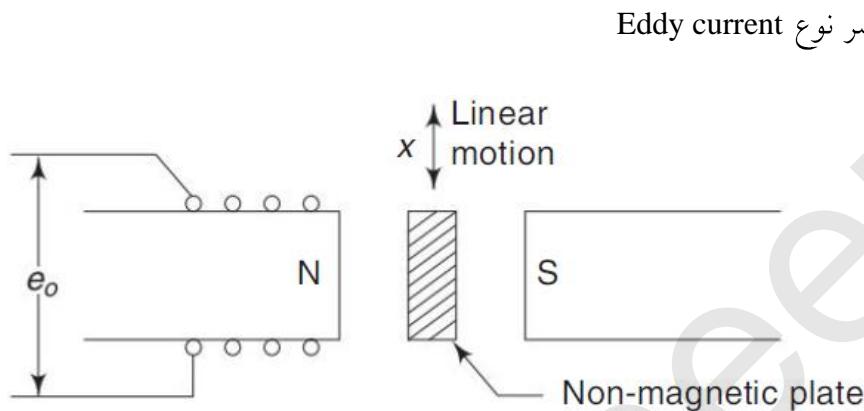


شکل ۴-۷: ترانسdiyoسر نوع Eddy current

ولتاژ خروجی سیمپیچ با نرخ تغییر Eddy current با شتاب صفحه متناسب است.

Non-self-generating نوع

از نوع Attachment است.

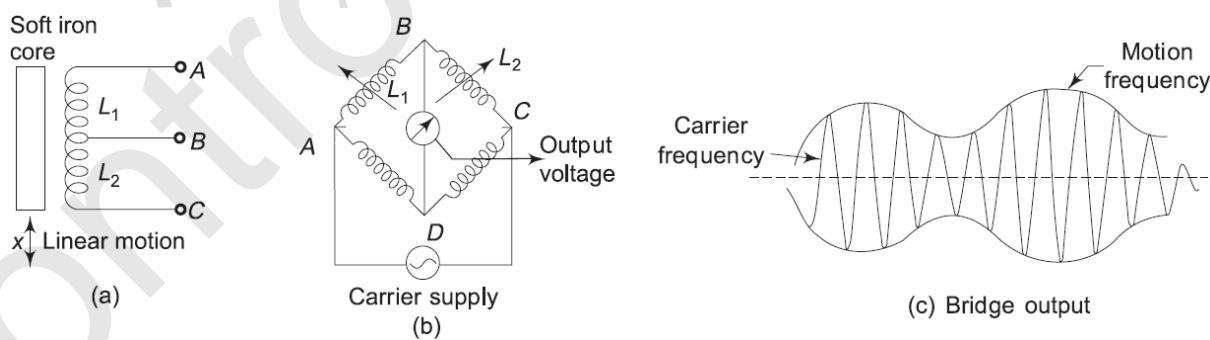


شکل ۸-۴ Variable inductance transducer

مقدار ولتاژ خروجی متناسب با جایه‌جایی است.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

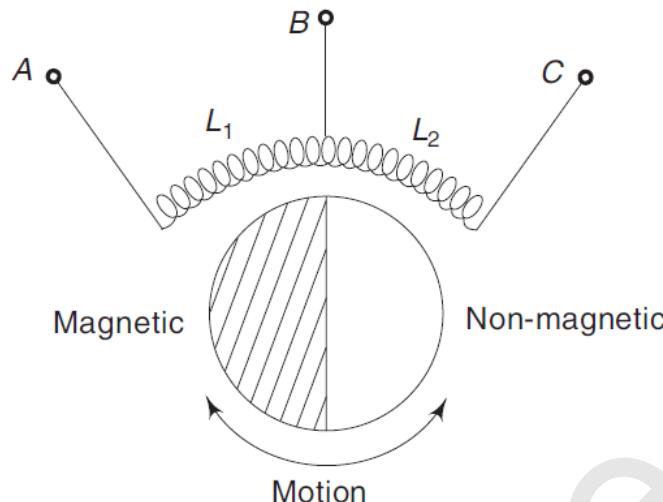

شکل ۴-۴ Variable inductance transducer برای حرکت چرخشی

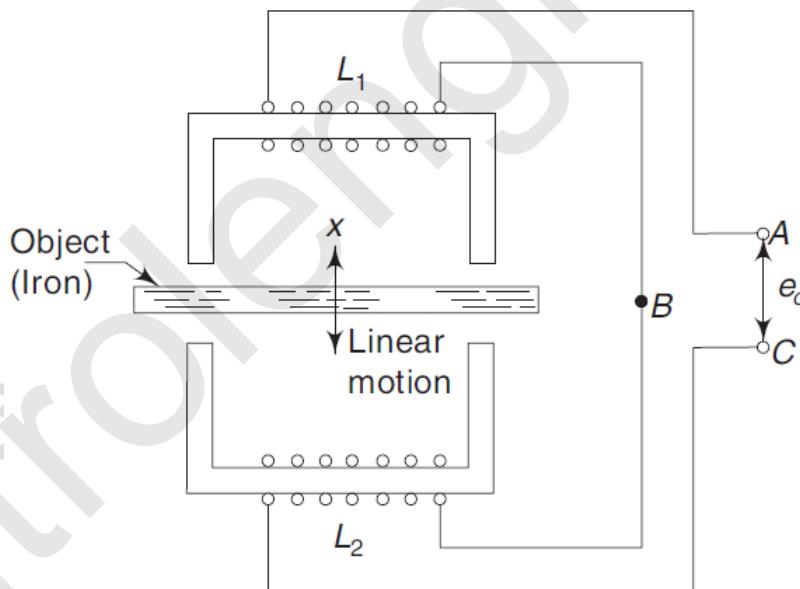

شکل ۱۰-۴. نوع Variable reluctance transducer.

خروجی متناسب با جابه‌جایی جسم است.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

Linear variable differential transducer (LVDT)

یکی از پرکاربردترین ترانسندیوسرهایی است که براساس Self induction کار می‌کند. برای اندازه‌گیری دقیق جابه‌جایی‌ها با خروجی الکتریکی است.

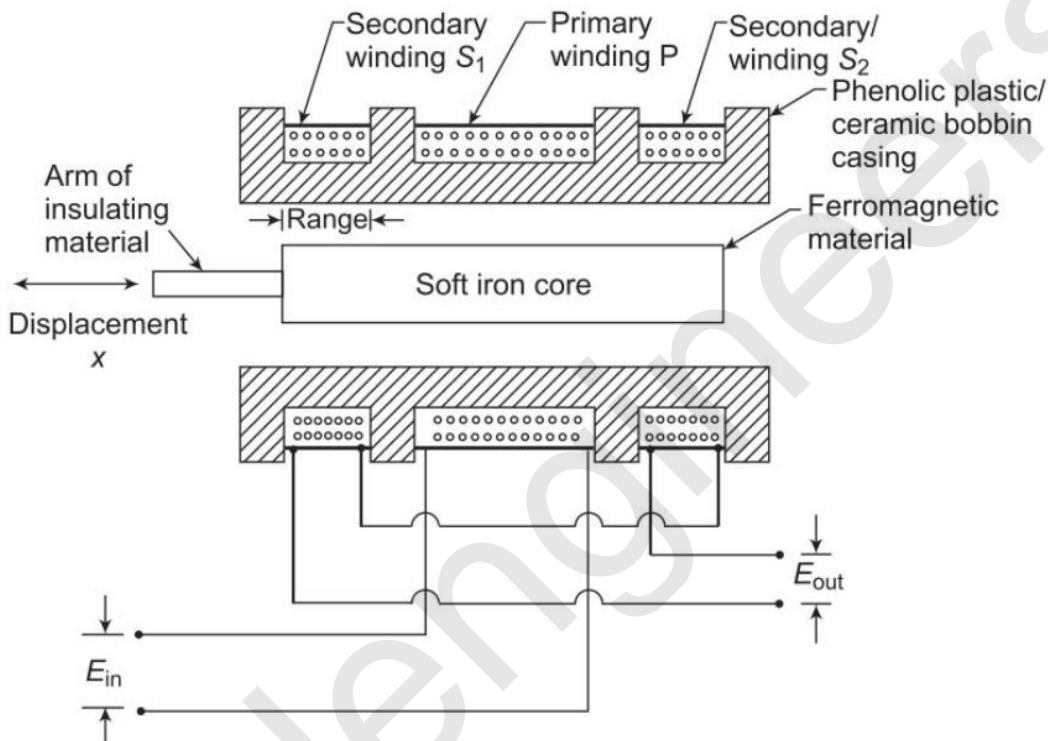

شکل ۱۱-۴

ولتاژ تحریک تغذیه شده به سیمپیچ اولیه ولتاژ ac با فرکانس متغیر از ۵۰ هرتز تا ۲۵ کیلوهرتز است.


در Differential mode ، وقتی هسته آهنی نرم در موقعیت مرکزی قرار دارد، به این موقعیت مرکزی هسته گفته می‌شود. در این حالت باایستی ولتاژ خالص خروجی صفر باشد که در Electrical Zero Position (EZP) عمل بهدلیل وجود Residual voltage (کمتر از ۱ درصد مقدار حداقل خروجی در محدوده خطی) چنین نیست.

علت: عدم تعادل الکتریکی، عدم تعادل مغناطیسی، اشباع هسته مغناطیسی ، ...

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

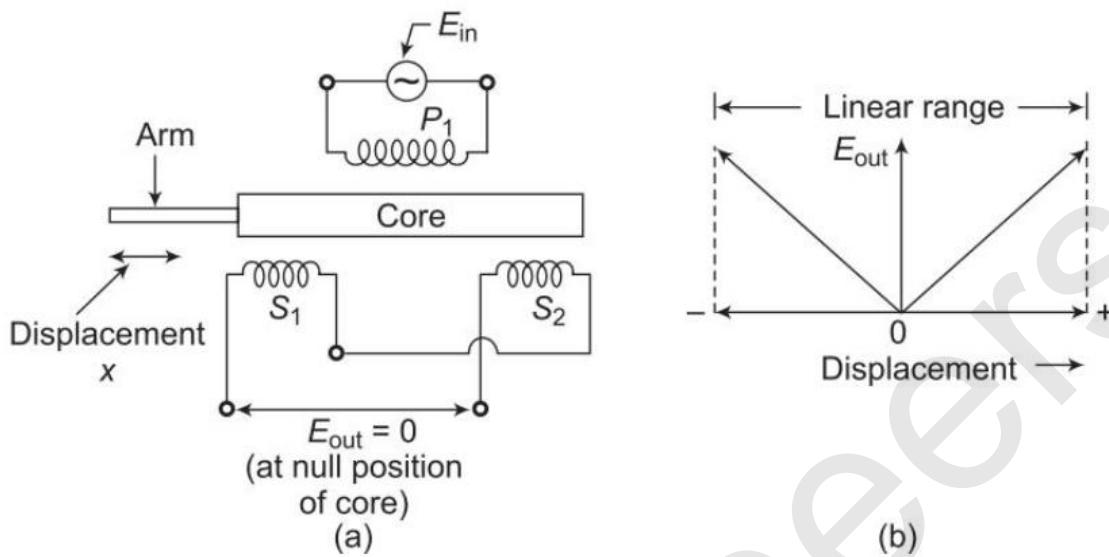

شکل ۱۲-۴. شماتیکی از مدار الکتریکی پایه LVDT و ولتاژ برای جابه‌جایی هسته

LVDT های تجاری موجود:

محدوده اندازه‌گیری: $\pm 200 \text{ mm}$ تا $\pm 1 \text{ mm}$

حساسیت: $60V/mm$

خطای خطی: $\pm 0.2\%$

0.01% of Full range : Resolution

نکته.


ترنسدیوسر (DCDT) نیز وجود دارد که از منبع dc برای ورودی استفاده می‌کند. از این مدار اینورتر استفاده می‌کند. Power

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

Rotating variable differential transducer (RVDT)

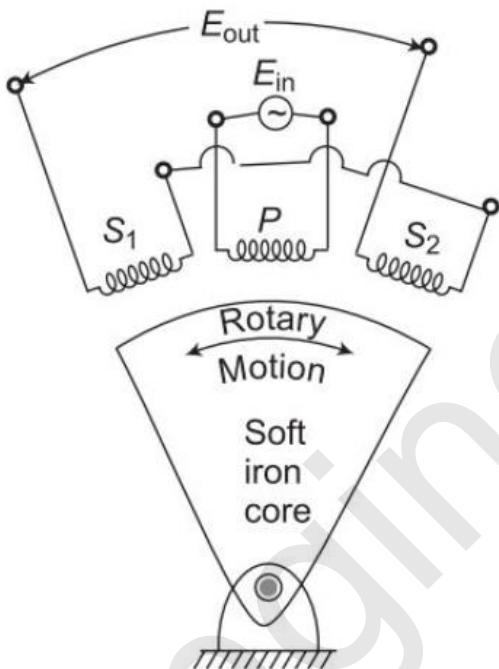

شکل ۱۳-۴. شماتیکی از RVDT

محدودیت اصلی RVDT این است که می‌تواند جایه‌جایی‌های زاویه‌ای را در یک رنج محدود اندازه‌گیری کند.

: مزیت‌های LVDT

- پاسخ خروجی در رنج عملکرد خطی است. در LVDT های تجاری خطای خطی در حد $\pm 0.2\%$ است.
- پاسخ ترنسدیوسر از نوع Steppless است.
- Resolution بالایی دارند.
- خروجی نسبتاً بالایی می‌دهد. نیازی به تقویت ندارد.
- Sensitivity بالایی دارد.
- هیسترزیس نشان نمی‌دهد.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

- در سایزهای متغیر زیادی از ۱ mm تا 200 mm موجود است.
- درجه سختی (Ruggedness) بالایی دارد.
- Overload capacity بالایی دارد.
- مشخصات دینامیکی معقولی دارد.
- مقرن به صرفه است.
- مصرف برق پایینی در حد ۱ وات دارد.

محدودیت‌های LVDT :

- فقط با تحریک ac با فرکانس متغیر از ۵۰ هرتز تا ۲۵ کیلوهرتز است.
- خروجی ترانسیدیوسر تحت تاثیر میدان مغناطیسی قوی است.

کاربردهای LVDT :

- به عنوان میکرومتر الکترونیکی استفاده می‌شود (اندازه‌گیری ضخامت و ابعاد).
- همراه با ترانسیدیوسرهای الاستیک برای اندازه‌گیری فشار، نیرو، گشتاور استفاده می‌شود.

نمونه‌های رایج:

- Proving ring type of Load Cell (with LVDT)
- Diaphragm type/Bellows type pressure gauge (with LVDT)
- Bourdon pressure gauge with LVDT for electrical read out


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Magnetostrictive type of transducer

برای اصل استوار است که نفوذپذیری مغناطیسی یک ماده فرومغناطیسی (نیکل) زمانی که ماده تحت فشار مکانیکی قرار می‌گیرد تغییر می‌کند.

این نوع ترانسیدیوسرهای امپدانس بالا، پاسخ دینامیکی خوب دارند. لیکن به کالیبراسیون فردی نیاز دارند.

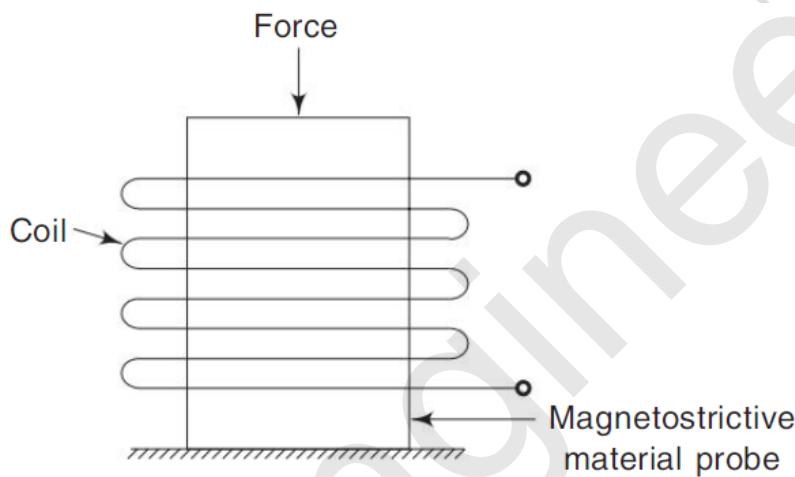

شکل ۱۴-۴ Magnetostrictive Transducer .

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل چهارم

المان‌های ترنسدیوسر

۱-۲-۴. انواع الکترومکانیکی

- ترنسدیوسر نوع خازنی

یک ترنسدیوسر Displacement-sensitive است.

$$C = \frac{1}{3.6\pi} \varepsilon \frac{A}{d} = 0.0885 \varepsilon \frac{A}{d}$$

(PF) : ظرفیت (C)

A : مساحت صفحات (cm²)

d : فاصله بین صفحات (cm)

ε : ثابت دیالکتریک ماده بین صفحات ($\varepsilon_{air} = 1$)

براساس تغییر در ظرفیت کار می‌کند که با تغییر یکی از ۳ متغیر A ، d و ε ممکن است ایجاد شود.

- ترنسدیوسر خازنی با استفاده از تغییر در ناحیه همپوشانی A


ظرفیت خازن مناسب است با تغییر ناحیه.

در اندازه‌گیری جابه‌جایی‌های متوسط تا بزرگ (از 1mm تا چند cm) مناسب است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

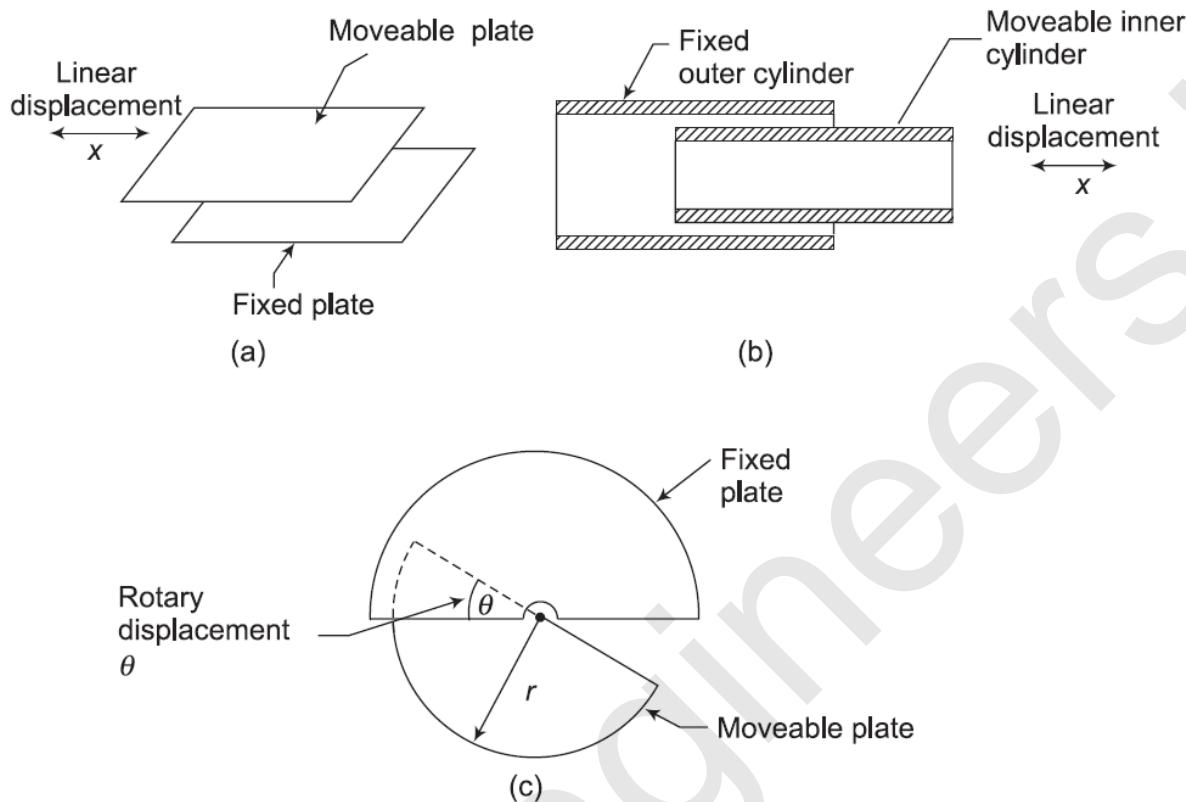


شکل ۴-۱۵. ترنسدیوسر خازنی بر اساس اصل تغییر در ظرفیت به دلیل تغییر در ناحیه همپوشانی ناشی از

جایه جایی (a) خطی صفحه متحرک (b) خطی سیلندر داخلی (c) زاویه ای صفحه متحرک

• ترنسدیوسر خازنی با استفاده از تغییر در gap بین صفحات (d)

تغییر ظرفیت خازن با تغییر فاصله gap رابطه معکوس دارد. لذا خروجی مشخصه غیرخطی دارد.

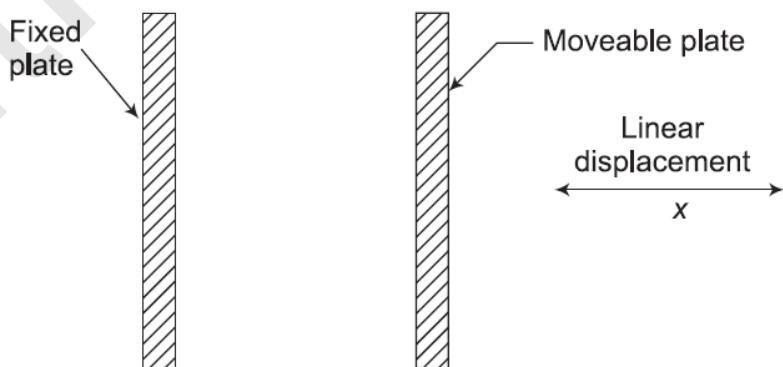


شکل ۴-۱۶. ترنسدیوسر خازنی بر اساس اصل تغییر در gap

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

- ترنسدیوسر خازنی با استفاده از تغییر در ثابت دیالکتریک
- تغییر در ظرفیت به صورت خطی با جابه‌جایی تغییر می‌کند.
- برای اندازه‌گیری تغییر سطح مایع در یک فرایند صنعتی به کار می‌رود.

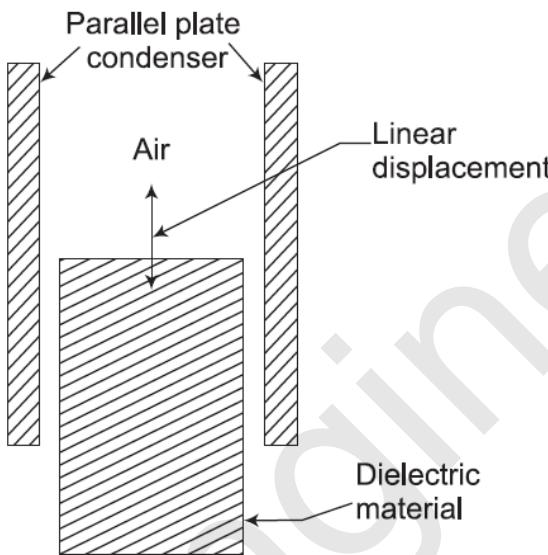

شکل ۱۷-۴. ترانسدیوسر خازنی بر اساس اصل تغییر در Dielectric

مزایای ترانسدیوسرهای جابه‌جایی خازنی:

- سایز کوچکی دارند و از نوع Compact هستند. به نیروی کمی برای Operation نیاز دارند.
- Sensitivity و Stability بالایی دارند.
- Resolution بالایی در حد ۲/۵ میکرون دارند، همین‌طور Accuracy بالا.
- پاسخ فرکانسی بسیار خوبی دارند.
- اثرات Loading به دلیل امپدانس ورودی بالای ترانسدیوسر حداقل است.
- اندازه‌گیری‌های Non-contact با رنج اندازه‌گیری خوب از ۰ تا ۲۵ سانتی‌متر امکان‌پذیر است.

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

محدودیت‌های ترنسدیوسرهای جابه‌جایی خازنی:

- قسمت‌های فلزی خازن‌ها باید از یکدیگر عایق‌بندی شوند.
- Cable capacitance matching Loading الزامی است. در غیر اینصورت خطای
- دارای مدارهای الکترونیکی پیچیده است.
- تغییر در رطوبت، گرد و غبار Grinding می‌تواند باعث تغییر در دیالکتریک شود و ممکن است خط
- ایجاد کند.

کاربردها:

- گیج‌های جابه‌جایی خازنی برای اندازه‌گیری ضخامت کم کاغذ در کارخانه‌های کاغذ، ضخامت پره‌های چرخان توربین، فرورفتگی‌های پیچیده و ... استفاده می‌شود.
- این ترنسدیوسرها معمولاً با Modifier های مکانیکی برای اندازه‌گیری سطح مایع، چگالی، فشار، نیرو و ... استفاده می‌شوند.
- رطوبت را می‌توان با استفاده از این ترنسدیوسرها اندازه‌گیری کرد.
- در کاربردهای Bio-medical، استفاده از Condenser microphone برای مونیتورینگ صدای تنفسی و قلبی است.

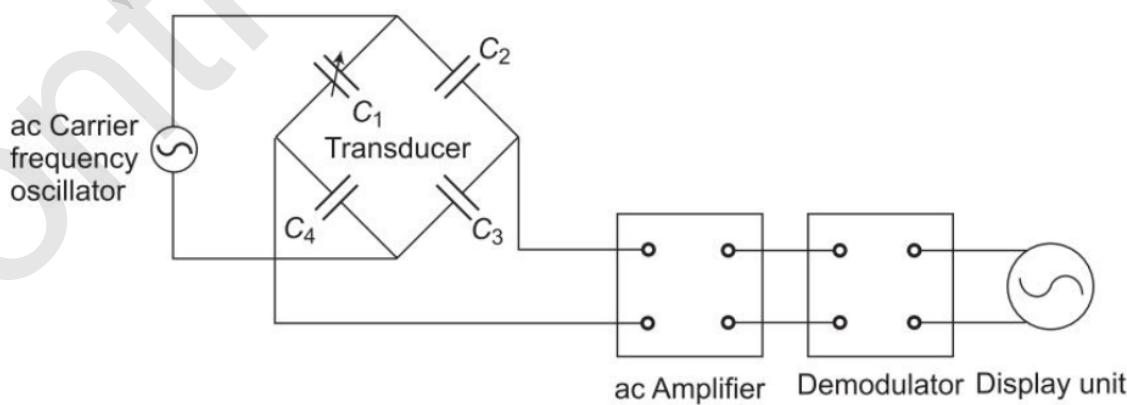


شکل ۱۸-۴. مدار مرتبط برای ترنسدیوسر خازنی با استفاده از

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

نوع دیگر:

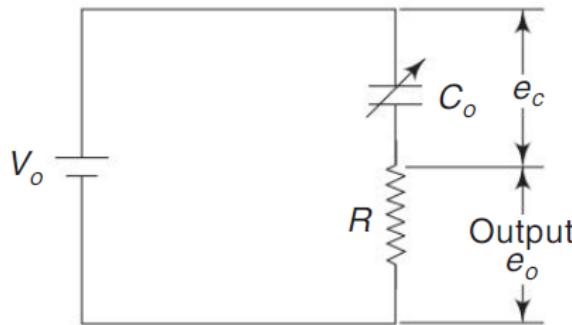

شکل ۴-۱۹. مدار dc برای ترانسdiوسر خازنی

قابل استفاده برای اندازه‌گیری‌های دینامیکی

ولتاژ V_0 بار Q را در ترانسdiوسر با ظرفیت C_0 ایجاد می‌کند که در آن:


$$Q = C_0 V_0$$

اگر تغییر C_0 تا C در اثر حرکت با سرعت لازم انجام گیرد، Q به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر نخواهد کرد:

$$e_c = \frac{Q}{C}$$

$$e_0 = V_0 - e_c$$

$$\Rightarrow \frac{e_0}{V_0} = \frac{C - C_0}{C} = \frac{\Delta C}{C}$$

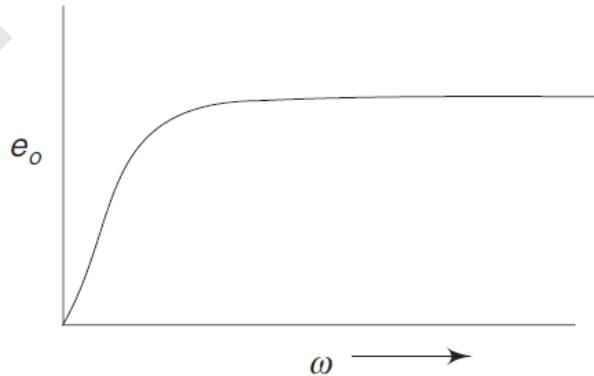

شکل ۴-۲۰. پاسخ فرکانسی خروجی

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

مثال ۱-۴

یک ترنسدیوسر خازنی دارای دو صفحه است که قطر هر کدام 2cm بوده و با air gap ای برابر 0.25mm از هم جدا شده‌اند. Displacement sensitivity را محاسبه کنید.

حل:


$$C = \frac{1}{3.6\pi} \varepsilon \frac{A}{d} = 0.0885 \varepsilon \frac{A}{d}$$

$$\text{Sensitivity: } S = \frac{\partial C}{\partial d} = -\frac{A\varepsilon}{3.6\pi d^2}$$

$$A = \frac{\pi}{4} 2^2 = \pi \text{ cm}^2 \quad , \quad \varepsilon_{air} = 1 \quad , \quad d = 0.025 \text{ cm} \Rightarrow S = -444 \text{ PF/cm}$$

- ترنسدیوسر پیزو-الکتریکی (Piezo-electric)

اساس کار بر مبنای تولید بار الکتریکی بر اثر تحت Distort شدن یک ماده کریستالی نظیر کوارتز یا Barium titanate

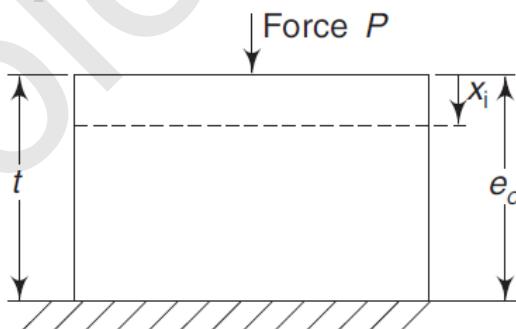

شکل ۲۱-۴. کریستال پیزو-الکتریک تحت نیروی P

$$Q = K_1 x_i$$

K_1 : ثابت حساسیت بار الکتریکی (Charge sensitivity constant)

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$e_o = \frac{Q}{C} = \frac{K_1 x_i}{C} = K x_i \quad , \quad K = \frac{K_1}{C} \quad , \quad C = \frac{\epsilon A}{3.6\pi t}$$

K : ثابت حساسیت ولتاژ (Voltage sensitivity constant)

C : ظرفیت کریستال (PF)

ϵ : ثابت دیکتریکی ماده کریستالی

A : مساحت (cm^2)

t : ضخامت (cm) (Thickness)

نکته.

اگر A برحسب m^2 و t برحسب m و C برحسب F باشد:

$$C = \frac{\epsilon A}{1.13 \times 10^{11} t}$$

رابطه بین نیروی P و x_i :

$$P = EA \frac{x_i}{t}$$

ماده Young's modulus : E

جدول ۴-۱. خواص برخی از مواد Piezo-electric

S.No.	Material	Charge sensitivity pC/N	Dielectric constant ϵ	Young's modulus N/m ²
1.	Quartz	2.0	4.5	9×10^{10}
2.	Tourmaline	1.9	6.6	16×10^{10}
3.	Barium titanate	150	1380	12×10^{10}
4.	Lead zirconate titanate	265	1500	7.9×10^{10}

مزیت‌ها:

ترنسدیوسرهای Piezo-electric عموماً سایز و وزن سبکی دارند. •

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

- دارای مشخصه عملیاتی خطی هستند.
- دارای محدوده فرکانسی وسیعی از نزدیک به dc تا 100 MHz است.
- Accuracy در حد ۰.۰۲٪ قابل دستیابی است.
- از نوع Rugged هستند بعد از استریل کردن در کاربردهای Bio-medical قابل استفاده هستند.
- از نوع Self-generating هستند.

محدودیت‌ها:

- برای اندازه‌گیری سیگنال‌های استاتیک مناسب نیست.
- دمای بالای 200°C باعث تخریب ترانسیدیوسر می‌شود.
- به مدارهای الکترونیکی پیچیده نیاز دارد.

کاربردها:

- به عنوان میکروفون Piezo-electric برای تشخیص صدای قلب، اندازه‌گیری فشار خون و فشار دستگاه گوارش و ... استفاده می‌شوند.
- ترانسیدیوسرهای Ultronicas برای Sonars and ultrasonic cleaning and machining Under water acoustics و ... استفاده می‌شود.
- کریستال‌های کوارتز با فرکانس‌های ۱ تا ۱۰۰ مگاهرتز در ساعت‌های الکترونیکی، کارتریج‌های Stereophonic ، تلویزیون‌ها رنگی، لوازم جانبی کامپیوتر، فندک‌های گازی، سیستم‌های احتراق خودرو و ... استفاده می‌شوند.
- ابزارهای Piezo-electric به ویژه شتاب‌سنج‌ها به‌طور گسترده در صنایع و دانشگاه‌ها در زمینه‌های صدا و ارتعاشات استفاده می‌شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

.۲-۴ مثال

یک کریستال کوارتز دارای Charge sensitivity 2 pC/N برابر ثابت دیالکتریک 4.5 و برابر $9 \times 10^{10} Pa$ است. ثابت حساسیت ولتاژ را محاسبه کنید.

حل:

$$K = \frac{K_1}{C} \quad (\text{Voltage sensitivity constant})$$

$$K_1 = \frac{Q}{x_i} = \frac{Q}{P} \cdot \frac{P}{x_i} \quad (\text{Charge sensitivity constant})$$



$$P = EA \frac{x_i}{t} \Rightarrow \frac{P}{x_i} = \frac{EA}{t}$$

$$\frac{P}{x_i} = \frac{EA}{t}, \quad \frac{Q}{P} = 2 \times 10^{-12} \Rightarrow K_1 = \frac{Q}{P} \cdot \frac{P}{x_i} = 2 \times 10^{-12} \frac{EA}{t}$$

$$C = \frac{\epsilon A}{1.13 \times 10^{11} t} \Rightarrow K = \frac{K_1}{C} = 4.52 \times 10^9 V/m = 4520 V/\mu m$$

Piezo-electric مشخصه های دینامیکی ترانسdiyoسرهای

هدف: محاسبه رابطه بین ولتاژ خروجی و x_i

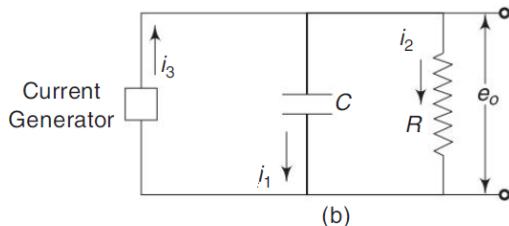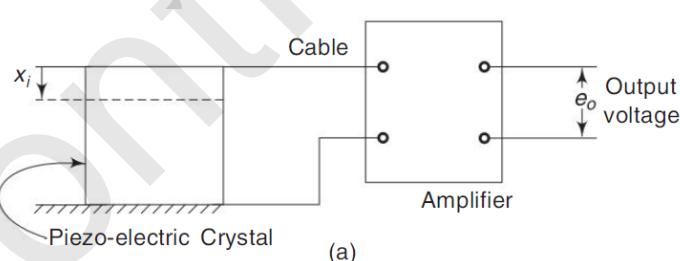

شکل ۲۲-۴. کریستال Piezo-electric متصل به آمپلیفایر و مدار معادل

$$C = C_{crystal} + C_{cable} + C_{amplifier}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$R \approx R_{amplifier}$$

معمولًا $R_{leak} \gg R_{amplifier}$ بنابراین:

$$i_3 = \frac{dQ}{dt}$$

جريان تولیدشده توسط کریستال:

Deformation x_i : بار تولیدشده در اثر Q

$$i_3 = \frac{dQ}{dt} \stackrel{Q=K_1 x_i}{\Rightarrow} i_3 = K_1 \frac{dx_i}{dt} \quad or \quad i_3 = K_1 D x_i \quad , \quad D = \frac{d}{dt}$$

$$i_3 = i_1 + i_2 \quad \Rightarrow \quad i_3 = C D e_o + \frac{e_o}{R}$$

$$i_3 = K_1 D x_i = C D e_o + \frac{e_o}{R} \quad , \quad K = \frac{K_1}{C} \quad \Rightarrow \quad (1 + \tau D) e_o = K \tau D x_i \quad , \quad \tau = RC$$

Time constant of the arrangement : τ


Voltage sensitivity constant : K

نکته.

ترنسدیوسر پیزوالکتریک را برای Static condition نمی‌توان به کار برد. اما برای ورودی‌های دینامیکی می‌توان استفاده کرد.

پاسخ فرکانسی.

$$\left| \frac{e_o}{x_i} \right| = \frac{K \tau \omega}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}$$

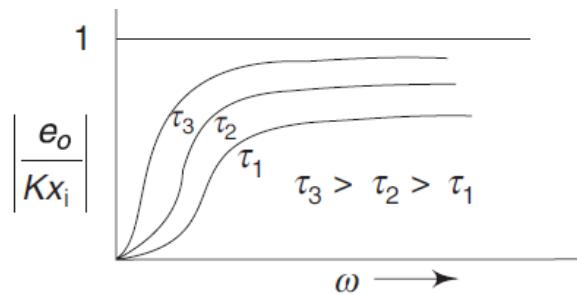

شکل ۴-۲۳. پاسخ فرکانسی Piezo-electric Transducer

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

برای پاسخ فرکانسی خوب در یک محدوده فرکانسی وسیع، ثابت زمانی باید بزرگ باشد.

پاسخ گذرا.

وروودی: پالس مربعی

$$x_i = \begin{cases} A & , \quad 0 < t \leq T \\ 0 & , \quad t > T \end{cases}$$

خروجی:

$$(1 + \tau D) e_o = K \tau D x_i \quad , \quad \tau = RC$$


$$(1 + \tau D) e_o = 0$$

$$e_o = B e^{-t/\tau}$$

پاسخ:

$$\text{at } t = 0 \quad , \quad e_o = K x_i = KA$$

$$B = KA \quad \Rightarrow \quad e_o = KA e^{-t/\tau}$$

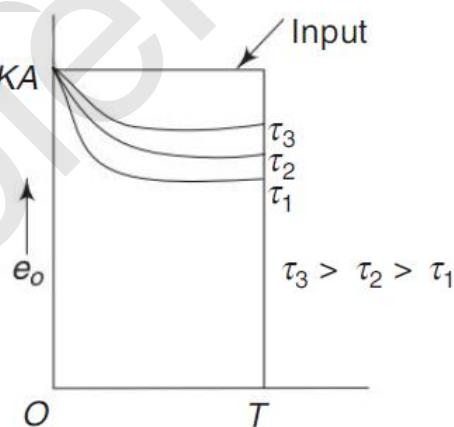

شکل ۴-۲۴. پاسخ گذرای Piezo-electric Transducer به ورودی پالس


نکته.

مقدار زیاد τ پاسخ گذرا و نیز پاسخ فرکانسی سیستم ترانسدیوسر را بهبود میبخشد.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

برای داشتن مقدار τ بالا می‌توان از Cathode Follower استفاده نمود.

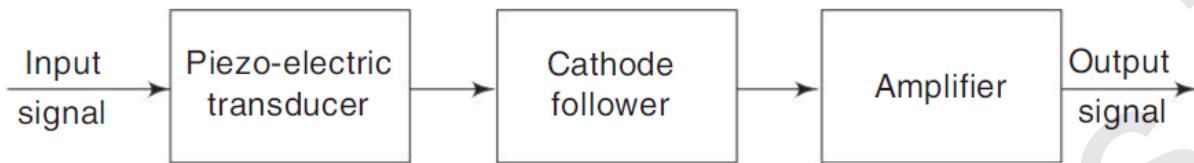

شکل ۲۵-۴. استفاده از Cathode Follower با یک Piezo-electric Transducer

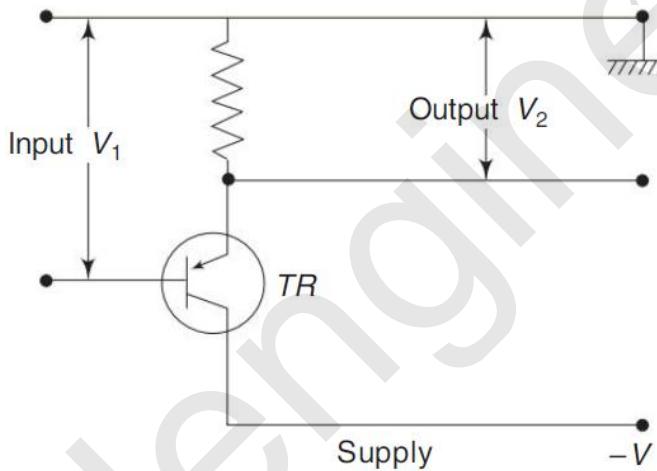

شکل ۲۶-۴. Cathode Follower با استفاده از مدار Emitter Follower

از مسئله Loading امپدانس جلوگیری می‌کند.

مثال ۳-۴.

یک Piezo-electric Transducer مشخصه‌های زیر را دارد:

$$\text{Capacitance of crystal} = 10^{-9} F$$

$$\text{Capacitance of cable} = 3 \times 10^{-10} F$$

$$\text{Charge constant of crystal} = 4 \times 10^{-6} C/cm$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

اسیلوسکوپ مقاومت $1^{M\Omega}$ دارد که با خازن $10^{-10} F$ موازی است. اگر کریستال تحت تاثیر Harmonic با دامنه $10^{-3} mm$ و فرکانس 200^{Hz} قرار گیرد، دامنه ولتاژ خروجی را در اسیلوسکوپ پیدا کنید.

حل:

$$R = 10^6 \Omega$$

$$C = 10^{-9} + 3 \times 10^{-10} + 10^{-10} \Rightarrow C = 1.4 \times 10^{-9} F$$

$$\tau = RC \Rightarrow \tau = 1.4 \times 10^{-3}$$

$$K_1 = 4 \times 10^{-6} \text{ coulomb/cm}$$

$$K = \frac{K_1}{C} = 2857 \text{ V/cm}$$

$$\left| \frac{e_o}{x_i} \right| = \frac{K \tau \omega}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}$$

$$\omega = 2\pi \times 200 = 1256.6 \text{ rad/s} \quad , \quad x_i = 10^{-4} \text{ cm}$$

$$\left| \frac{e_o}{x_i} \right| = \frac{K \tau \omega}{\sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}} \Rightarrow e_o = 0.248 \text{ V}$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل چهارم

المان‌های ترنسدیوسر

۱-۲-۴. انواع الکترومکانیکی

Resistance Strain Gauge Transducer •

اساس کار:

اگر رسانایی کشیده یا فشرده شود، مقاومت آن به علت تغییر طول، سطح و مقاومت ویژه آن تغییر می‌کند.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$F = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon_a}$$

ضریب سنجش رسانا (Gauge Factor:)

(Axial strain) ε_a در اثر R تغییر مقاومت R

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta L}{L}$$

با اعمال ممکن است ρ ، L و A تغییر کنند. Mechanical strain

$$\Delta R = \left(\frac{\partial R}{\partial L} \right) \Delta L + \left(\frac{\partial R}{\partial A} \right) \Delta A + \left(\frac{\partial R}{\partial \rho} \right) \Delta \rho$$

$$\begin{aligned} & R = \rho \frac{L}{A} \\ \Rightarrow \quad & \Delta R = \left(\frac{\rho}{A} \right) \Delta L - \left(\frac{\rho L}{A^2} \right) \Delta A + \left(\frac{L}{A} \right) \Delta \rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & R = \rho \frac{L}{A} \\ \Rightarrow \quad & \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \end{aligned}$$

$$A = CB^2 \quad \Rightarrow \quad \Delta A = 2CB\Delta B$$

Geometrical dimension of the strain gauge cross-section : B

Section : ثابت بسته به

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz

$$\Rightarrow \frac{\Delta A}{A} = \frac{2CB\Delta B}{CB^2} = \frac{2\Delta B}{B}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} - 2 \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \varepsilon_a - 2\varepsilon_t + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$\text{Axial strain : } \varepsilon_a = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\text{Transverse strain : } \varepsilon_t = -\nu \varepsilon_a$$

$$\text{Poisson's ratio : } \nu$$

$$\Rightarrow F = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\varepsilon_a} = 1 + 2\nu + \frac{\frac{\Delta \rho}{\rho}}{\varepsilon_a}$$

برای Strain gauge های متالیک اولین دو عبارت $(1+2\nu)$ از عبارت سوم بیشتر است. در حالی که برای (Piezo-resistivity) strain Resistivity Semi-Conductor strain gauge عبارت سوم به دلیل تغییر در اثر از $(1+2\nu)$ خیلی بیشتر است.

مقدار F برای آلیاژ مس-نیکل بین ۲ تا ۳ است در حالی که برای Semi-Conductor بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ است.

: Strain gauge transducer انواع

• Unbonded strain gauges

• Bonded strain gauges

Unbonded Strain gauges •

با این نوع ترانسdiyosر، حرکت‌های خیلی کوچک از مرتبه $50 \mu m$ و نیروهای خیلی کوچک را می‌توان اندازه‌گیری کرد.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

کاربرد: اندازه‌گیری نیرو، فشار، شتاب و ...


ابعاد متدائل سیم: طول 25 mm و قطر $25\mu\text{m}$

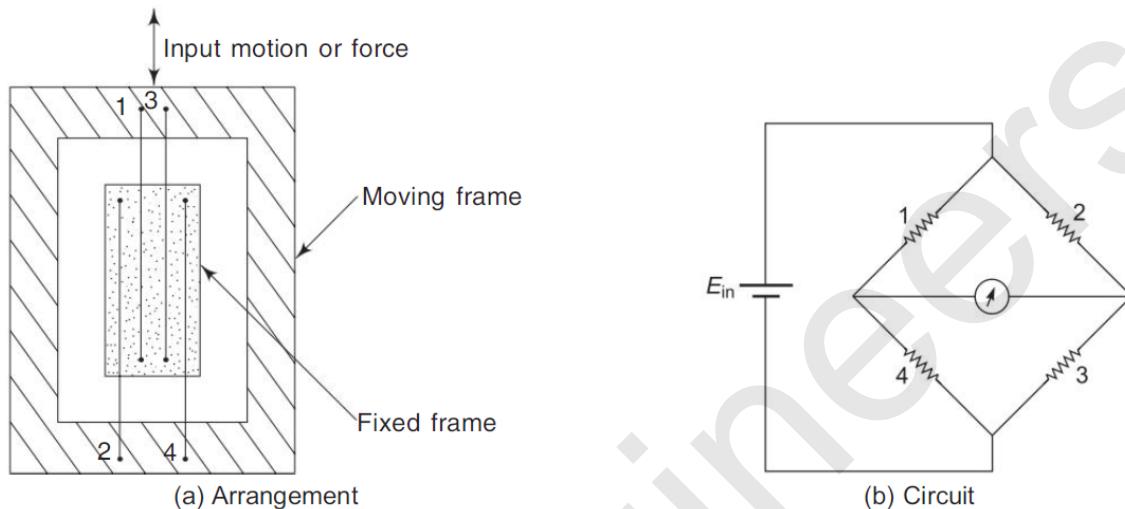

شكل ۲۷-۴

Bonded resistance strain gauges •


برای اندازه‌گیری متغیرهای فیزیکی متعدد نظیر strain، نیرو، گشتاور، فشار، ارتعاشات به کار می‌رودند.

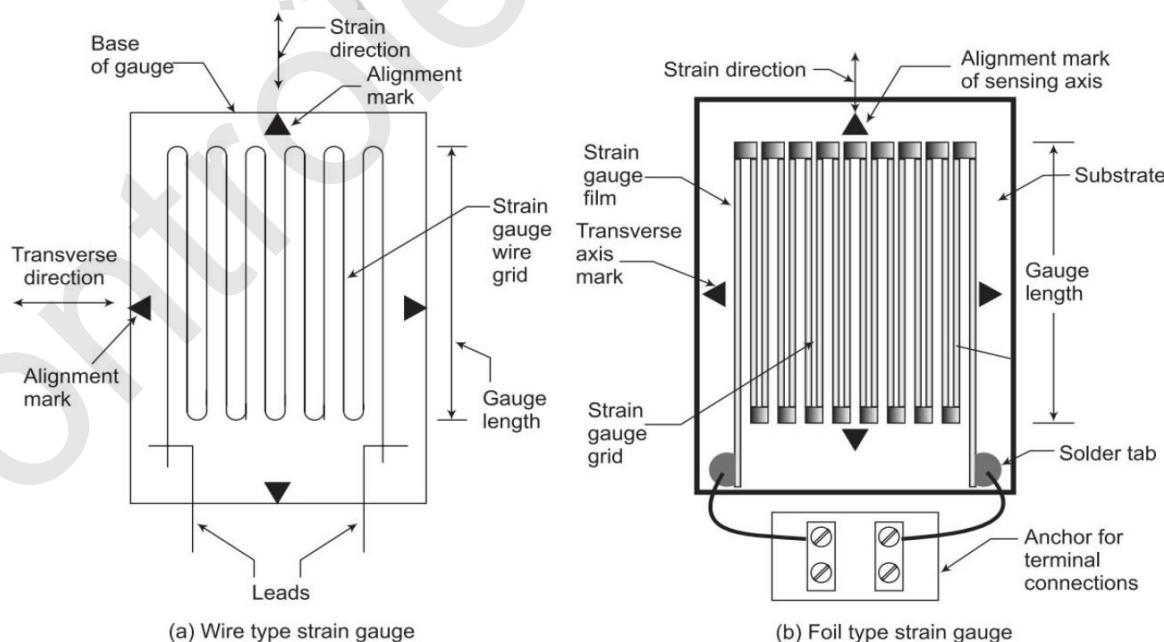


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

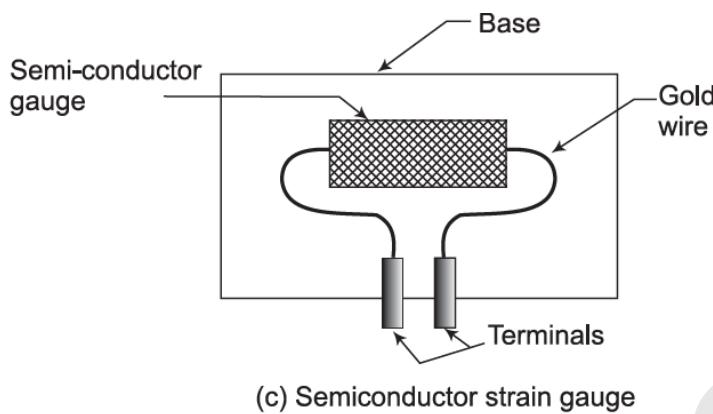

شکل ۴-۲۸. انواع Resistance strain gauge

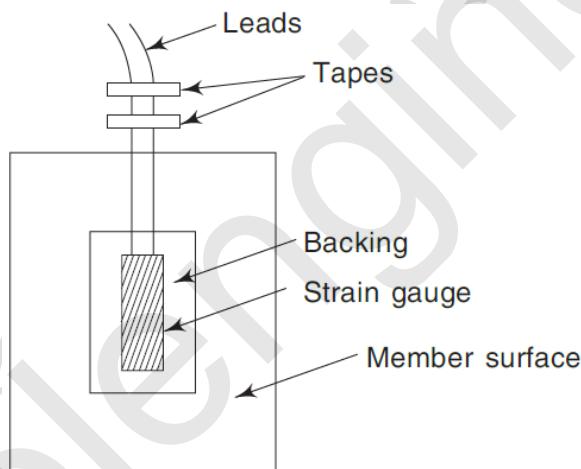

شکل ۴-۲۹. Strain gauge in bonded position.

حساسیت خیلی زیاد دارند. Strain هایی به کوچکی 10^{-6} را می‌توان اندازه‌گیری کرد.

Gauge factor برای آلیاژهای مس-نیکل برابر ۲ تا ۳ و برای Semiconductor gauge ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ می‌باشد.

جدول ۴-۲. اطلاعاتی مربوط به Adhesive و Wire backing material

Gauge backing material	Adhesive	Wire materials	Remarks
Paper or silk	Nitrocellulose	Cu-Ni alloy	Useful up to 60°C
Bakelite	Epoxy	Cu-Ni alloy	Useful up to 200 °C
Glass weave	Ceramic cement	Ni-Cr alloy	Useful up to 400°C

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


جريان Gauge معمولاً بسته به مدت آزمایش به ۱۰ الی ۳۰ میلیآمپر محدود می‌شود، تا از آسیب دیدن سیم جلوگیری شود.

Resistance Strain Gauge Bridges

های مقاومتی معمولاً قسمتی از یک پل وتسنون است به گونه‌ای که تغییر ناشی از Strain gauge مقاومت آن را می‌توان اندازه‌گیری کرد یا به صورت یک خروجی نمایش داد یا ثبت نمود.

Balanced Bridge

برای ولتاژ مدار باز Balanced bridge $e_o = 0$ است.

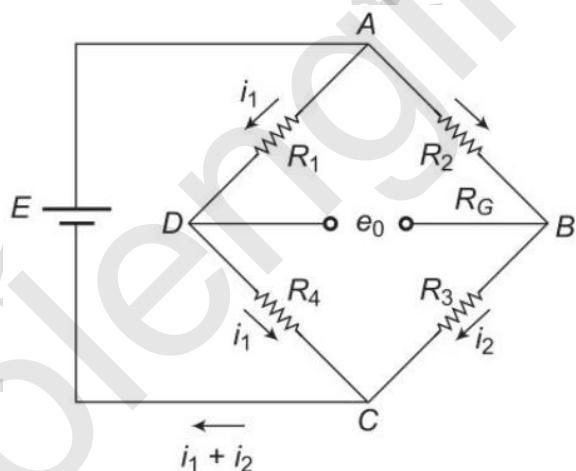

شکل ۴.۳۰-۴ Unbalanced strain gauge bridge.

$$e_o = E_{DA} - E_{BA} \Rightarrow e_o = i_1 R_1 - i_2 R_2$$

$$e_o = \frac{E}{R_1 + R_4} R_1 - \frac{E}{R_2 + R_3} R_2$$

$$\Rightarrow e_o = \frac{E(R_1 R_3 - R_2 R_4)}{(R_1 + R_4)(R_2 + R_3)}$$

$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} \quad (\text{Null condition})$$

اغلب پل وتسنون ابتدائاً در شرایط Null condition راهاندازی می‌شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

اگر مقاومت‌های R_1 ، R_2 ، R_3 و R_4 تغییر یابند:

$$e_o = E \frac{[(R_1 + \Delta R_1)(R_3 + \Delta R_3) - (R_2 + \Delta R_2)(R_4 + \Delta R_4)]}{(R_1 + \Delta R_1 + R_4 + \Delta R_4)(R_2 + \Delta R_2 + R_3 + \Delta R_3)}$$

$$e_o = E \frac{[R_1 R_3 \{(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1})(1 + \frac{\Delta R_3}{R_3}) - R_2 R_4 \{(1 + \frac{\Delta R_2}{R_2})(1 + \frac{\Delta R_4}{R_4})\}\}]}{(R_1 + \Delta R_1 + R_4 + \Delta R_4)(R_2 + \Delta R_2 + R_3 + \Delta R_3)}$$

Full bridge configuration •

از چهار Strain gauge از دسته تولید شده یکسان استفاده می‌کنند. لذا:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4$$

Active strain gauge : R_4 و R_3 ، R_2 ، R_1

$$e_o = \frac{E R^2 (\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} + \frac{\Delta R_3}{R} - \frac{\Delta R_4}{R}) + 2nd \ order \ terms}{(2R + \Delta R_1 + \Delta R_4)(2R + \Delta R_2 + \Delta R_3)}$$

$$e_o = \frac{E}{4} (\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} + \frac{\Delta R_3}{R} - \frac{\Delta R_4}{R})$$

: Full bridge configuration $F = \left(\frac{\Delta R}{R} \right) / \varepsilon$ با در نظر گرفتن F ، ولتاژ مدار باز

$$e_o = \frac{EF}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

Half bridge configuration •

Active strain gauge : R_2 ، R_1

External : مقاومت‌های مساوی R_4 ، R_3

$$[e_o]_{Half \ bridge} = \frac{EF}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

Quarter bridge configuration •

Active strain gauge : R_1

Dummy gauge : R_2

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

External مقاومت‌های مساوی R_4 و R_3

$$[e_o]_{quarterbridge} = \frac{EF}{4} \varepsilon_l$$


جريان گالوانومتر در مدار Full bridge strain Gauge

در پل وتسنون Unbalanced خروجی در Deflection mode را می‌توان با اندازه‌گیری ولتاژ مدار باز e_o یا با اندازه‌گیری جریان عبوری از گالوانومتر که دارای مقاومت داخلی R_G است به دست آورد.

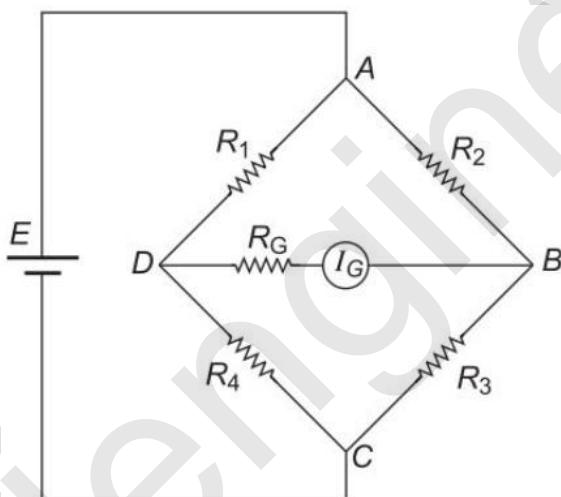

شکل ۴-۳۱. پل وتسنون

محاسبه جریان گالوانومتر در مدار معادل تونن:

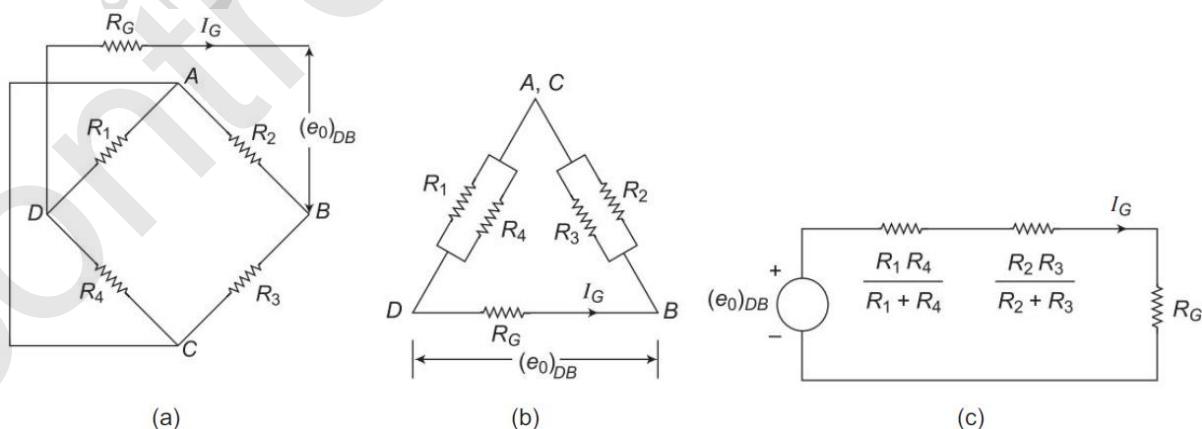

شکل ۴-۳۲. مقاومت معادل تونن در مدار پل

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4$$

$$\begin{aligned} I_G &= \frac{e_o}{R_G + \frac{RR}{2R} + \frac{RR}{2R}} \Rightarrow I_G = \frac{e_o}{R_G + R} \\ e_o &= \frac{EF}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \Rightarrow I_G = \frac{EF}{4(R+R_G)} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \end{aligned}$$

در صورتی که خروجی پل Strain gauge برحسب خروجی ولتاژ گالوانومتر V_o اندازه‌گیری شود:

$$V_o = I_G R_G$$


$$\begin{aligned} \Rightarrow V_o &= \frac{EF R_G}{4(R+R_G)} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \\ \Rightarrow V_o &= \frac{EF}{4(1 + \frac{R}{R_G})} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \end{aligned}$$

اگر $R_G = \infty$ فرض شود در این صورت V_o برابر ولتاژ مدار باز e_o می‌شود.

$$\Rightarrow e_o = V_o = \frac{EF}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

نکته.

تحریک پل‌ها ممکن است با منبع تغذیه dc یا ac انجام گیرد.

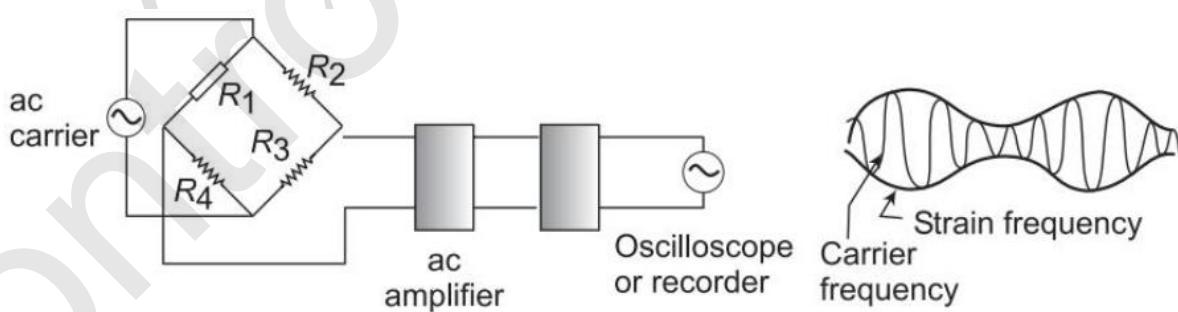

شكل ۳۳-۴. ac bridge

از بین دو نوع پل، پل‌های ac عاری از سیگنال‌های Drift و نویز ناخواسته هستند. لیکن گران‌تر هستند.


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

جبران‌سازی دمایی.

- استفاده از Dummy gauge


- استفاده از بیش از یک Active gauge با ترتیب مناسب Gauge ها

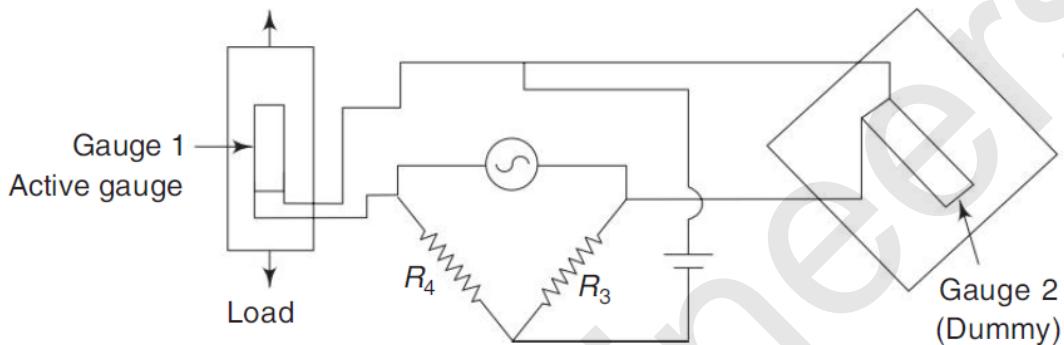

شکل ۴-۳۴. جبران‌سازی دما با Dummy gauge

در معرض strain و نیز تغییر دمایت ولی Active gauge R_1 و Dummy gauge R_2 و تنها در معرض تغییر دمایت.

در حالت دوم نیازی نیست Dummy gauge R_2 باشد اما ممکن است روی نمونه آزمایش طوری قرار گیرد که مخالف آنچه در R_1 است داشته باشد.

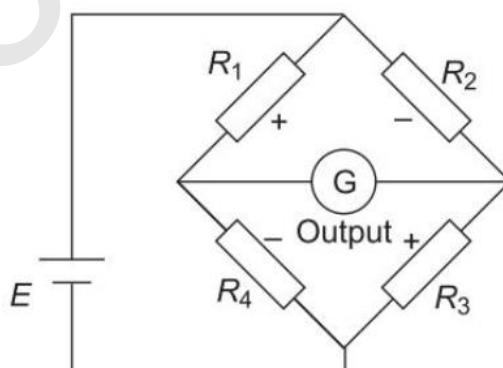

شکل ۴-۳۵. Strain gauge with 4 active gauge.

در شکل ۴-۳۵ اگر مقاومت‌های اولیه همه بازوها مساوی باشند، جبران دمایی تحقق می‌یابد.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz

نکته.

جبران دمایی هنگامی که Static strain باید اندازه‌گیری شود لازم است برای اندازه‌گیری Dynamic strain نیازی نیست.

مزیت‌ها.

- در انواع شکل، سایز و پیکربندی و Configuration وجود دارند.
- سایز بسیار کوچک و جرم ناچیز در حد ۱ گرم دارند (مشخصه‌های دینامیکی عالی).
- Wire type strain gauge ها دارای مشخصه‌های خطی بوده و علاوه‌بر آن Accuracy بالایی در حد $\pm 0.05\%$ دارند.
- حساسیت بسیار بالا در جهت strain اندازه‌گیری شده و حساسیت بسیار کم در Transverse plane دارند.
- به راحتی می‌توان به نمونه‌ها متصل کرد.
- در استفاده از Strain gauge ، خطای هیسترزیس وجود ندارد.
- سرعت پاسخ‌دهی بالا و time lag ناچیز دارند.
- Fatigue life بالایی و پاسخ فرکانسی بالایی تا 10^{12} هرتز دارند.
- قادر به نشان‌دادن Strain های استاتیک، گذرا و دینامیکی هستند.
- اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم Strain های مرتبه ± 1 با Gauge های نیمه هادی امکان‌پذیر است. با این حال Resolution Wire type strain gauge ، برابر ± 10 microstrain است.

محدودیت‌ها.

- این Gauge ها ظرفی و شکننده هستند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

- در محیط‌های مانند مایعات خورنده و دمای بالا نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
- با وجود این‌که Gauge factor ها دارای Semi-conductor strain gauge بسیار بالایی هستند، نسبت به تغییرات دما بسیار حساس هستند. غیرخطی‌بودن در خروجی نشان می‌دهند و گران قیمت هستند.
- کاربردها.
- یک ابزار مهم در حوزه Stress analysis است.
- در اندازه‌گیری فشار، نیرو، گشتاور، سطح مایع استفاده می‌شوند.
- با حساسیت بالا می‌توانند strain های بسیار کم از مرتبه microstrain را اندازه‌گیری کنند (اندازه‌گیری تغییرات فشار خون در قلب).
- ± 1

Strain gauge arrangement

برای اندازه‌گیری متغیرهای فیزیکی گوناگون دو عامل باید در نظر گرفت:

- حساسیت بالا
 - جبران دمایی
- شکل ۳۵-۴ از هر دو نظر رضایت‌بخش خواهد بود.


شکل ۳۶-۴ (a) برای اندازه‌گیری Axial strain Gauge R_1 ، سیستم برای دما جبران نمی‌شود.

شکل ۳۶-۴ (b) ، دو Active gauge R_1 به دلیل Axial tensile strain و R_2 به دلیل compressive strain تغییر می‌کند. این سیستم برای دما جبران نمی‌شود.

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

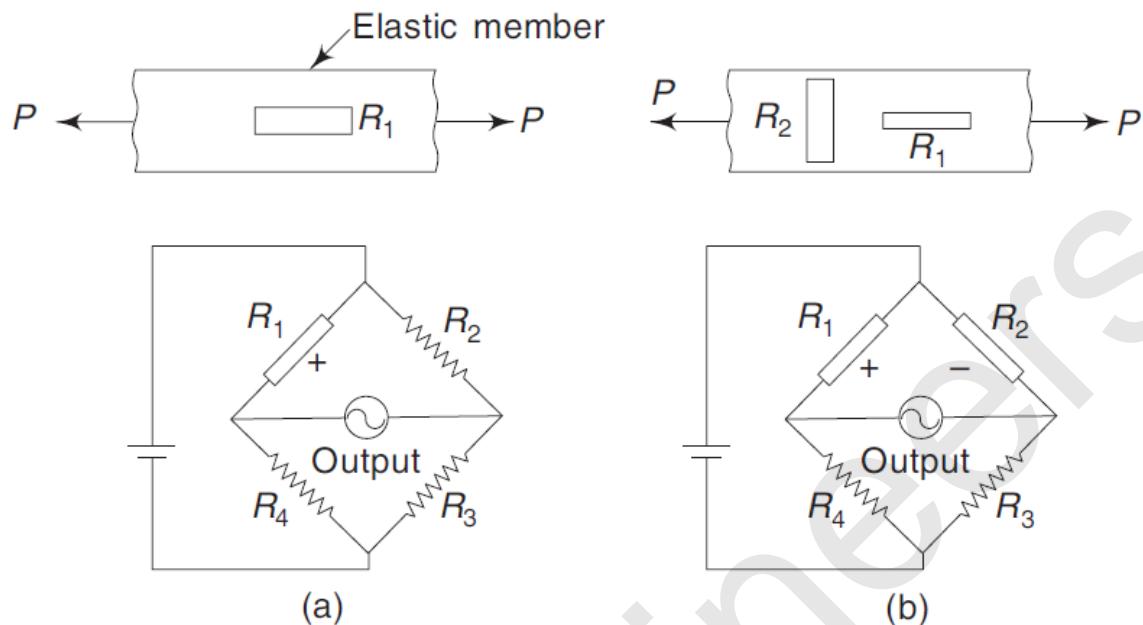

شکل ۴-۳۶. پل و تستون برای اندازه‌گیری

Half bridge arrangement in Poisson's configuration(b)

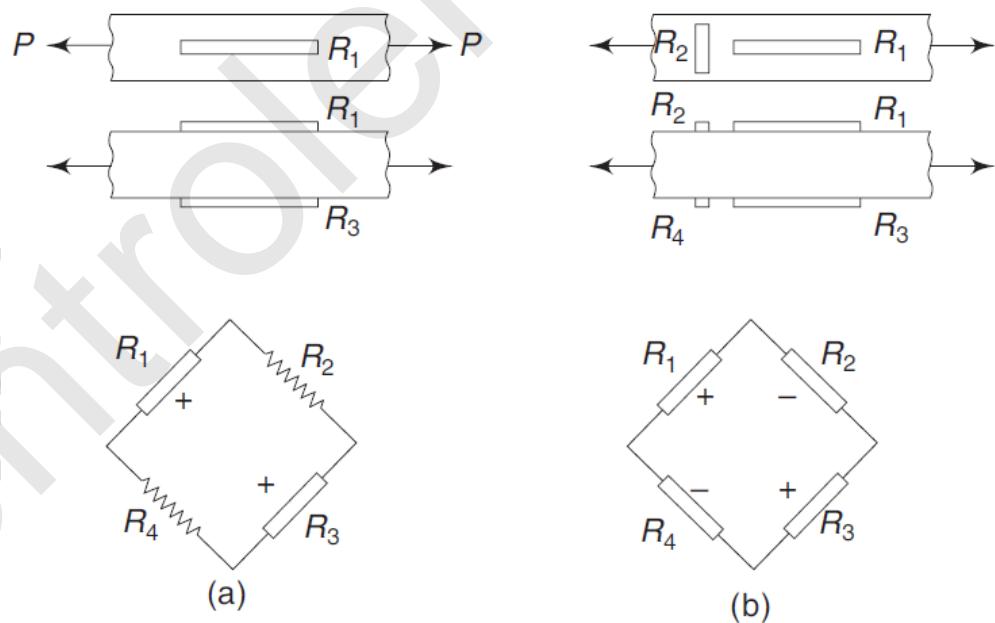

شکل ۴-۳۷. پل و تستون برای اندازه‌گیری

Half bridge arrangement(a) Axial force
Full bridge arrangement in Poisson's configuration(b)

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

شکل ۳۷-۴ (a) در معرض Axial tensile strain با یک مقدار قرار می‌گیرند و بازوهای R_1 و R_3 پل را تشکیل می‌دهند. نمی‌توانند دما را جبران کنند.

Signal enhancement factor = 2

شکل ۳۷-۴ (b) چهار Active gauge دارد. تغییرات دما را جبران می‌کند.

Signal enhancement factor = $2(1+\nu)$

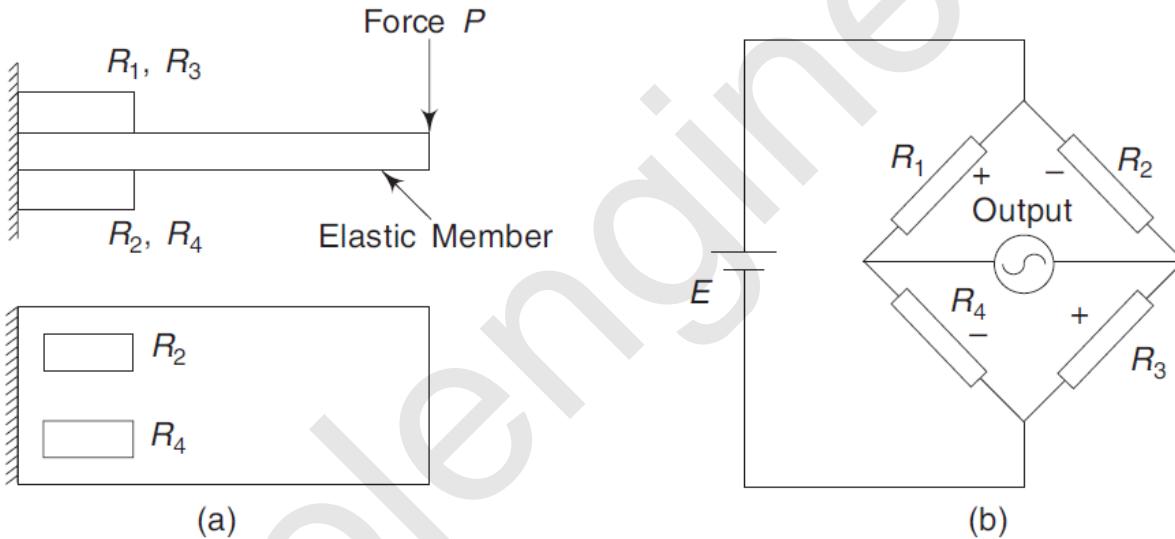

شکل ۳۸-۴. Strain gauge arrangement برای اندازه‌گیری نیرو

شکل ۳۸-۴، نیروی P را می‌توان با استفاده از یک Elastic cantilever اندازه‌گیری کرد.

شکل ۳۸-۴، Compressive strain دارای R_2 و R_4 و Tensile strain دارای R_1 و R_3 هستند.


Signal enhancement factor = 4

جبران دما را تضمین می‌کند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

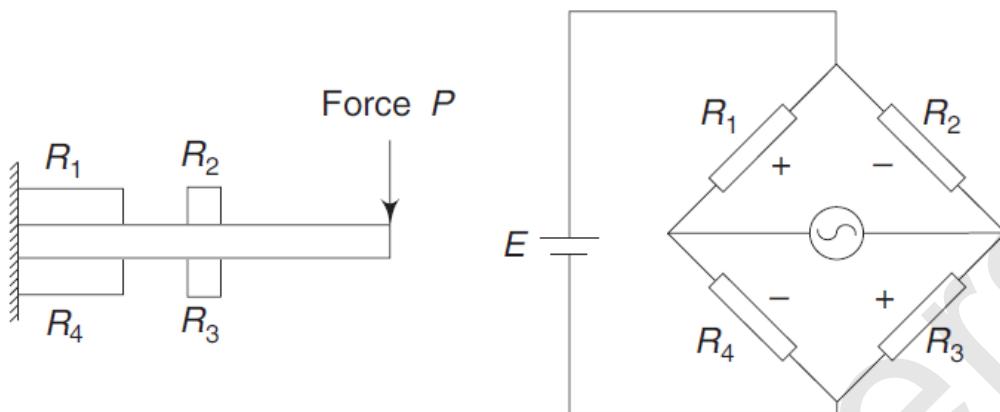

شکل ۴-۳۹. Alternative arrangement in Poisson configuration.

Signal enhancement factor = $2(1+\nu)$

جبران دما تضمین می‌شود.

مثال ۴-۴.

یک Load cell از یک استوانه فولادی توانایی که به طور Axially تحت اثر نیرو قرار می‌گیرد تشکیل شده است. چهار Strain gauge طوری روی آن نصب شده‌اند که سیگنال را تقویت و تغییرات دما را جبران کنند. سطح مقطع Load cell برابر 2cm^2 ، Young's modulus فولاد $2.07 \times 10^{11} \text{N/m}^2$ و نسبت پواسون ۰.۳ است. مقاومت Strain gauge برابر 1000Ω و Gauge factor نیز ۲.۱ است.

جريان در هر Strain gauge به 20mA محدود شده است. مطلوبست محاسبه:



الف) ولتاژ پل

ب) جريان در بازوی Detector اين بازو از یک ميكروسنجه با مقاومت 500Ω تشکيل شده و به Load cell نیروی 10^5N وارد می‌شود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

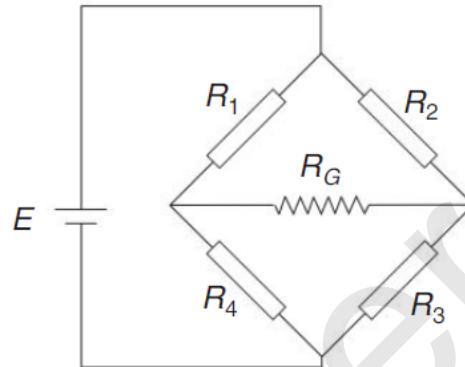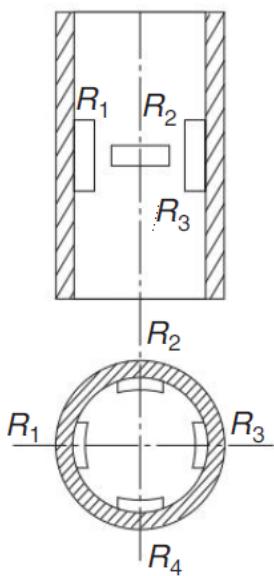

شکل ۴-۴. مثال ۴-۴.

حل:

Signal enhancement factor = $2(1+\nu) = 2.6$

Strain gauge resistance = 1000Ω

Gauge factor = 2.1

For the initially balanced system:

$$\text{Battery voltage: } E = \frac{20}{1000} (R_l + R_4) , \quad R_l = R_4 = 1000\Omega \Rightarrow E = 40V$$

$$\text{Axial strain in the cylinder } \varepsilon_l = \frac{P}{EA} = \frac{10^5 \times 10^4}{2.07 \times 10^{11} \times 2} \Rightarrow \varepsilon_l = 2.415 \times 10^{-3}$$

اگر فقط R_l براثر این strain تغییر کند، جریان R_g برابر است با:

$$I_g = \frac{EF\varepsilon_l}{4(R_l + R_g)} = \frac{40 \times 2.1 \times 2.415 \times 10^{-3}}{4(1000 + 500)} \Rightarrow I_g = 3.38 \times 10^{-5} A$$

با توجه به این‌که هر چهار مقاومت تغییر می‌کنند لذا:

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$I_G = 2(1+\nu)I_G = 2.6 \times 3.38 \times 10^{-5} \quad \Rightarrow \quad I_G = 8.79 \times 10^{-5} A$$

controlengineers.ir

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل چهارم


المان‌های ترنسدیوسر

۱-۲-۴. انواع الکترومکانیکی

Strain gauge Rosettes •

اگر بیش از یک Strain gauge در یک ناحیه نصب شده باشد، به منظور پیدا کردن Principal strain ، این Strain gauge rosettes را Arrangement نامند.

- Two-gauge rosette
- Three-gauge rosette
- Four-gauge rosette

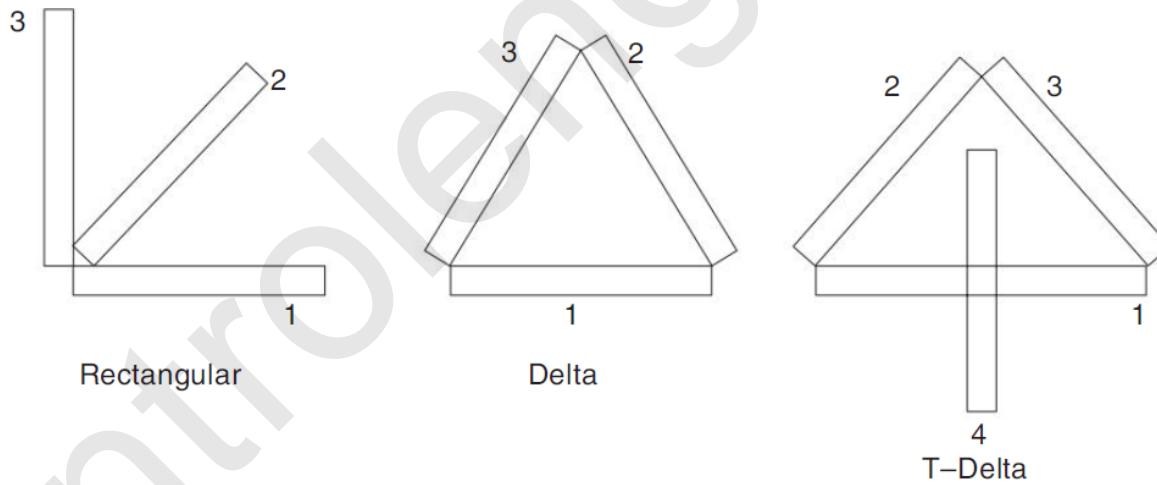

شکل ۴-۱. انواع Rosettes

با توجه به این‌که جهت Strain gauge ها روی جسم آزمایشی مشخص نیست، Gauge ها در عمل در هر جهت نصب می‌شوند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi


University of Tabriz

برای مطالعه رابطه بین Strain ها و Principal strain ها در هر جهت و رابطه بین Principal strain ها و Principal stress به Appendix A-3 مراجعه کنید.


Direct strain : ε_y , ε_x

Shear strain : γ_{xy}

Measured by a strain gauge at angle θ to OX : ε_θ

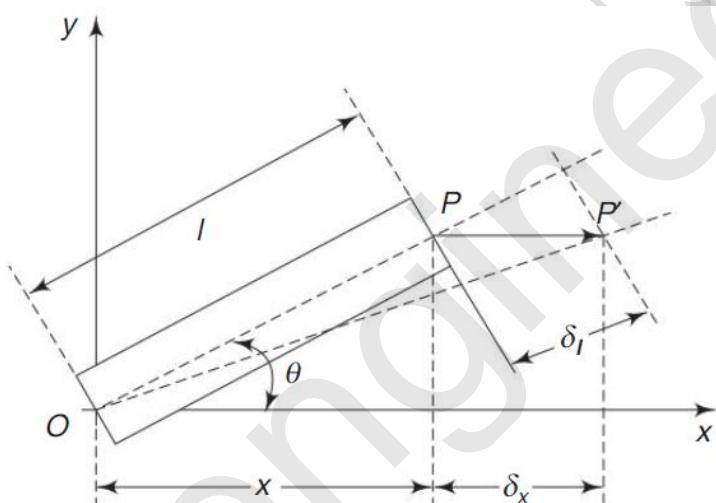

شکل ۴-۴. رابطه بین ε_x و ε_θ و ε_y

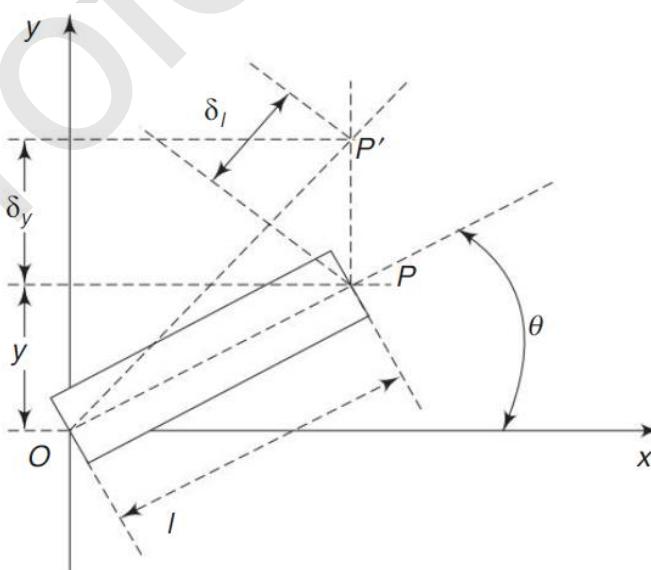


شکل ۴-۵. رابطه بین ε_y و ε_θ و ε_x

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

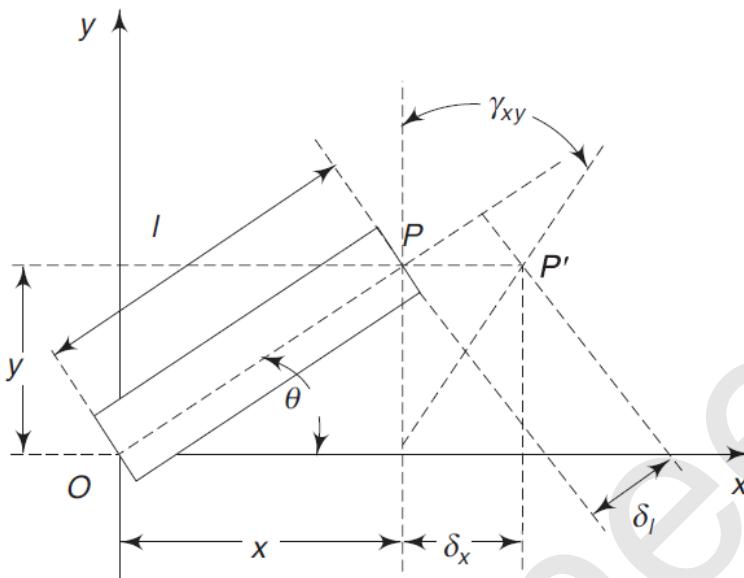

شکل ۴۴-۴. رابطه بین ε_θ و γ_{xy}

بعد از Deformation در جهت X :

$$\text{Strain } \varepsilon_x = \delta_x/x$$

$$\text{Strain } \varepsilon_\theta \text{ measured by the gauge} = \delta_l/l$$

$$\delta_l = \delta_x \cos \theta \quad , \quad l = x/\cos \theta$$

$$\Rightarrow \varepsilon_\theta = \frac{\delta_l}{l} = \frac{\delta_x \cos \theta}{x/\cos \theta} \Rightarrow \varepsilon_\theta = \varepsilon_x \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow \varepsilon_\theta = \varepsilon_y \sin^2 \theta$$

شکل ۴۴-۴

اگر Shear strain شود (شکل ۴۴-۴)

$$\text{Strain in the gauge : } \varepsilon_\theta = \frac{\delta_l}{l}$$

با فرض این که تمام Deformation ها کوچک باشند:

$$\begin{cases} \delta_l = \delta_x \cos \theta \quad , \quad l = \frac{y}{\sin \theta} \\ \delta_x = y \tan \gamma_{xy} \approx y \gamma_{xy} \end{cases} \Rightarrow \varepsilon_\theta = \frac{\delta_l}{l} \Rightarrow \varepsilon_\theta = \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

اگر Strain های ε_x ، ε_y و γ_{xy} هم‌مان عمل کنند:

$$\varepsilon_\theta = \varepsilon_x \cos^2 \theta + \varepsilon_y \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\Rightarrow \varepsilon_\theta = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)/2][\cos 2\theta] + (\gamma_{xy}/2)\sin 2\theta$$

ε_θ قابل اندازه‌گیری است:

$$\varepsilon_1 = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)/2][\cos 2\theta_1] + (\gamma_{xy}/2)\sin 2\theta_1$$

$$\varepsilon_2 = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)/2][\cos 2\theta_2] + (\gamma_{xy}/2)\sin 2\theta_2$$

$$\varepsilon_3 = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)/2][\cos 2\theta_3] + (\gamma_{xy}/2)\sin 2\theta_3$$

Rectangular Rosettes •

$$\theta_1 = 0^\circ, \quad \theta_2 = 45^\circ, \quad \theta_3 = 90^\circ$$

با مراجعه به شکل ۴۲-۴:

$$\varepsilon_1 = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)/2][\cos 2\theta_1] + (\gamma_{xy}/2)\sin 2\theta_1 \Rightarrow \varepsilon_1 = \varepsilon_x$$

$$\varepsilon_2 = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)/2][\cos 2\theta_2] + (\gamma_{xy}/2)\sin 2\theta_2 \Rightarrow \varepsilon_2 = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + \gamma_{xy}/2$$

$$\varepsilon_3 = (\varepsilon_x + \varepsilon_y)/2 + [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)/2][\cos 2\theta_3] + (\gamma_{xy}/2)\sin 2\theta_3 \Rightarrow \varepsilon_3 = \varepsilon_y$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_x = \varepsilon_1 \\ \varepsilon_y = \varepsilon_3 \\ \gamma_{xy} = 2\varepsilon_2 - (\varepsilon_1 + \varepsilon_3) \end{cases}$$

: (Appendix A-4) Principal stresses برای

$$\sigma_{\max}, \sigma_{\min} = E(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)/[2(1-\mu)] \pm [E/2^{1/2}(1+\mu)][(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2]^{1/2}$$

$$\text{Maximum shear stress: } \tau_{\max} = E/2^{1/2}(1+\mu)[(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2]^{1/2}$$

Delta Rosette •

$$\theta_1 = 0^\circ, \quad \theta_2 = 60^\circ, \quad \theta_3 = 120^\circ$$

با مراجعه به شکل ۴۰-۴:

$$\varepsilon_{\max}, \varepsilon_{\min} = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)/3 \pm 2^{1/2}/3[(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2]^{1/2}$$

$$\theta_p = 0.5 \tan^{-1} 3^{1/2} (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)/(2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3)$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

$$\text{Maximum shear stress: } \tau_{\max} = 2^{1/2} E / 3(1+\mu) \left[(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2 \right]^{1/2}$$

.۵-۴ مثال

یک روی یک صفحه فولادی نصب شده است. سه Strain اندازه‌گیری شده عبارتند از:

$$\varepsilon_1 = 300 \mu\text{m}/\text{m} , \quad \varepsilon_2 = 200 \mu\text{m}/\text{m} , \quad \varepsilon_3 = -150 \mu\text{m}/\text{m}$$

در نظر بگیرید. $E = 2.3 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$, $\mu = 0.3$. آنها را محاسبه کنید. Location Principal stresses

حل:

$$\sigma_{\max}, \sigma_{\min} = E(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) / [2(1-\mu)] \pm \left[E/2^{1/2}(1+\mu) \right] \left[(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2 \right]^{1/2}$$

$$\Rightarrow \sigma_{\max} = 7.03 \times 10^7 \text{ N/m}^2 , \quad \sigma_{\min} = -2.1 \times 10^7 \text{ N/m}^2$$

: Maximum principal stress with the X-axis از θ برای به دست آوردن زاویه


$$\tan 2\theta = (2\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_3) / (\varepsilon_1 - \varepsilon_3) \Rightarrow \tan 2\theta = 0.55$$

$$\Rightarrow \theta = 14.5^\circ \text{ or } 104.5^\circ$$

Balancing of Bridges •

ابتدا بایستی پل‌ها را بالانس کرد.

روش Series balancing •

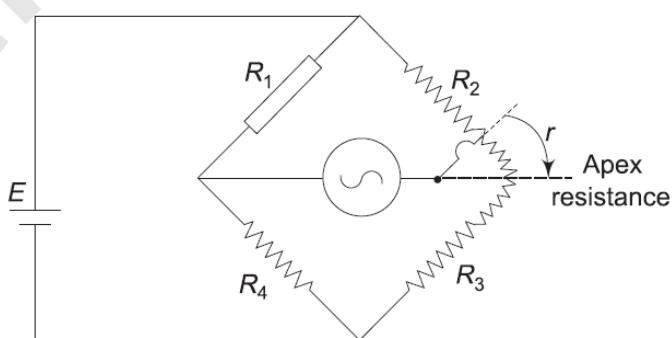


شکل ۴-۴۵. استفاده از Apex resistance برای بالانس کردن و کالیبراسیون

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

روش Parallel balancing •

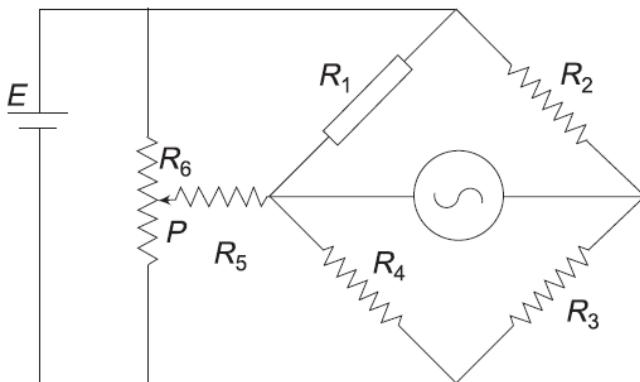

شکل ۴-۴۶. Parallel balancing arrangement.

کالیبراسیون Strain gauge bridge

روش الکتریکی •

یکی از روش‌های الکتریکی استفاده از Apex resistance شکل ۴-۴۵ می‌باشد.

می‌توان Apex resistance را در یکی از gauge ها کالیبره کرد.

$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} = 1$$

اگر پل در ابتدا بالانس باشد:

اگر Apex resistance تغییر کند به طوری که R_2 به $R_2 + r$ افزایش و R_3 به $R_3 - r$ تغییر کند:

$$\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_4} = \frac{R_2 + r}{R_3 - r}$$


$$x = \frac{r}{R_3} \Rightarrow \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{2x}{1-x}$$

بنابراین اگر Gauge factor معلوم باشد می‌توان Apex resistance را کالیبره نمود.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

- روش دوم الکتریکی کالیبراسیون با استفاده از یک Shunt resistor مطابق شکل ۴۷-۴ است.

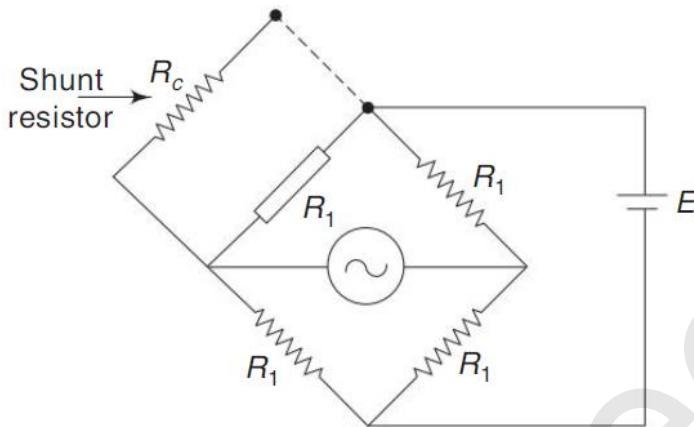

شکل ۴۷-۴. Shunt resistor method of calibration

$$\Delta R_1 = R_1 - \frac{R_1 R_c}{R_1 + R_c}$$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_c} \approx \frac{R_1}{R_c}, \quad R_c \gg R_1$$


تغییر خروجی در اثر اتصال R_c به موازات هر مقاومت R_1 را می‌توان اندازه‌گیری کرد.

- روش مکانیکی

کالیبراسیون استاتیکی

از Dead weight ها استفاده می‌شود.

- کالیبراسیون دینامیکی Strain gauge

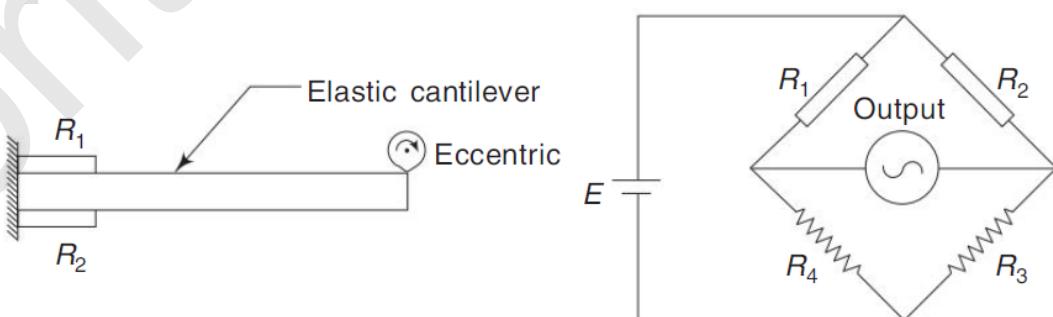


شکل ۴۸-۴. کالیبراسیون دینامیکی Strain gauge ها با استفاده از یک Eccentric

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz

• کالیبراسیون دینامیکی Strain gauge ها با استفاده از یک Vibrator

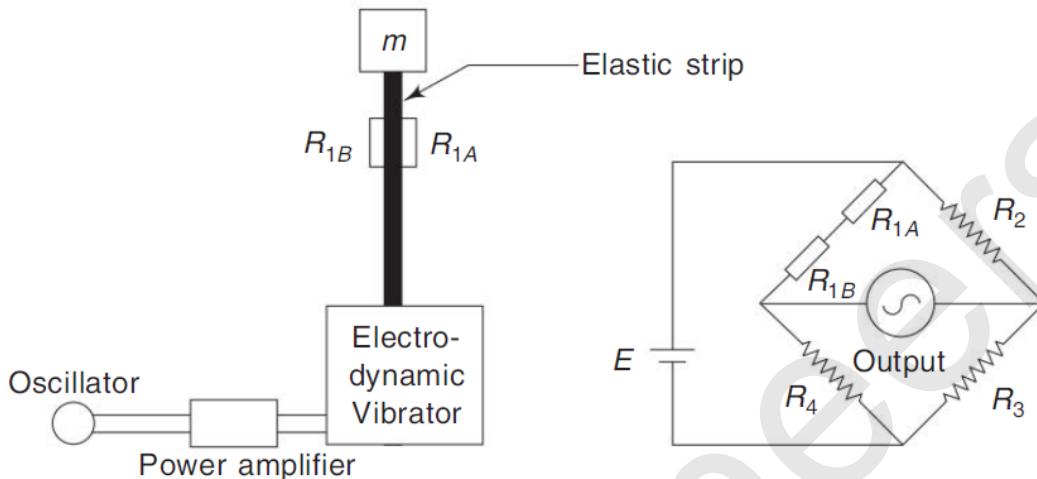

شکل ۴-۴. کالیبراسیون دینامیکی Strain gauge ها با استفاده از یک Vibrator

دامنه نیروی سینوسی واردہ به Elastic strip در اثر جرم $m\omega^2 x_0$: m

ω : فرکانس دورانی Vibrator

x_0 : دامنه جابه‌جایی جرم

موجب تغییرات Bending Opposite nature در R_{1A} و R_{1B} می‌شود.

Га ha فقط به Direct strain ناشی از نیروی دینامیکی واردہ در اثر حرکت جرم پاسخ خواهند داد.


مثال ۶-۴

یک Tensile force link با قرار گرفتن دو Strain gauge back-to-back به صورت Gauge factor برابر 2.2 mA و حداقل نیروی واردہ برابر 400 N است. حداقل جریان گذرنده از Gauge ها به 25 mA محدود می‌شود. Young's modulus ماده نوار برابر $6.9 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ است. ساخته شده است. چهار 120^Ω Gauge، دو عدد در روی نوار و دو عدد دیگر به عنوان Gauge به کار رفته است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

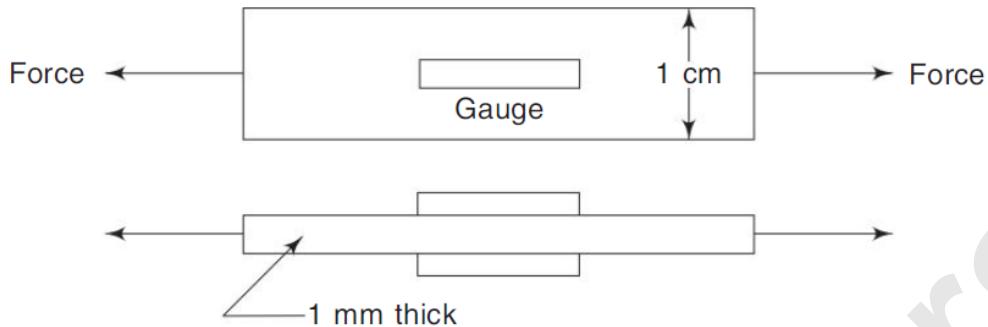


شکل ۶-۴. مثال ۵۰-۴

الف) اگر خروجی پل به اسیلوسکوپی که در Trace deflection $10mV/cm$ تنظیم شده است، وصل شود. را در حداکثر بار بیابید. امپدانس ورودی اسیلوسکوپ را بنهایت فرض کنید.

ب) وقتی که یک مقاومت $100\text{ k}\Omega$ موازی یکی از Gauge ها قرار گیرد، Trace shift برابر 1^{cm} است. deflection را در حداکثر بار برای این Setting اسیلوسکوپ بیابید.

حل:

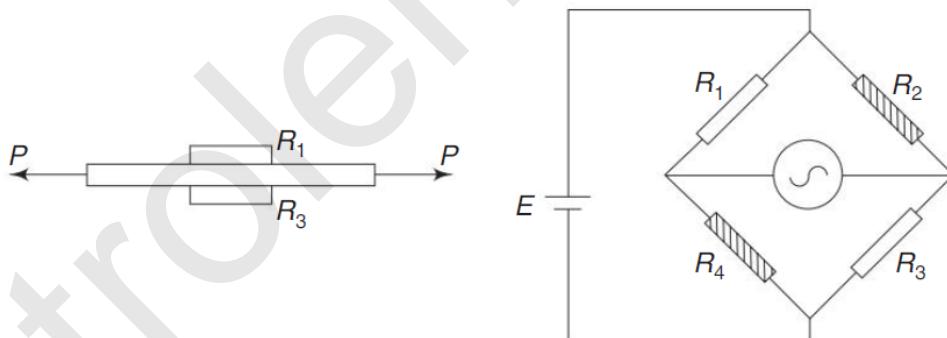

شکل ۵۱-۴ Bridge arrangement.

Active gauge : R_3 ، R_1

Dummy gauge : R_4 ، R_2

$2 = \text{Signal enhancement factor}$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

(الف)

$$\text{Output voltage} = \frac{EF\varepsilon}{4}$$

برای تغییر در مقاومت یک بازو:

در اثر تغییر R_3 و R_1 :

$$\text{Output voltage} = \frac{EF\varepsilon}{4} \times 2 = \frac{EF\varepsilon}{2}$$

$$\text{Battery voltage } E = I(R_1 + R_2) = \frac{25}{1000}(120 + 120) = 6^V$$

$$\text{Strain } \varepsilon \text{ in the strip} = \frac{P}{AY}$$

$$P = 400 N \quad , \quad Y = 6.9 \times 10^4 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{P}{AY} = \frac{400}{10 \times 6.9 \times 10^4} = 5.8 \times 10^{-4}$$

$$\text{Output voltage} = \frac{EF\varepsilon}{2} = \frac{6 \times 2.2 \times 5.8 \times 10^{-4}}{2} = 3.83 mV$$

$$\text{Trace deflection} = \frac{3.83}{10} = 0.383 cm$$

(ب)

$$\frac{\Delta R_l}{R_l} = \frac{R_l}{R_l + R_c} = \frac{120}{120 + 10^5} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta R_l}{R_l} = 1.199 \times 10^{-3}$$

که Trace shift برابر 1^{cm} می‌دهد.

در اثر $\varepsilon = 5.8 \times 10^{-4}$

$$\frac{\Delta R_l}{R_l} = 2.2 \times 5.8 \times 10^{-4} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta R_l}{R_l} = 1.276 \times 10^{-3}$$

در مدت کالیبراسیون تنها مقاومت یک بازو تغییر می‌کند درحالی که در مدت اعمال بار مقاومت دو بازو تغییر می‌کند.

$$\text{Trace shift} = \frac{2 \times 1.276 \times 10^{-3}}{1.199 \times 10^{-3}} = 2.13 cm$$

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


Ionic type displacement transducer •

براساس ایجاد ولتاژ در دو الکترود واقع در یک گاز یونیزه شده کار می کند.

Ionisation transducer

از یک لوله شیشه ای محتوی گاز کم فشار تشکیل می شود.

حرکت x_i لوله نسبت به الکترودهای ثابت خارجی، ولتاژ خروجی را تغییر می دهد.

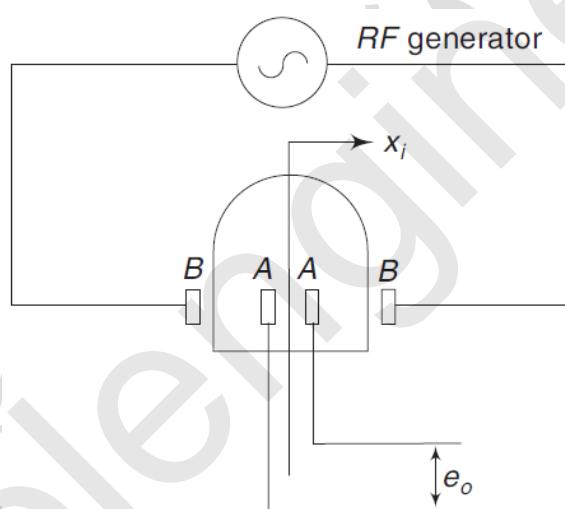


شکل ۴ Moving tube type ionisation transducer. ۵۳-۴

بالانس بین الکترودها ممکن است با تغییر یکی از ظرفیت های C_1 ، C_2 در اثر حرکت x_i که باید اندازه گیری شود، تغییر کند و این خروجی e_o را تولید می کند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi


University of Tabriz

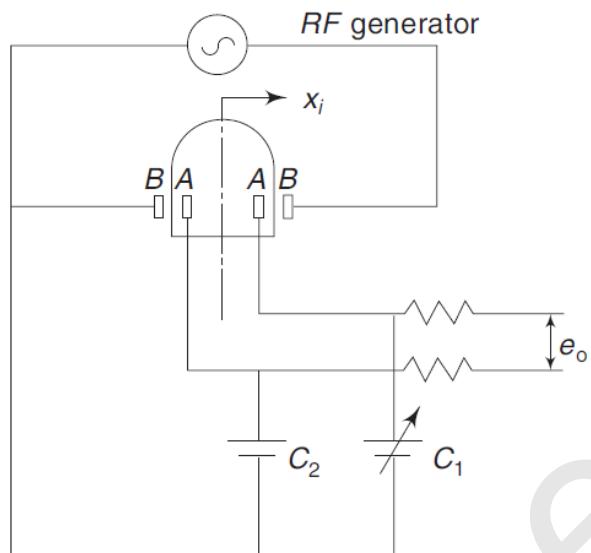

شکل ۵۴-۴ Ionisation transducer used with variable capacitance transducer.

Mechano-electronic transducer

از نوع جابه‌جایی الکترونیکی است. بر مبنای این اصل که جریان صفحه به فضای بین یک کاتد و آند در یک دیود یا تریوود بستگی دارد، کار می‌کند.

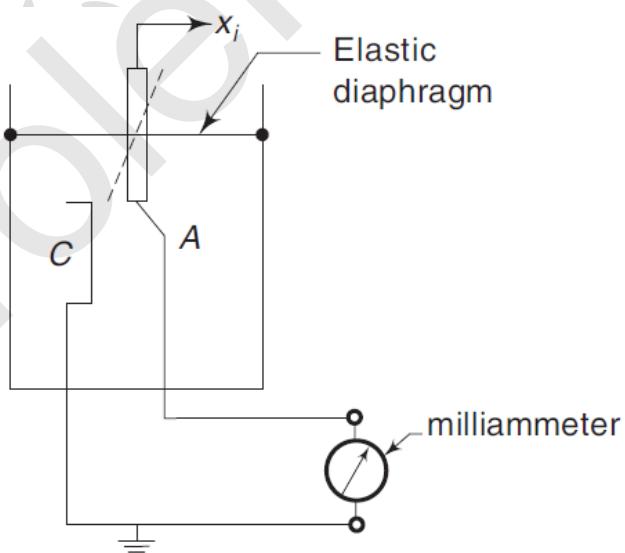

شکل ۵۵-۴ Mechano-electronic transducer.

این ترانسdiوسر را برای اندازه‌گیری جابه‌جایی، فشار، نیرو می‌توان به کار برد.

Instrumentation


COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

Optoelectrical Transducer .۲-۲-۴

این ترانسdiوسرها پرتو نور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند.


Photo-Emissive

جریان I با شدت Incident radiations و حساسیت متناسب است. حساسیت نیز به طول موج تابش بستگی دارد.

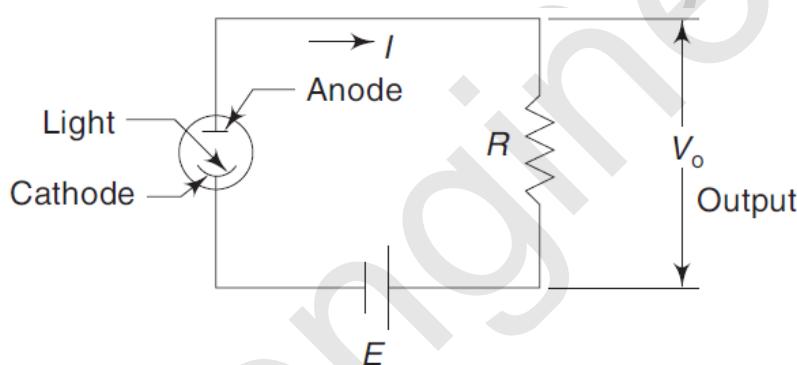

شكل ۵۶-۴ Photo-Emissive transducer.

بهره بیشتر را می توان با استفاده از Photo-multiplier به دست آورد.

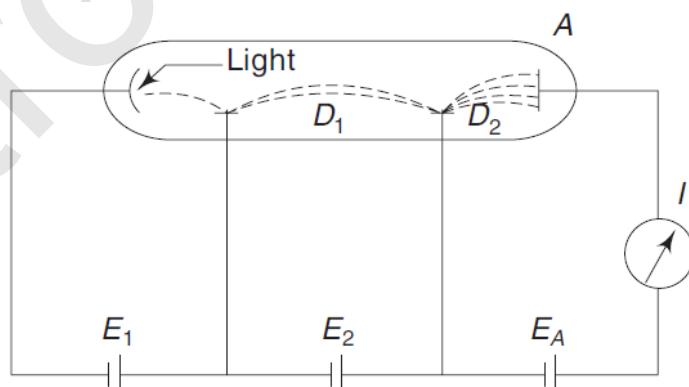

شكل ۵۷-۴ Photo- multiplier.


تعداد مراحل ممکن است بیشتر از مراحل نشان داده شده در شکل ۵۷-۴ باشد.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
 University of Tabriz

Photo-Conductive ترانسdiyosr

یک ماده رسانای نوری نظیر PbS در اثر تغییر شدت نور، تغییر مقاومت می‌دهد.

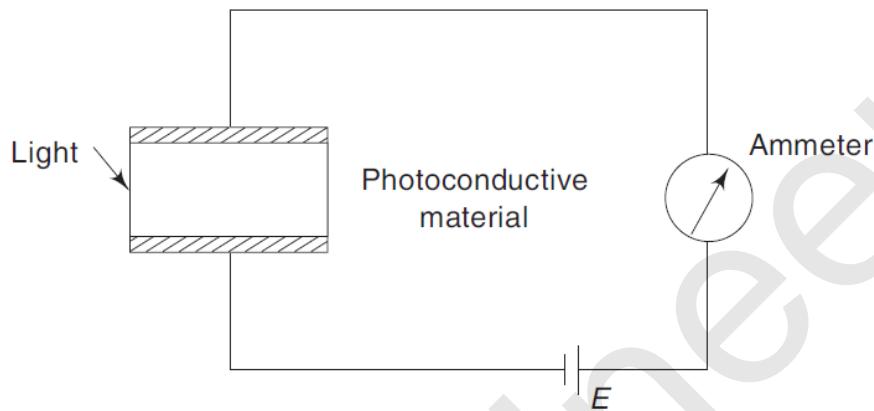


شکل ۵۸-۴ Photo- Conductive material.

شدت نور نیز در اثر حرکت مورد اندازه‌گیری تغییر می‌یابد.

Photo-Voltaic ترانسdiyosr

این ترانسdiyosr Sandwich construction دارد.

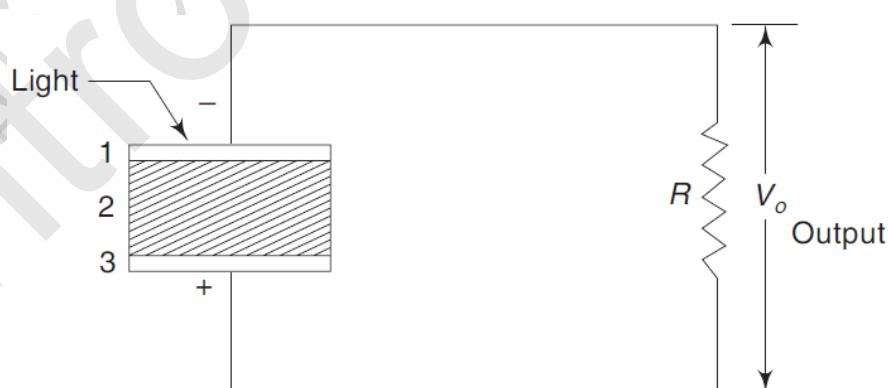

شکل ۵۹-۴ Photo- Voltaic transducer.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

فصل چهارم

المان‌های ترنسدیوسر

۴-۳. ترنسدیوسرهای دیجیتالی

خروجی گستته است و ممکن است Digitally coded output یا Frequency type output باشد.

مزیت:


- استفاده از کامپیوترهای دیجیتال به همراه ترنسدیوسرها برای پردازش داده‌ها آسان‌تر می‌شود.
- سیگنال‌های دیجیتال به صورت Pulse count یا Frequency or sequences of digitally coded output به دامنه‌های سیگنال وابسته نیستند و بنابراین بدون اعوجاج و نویز خارجی به سهولت قابل انتقال هستند.
- افراش Pulse count در Accuracy ممکن است.
- مزیت‌های Ergonomic در ارائه داده‌های دیجیتالی وجود دارد. خطای ذاتی سیستم‌های آنالوگ مانند تقریب مشاهده نمی‌شود.
- خوانده‌های اندازه‌گیری را می‌توان تا هر رقم قابل توجه رکورد کرد.
- صرف برق در سیستم اندازه‌گیری دیجیتال بسیار کم است.
- سیستم Self-diagnostic را می‌توان به راحتی در مورد سیستم اندازه‌گیری دیجیتال گنجانید.

ترنسدیوسرهای دیجیتال از حوزه فرکانس یا انواع ترنسدیوسرهای مولد فرکانس تا اینکدرهای دیجیتال را شامل می‌شوند.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

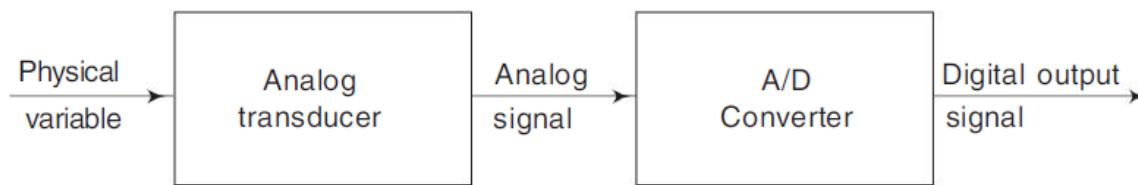


شکل ۴-۶۰. ابزار دیجیتالی شامل A/D

Frequency Domain Transducer .۱-۳-۴

خروجی به شکل پالس یا موج سینوسی است که فرکانس آن معیار اندازه‌گیری مقدار متغیر فیزیکی است.

Electromagnetic frequency domain transducer •

برای اندازه‌گیری سرعت به کار می‌رود.

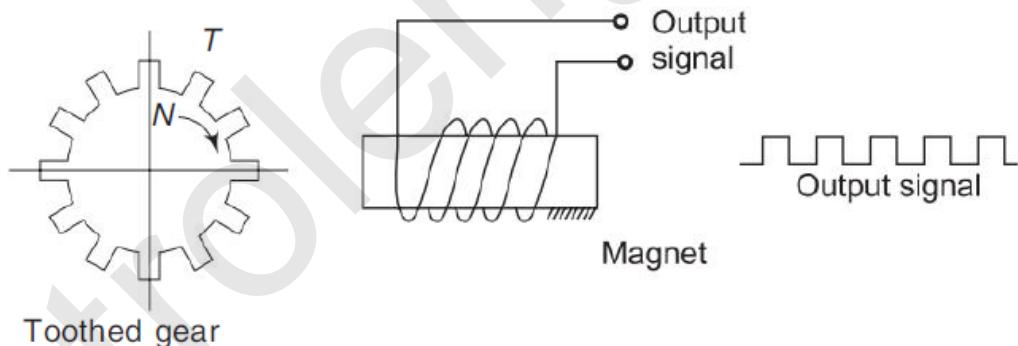

شکل ۴-۶۱. ترنسدیوسر حوزه فرکانسی الکترومغناطیسی


فرکانس پالس برابر است با حاصل ضرب سرعت دوران و تعداد دندانه. بنابراین پالس معیار اندازه‌گیری سرعت دوران است.

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


Opto-Electrical frequency domain transducer •

برای اندازه‌گیری سرعت دوران شفت می‌توان استفاده کرد.

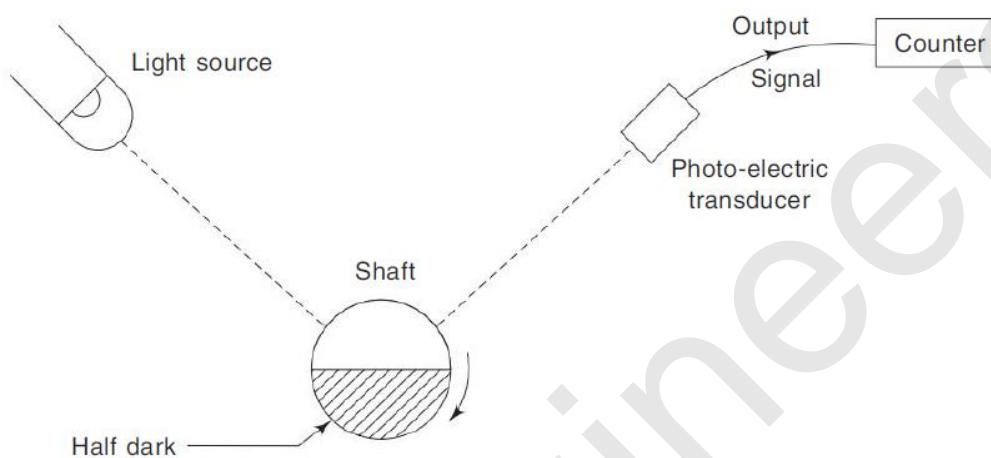

شکل ۴-۶۲. ترنسدیوسر حوزه فرکانسی Opto-Electrical برای حرکت چرخشی

فرکانس پالس الکتریکی خروجی معیاری از سرعت چرخش است.

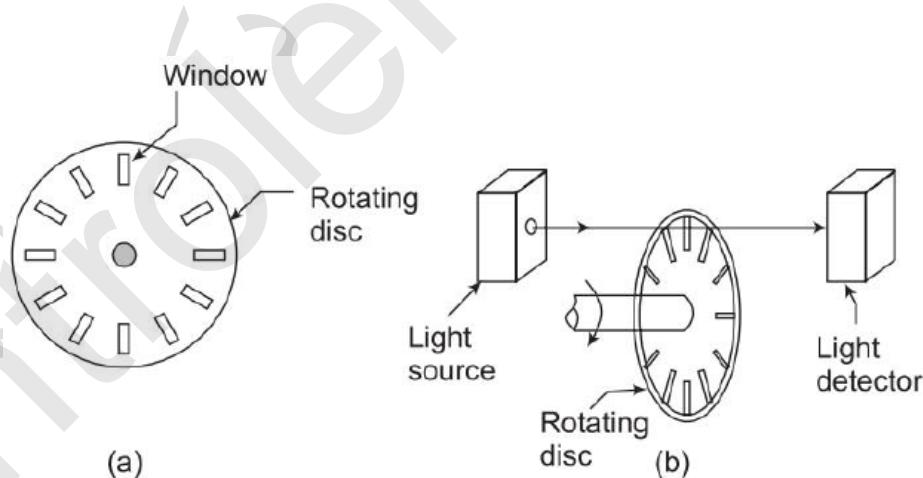

شکل ۴-۶۳. ترنسدیوسر حوزه فرکانسی Opto-Electrical برای حرکت چرخشی

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz


Vibrating string transducer •

برای اندازه‌گیری نیروی وارد به یک metal string که در حالت ارتعاشی نگه داشته می‌شود و فرکانس آن به نیروی اعمال شده بستگی دارد، به کار می‌رود.

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{P}{a\rho}}$$

: نیروی وارد P

mass density of the wire material : ρ

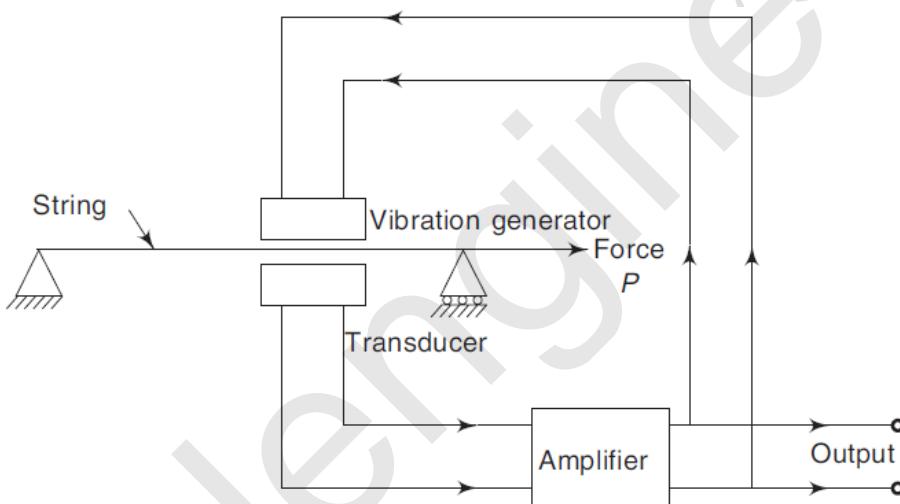

شکل ۶۴-۴. ترانسdiوسر

فرکانس توسط Frequency counter اندازه‌گیری می‌شود و معیاری برای اندازه‌گیری نیروی اعمال شده به String است.

برای اندازه‌گیری نیرو و جابه‌جایی و فشار قابل استفاده است.


Binary Codes . ۲-۳-۴

خروجی دیجیتالی معمولاً به شکل باینری است

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz

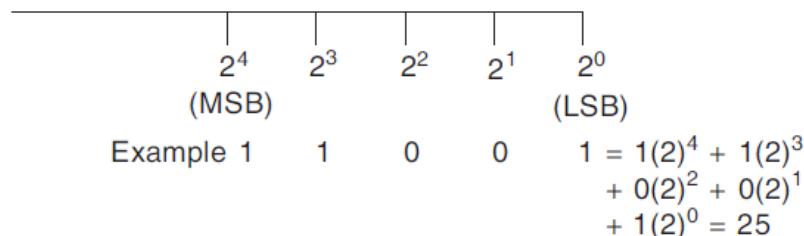


شکل ۶۵-۴. Binary code arrangement


Resolution : $\frac{1}{31}$

کد BCD یک کد ساده ولی کم‌بازده است.

کد Gray برای رفع عیب ذاتی کد باینری طبیعی به کار می‌رود.

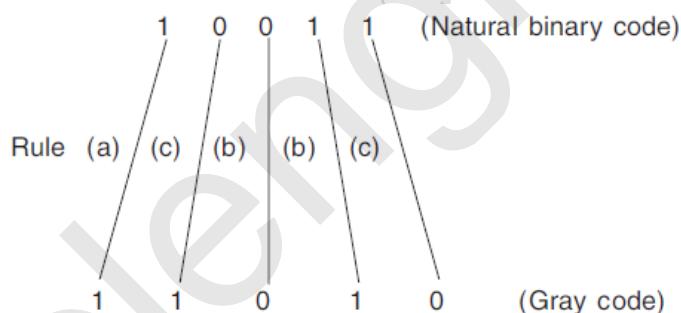

شکل ۶۶-۴. Natural binary to gray code conversion

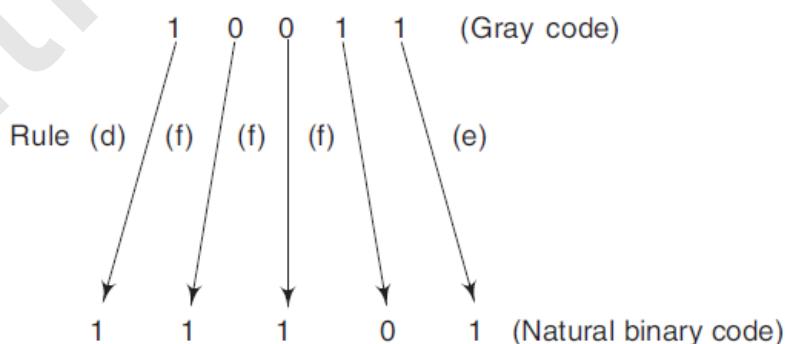

شکل ۶۷-۴. Gray code to natural binary conversion

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi


University of Tabriz

جدول ۴-۴. معادل اعداد تا ۱۵ Gray Code و Natural Binary

Decimal Number	Natural Binary Equivalent	Gray code equivalent
15	1111	1000
14	1110	1001
13	1101	1011
12	1100	1010
11	1011	1110
10	1010	1111
9	1001	1101
8	1000	1100
7	0111	0100
6	0110	0101
5	0101	0111
4	0100	0110
3	0011	0010
2	0010	0011
1	0001	0001
0	0000	0000

Digital Encoders .۳-۳-۴

حرکت آنالوگ (خطی یا چرخشی) را مستقیماً به خروجی دیجیتال تبدیل می‌کند.

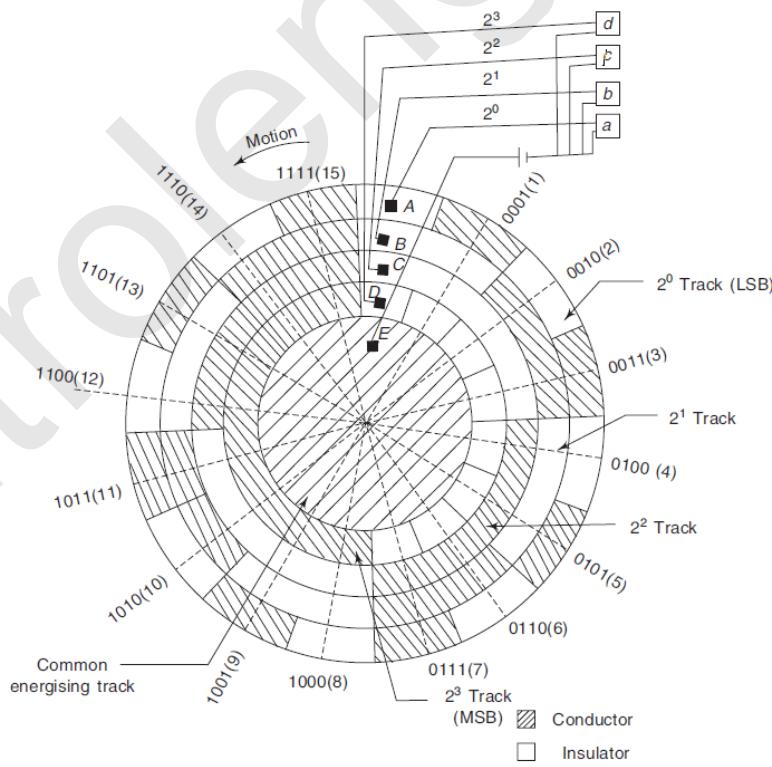

شکل ۶۸-۴ Basic encoder disc (Contact brush type)


Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi

University of Tabriz


Resolution : $\frac{1}{15}$

از نوع تماسی است. سایش و اصطکاک بین Disc و Brush از معایب آن است.

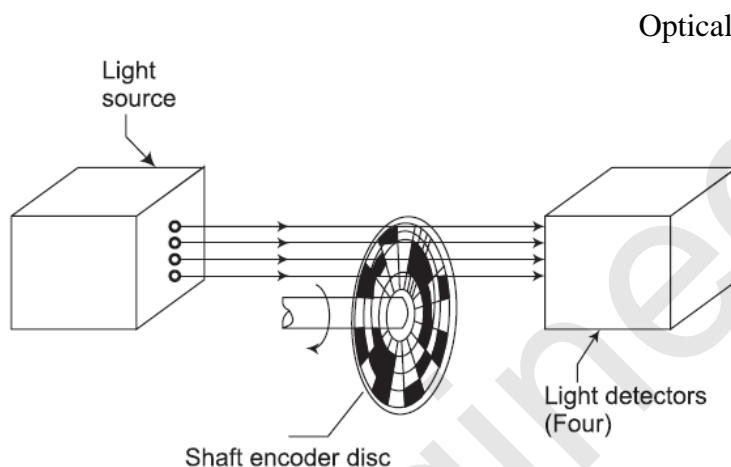

شكل ٤-٦٩. Optical encoder

Magnetic type of encoder •

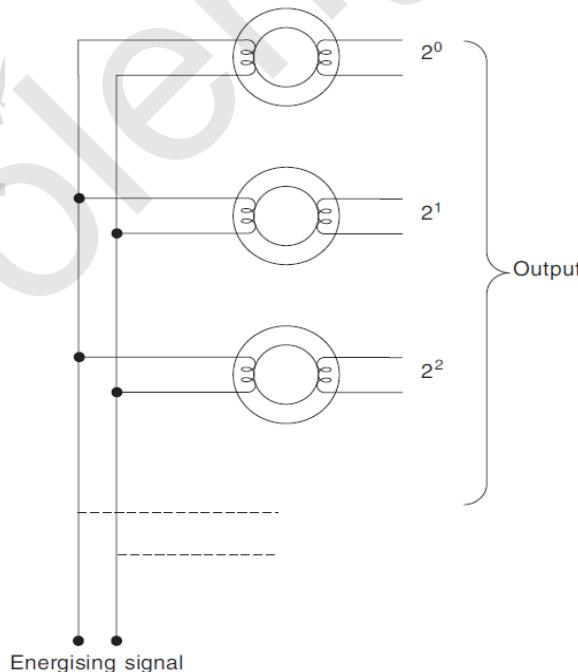

شكل ٤-٧٠. Magnetic encoder circuit

Instrumentation

COPYRIGHT © S. Ghaemi
University of Tabriz

از نوع غیر تماسی Non-contact است.

controlengineers.ir